

## ■ Índice

Configuración Rápida	3
Advertencia general	3
Instalación mecánica	3
Instalación eléctrica, potencia	3
Instalación eléctrica, cables de control	3
Programación	3
Arranque del motor	4
Reglas de seguridad	4
Advertencia contra arranque accidental	5
Introducción al VLT 2800	6
Versión del software	6
Advertencia de alta tensión	7
Estas reglas están relacionadas con su seguridad	7
Advertencia contra arranque involuntario	7
Unidad de control	8
Inicialización manual	8
Manual y automático	10
Ajuste automático del motor	10
Programación	11
Funcionamiento y Display	11
Carga y Motor	19
Referencias y límites	30
Señales de entrada y de salida	37
Funciones especiales	47
Modo reposo mejorado	56
Instalación	61
Dimensiones mecánicas	61
Instalación mecánica	65
Información general sobre la instalación eléctrica	67
Instalación eléctrica correcta en cuanto a EMC	68
Instalación eléctrica	69
Abrazadera de seguridad	71
Fusibles previos	71
Conexión de red	71
Conexión del motor	71
Interruptor RFI	72
Sentido de rotación del motor	72
Conexión en paralelo de motores	72
Cables de motor	73
Protección térmica del motor	73
Conexión del freno	73
Conexión a tierra	73
Carga compartida	73
Par de anriete, terminales de notencia	74



Control de freno mecánico	74
Acceso a las terminales de control	74
Instalación eléctrica, cables decontrol	75
Pares de apriete, cables de control	75
Instalación eléctrica, terminales de control	75
Conexión de relés	76
VLTSoftware Dialog	76
Ejemplos de conexion	77
Todo acerca del VLT 2800	79
Lectura de la pantalla	80
Mensajes de advertencia y alarma	80
Códigos de advertencia, códigosde estado ampliados y códigos de alarma	85
Condiciones especiales	86
Entornos agresivos	86
Reducción de potencia en función de la frecuencia de conmutación - VLT 2800	86
Frecuencia de conmut. dependiente de temperatura	87
Aislamiento galvánico (PELV)	87
Emisión EMC	87
Estándar UL	89
Datos técnicos generales	90
Datos técnicos, alimentación de red 1 x 220 - 240 V/3 x 200-240 V	95
Datos técnicos, red de alimentación 3 x 380 - 480 V	96
Otra documentación	97
Suministrado con la unidad	97
Índice	105




#### ■ Configuración Rápida

#### Advertencia general

Utilizando la configuración rápida, puede realizar la instalación rápida y correcta en cuanto a EMC de un convertidor de frecuencia en cinco pasos. El Manual de Funcionamiento adjunto da otros ejemplos de instalación y describe todas las funciones detalladamente.



Lea las instrucciones de seguridad de la siguiente página antes de instalar la unidad.

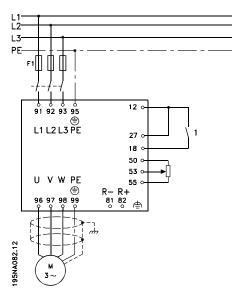

#### Instalación mecánica

Los convertidores de frecuencia VLT 2800 pueden instalarse lado con lado sobre una pared. Por la necesidad de ventilación, debe haber un espacio libre de 10 cm para el paso del aire por encima y debajo del convertidor.

Taladre los orificios según las medidas indicadas en Mediciones mecánicas. Tome en cuenta la diferencia entre unidades de tensiónes diferentes.

Vuelva a apretar los cuatro tornillos.


Monte la placa portapantallas en los cables de potencia y el tornillo de tierra (terminal 95).

#### ■ Instalación eléctrica, potencia

Tenga en cuenta que los terminales de potencia pueden eliminarse. Conecte el suministro eléctrico a los terminales de alimentación del convertidor de frecuencia, es decir, 91, 92 y 93 y la conexión de tierra al terminal 95. Coloque un cable de control blindado desde el motor a los terminales del motor del convertidor de frecuencia, es decir, U, V, W. El apantallamiento termina en un conector de apantallamiento.

#### ■ Instalación eléctrica, cables de control

Retire la tapa frontal que hay debajo del panel de control. Coloque un puente entre los terminales 12 y 27.

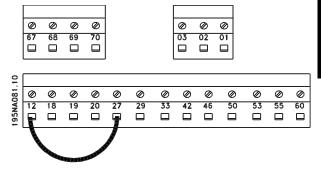

#### Programación

Lleve a cabo la programación del panel de control. Presione el botón [QUICK MENU] para salir del Menú rápido. En este menú, los parámetros pueden seleccionarse mediante los botones [+] y [-]. Los valores del parámetro pueden cambiarse pulsando [CHANGE DATA]. Los cambios se programan con las teclas [+ / -]. Finalice el cambio del ajuste de un parámetro con [CHANGE DATA]. Un cambio en los valores del parámetro se guarda automáticamente después de un fallo de alimentación de red. Si la pantalla muestra tres puntos a la derecha, el valor del parámetro tiene más de tres dígitos. Para ver el valor, pulse la tecla [CHANGE DATA]. Pulse [QUICK MENU]: Ajuste los parámetros del motor que hay en la placa del motor:

Potencia del motor [kW]	Parámetro 102
Tensión del motor [V]	parámetro 103
Frecuencia de motor [Hz]	Parámetro 104
Intensidad del motor [A]	parámetro 105
Velocidad nominal del	Parámetro 106
motor	

#### **Activar AMT:**

Adaptación automática	Parámetro 107
del motor	



#### Ajustar en rango

Referencia mínima, Ref <sub>MIN</sub>	parámetro 204
Referencia máxima, Ref <sub>MAX</sub>	Parámetro 205

Tiempo de rampa de ace-	parámetro 207
leración [s]	
Tiempo de rampa de ace-	Parámetro 208
leración [s]	

En el parámetro 002 de control local/remoto, el modo del convertidor de frecuencia puede seleccionarse como Operación remota [0], es decir, a través de los terminales de control o Local [1], la unidad de control.

#### Configure la ubicación de control en Local [1].

Oporación	local/remota =	1 1 1000 1	Dar 000
Oberación	iocai/remota = 1	Locarr	1 Pai. 002

## Ajuste la velocidad del motor ajustando la Referencia local

Parámetro de referencia local 003

#### Arranque del motor

Presione el botón START (arranque) para arrancar el motor. Ajuste la velocidad del motor ajustando la Referencia local

Cambio de sentido se utiliza para cambiar el sentido de rotación del eje del motor. De lo contrario, cambie alguna de las dos fases del cable del motor. Pulse [STOP/RESET] para parar el motor. Pulse [QUICK MENU] para volver al modo de pantalla.

Las teclas [QUICK MENU] + [+] deben pulsarse a la vez para acceder a todos los parámetros.

#### ■ Reglas de seguridad



La tensión del convertidor de frecuencia puede ser peligrosa cuando está conectado a la alimentación de red. La instalación incorrecta del motor o del convertidor de frecuencia puede dañar el equipo, producir lesiones físicas graves o la muerte.

En consecuencia, es necesario cumplir las instrucciones de la Configuración Rápida, además de las normas y reglamentos de seguridad nacionales y locales.

Puede resultar peligroso tocar los elementos eléctricos incluso después de desconectar la tensión. Espere al menos 4 minutos.

- La alimentación de red a la frecuencia debe desconectarse si es necesario realizar actividades de reparación.
- La tecla [STOP/RESET] en el panel de control del convertidor de frecuencia no desconecta la alimentación de red, por lo que no debe utilizarse como un interruptor de seguridad.
- Debe establecerse una correcta conexión a tierra de protección de la unidad, el usuario debe estar protegido contra la tensión de alimentación, y el motor debe estar protegido contra sobrecargas de acuerdo con las reglamentaciones nacionales y locales aplicables.

- La corriente de fuga a tierra es superior a 3,5
   mA
- La protección contra sobrecargas térmicas del motor no está incluida en el ajuste de fábrica. Si se requiere esta función, ajuste el parámetro 128 Protección térmica del motor en el valor de dato Desconexión ETR o Advertencia ETR.
- Compruebe que ha desconectado el suministro eléctrico antes de retirar los enchufes del motor y de red.



#### ■ Advertencia contra arranque accidental



El motor puede pararse mediante comandos digitales, comandos de bus, referencias o parada local, mientras el convertidor de frecuencia esté conectado a la alimentación eléctrica. Si la seguridad de las personas requiere que no se produzca un arranque accidental, estas funciones de parada no son suficientes.

Durante la programación de los parámetros, puede arrancar el motor. Por lo tanto, siempre debe estar activada la tecla de parada [STOP/RESET], después de lo cual pueden cambiarse los datos.

Un motor parado puede arrancar si se produce un fallo en los componentes electrónicos del convertidor de frecuencia, si desaparece una sobrecarga provisional, un fallo de la red eléctrica o un fallo de la conexión del motor.



#### ¡NOTA!

Indica algo que debe tener en cuenta el usuario.



Indica una advertencia general.



Indica una advertencia de alta tensión.



#### **VLT 2800**

Manual de Funcionamiento Versión del software: 2.9x







Esta Guía de Diseño puede emplearse para todos los convertidores de frecuencia VLT Serie 2800 con la versión de software 2.9x.

El número de la versión del software puede verse en el parámetro 640.

#### **Advertencia**



Puede resultar extremedamente peligroso tocar las piezas eléctric conexión a la red eléctrica ha sido desconectada.

Asegúrese también que el resto de entradas de tensión están desco reparto de carga a través del bus CC. Espere al menos 4 minutos después de cortar la entrada de aliment revisar el dispositivo.



#### Advertencia de alta tensión



La tensión del convertidor de frecuencia es peligrosa cuando el equipo está conectado a la alimentación de red. La instalación incorrecta del motor o del convertidor de frecuencia puede producir daños al equipo, lesiones físicas graves o la muerte. En consecuencia, es necesario cumplir las instrucciones de este manual, además de las normas y reglamentos de seguridad nacionales y locales.



#### Instalación en altitudes elevadas

Para altitudes superiores a 2 km, póngase en contacto con Danfoss Drives en relación con PELV.

#### ■ Estas reglas están relacionadas con su seguridad

- El convertidor de frecuencia debe desconectarse de la red si es necesario realizar actividades de reparación. Antes de retirar los conectores del motor y de la red, compruebe que ha desconectado la red de alimentación y que ha transcurrido el tiempo necesario.
- La tecla [STOP/RESET] (Parada/Reset) del panel de control del convertidor de frecuencia <u>no</u> desconecta el equipo de la red, por lo que <u>no debe utilizarse como un interruptor de</u> seguridad.
- La unidad debe estar correctamente conectada a tierra, el usuario debe estar protegido contra la tensión de alimentación y el motor debe estar protegido contra sobrecargas de acuerdo con las normas locales y nacionales en vigor.
- 4. Las corrientes de fuga a tierra son superiores a 3,5 mA.
- 5. La protección contra las sobrecargas del motor no está incluida en el ajuste de fábrica. Si se requiere esta función, ajuste el parámetro 128 Térmico motor en el valor Desconexión ETR o Advertencia ETR. Para EE UU: Las funciones ETR proporcionan protección contra sobrecargas del motor de clase 20, conforme a NEC.
- No retire los conectores del motor y de la red de alimentación mientras el convertidor de frecuencia esté conectado a la red. Antes de

- retirar los conectores del motor y de la red, compruebe que ha desconectado la red de alimentación y que ha transcurrido el tiempo necesario.
- 7. Tenga presente que el convertidor de frecuencia tiene otras entradas de tensión además de L1, L2 y L3 cuando se utilizan los terminales de bus de CC. Antes de empezar las actividades de reparación, compruebe que se han desconectado todas las entradas de tensión y que ha transcurrido el tiempo necesario.

#### Advertencia contra arranque involuntario

- El motor puede pararse mediante comandos digitales, comandos de bus, referencias o parada de LCP, mientras el convertidor de frecuencia esté conectado a la red eléctrica. Si la seguridad de las personas requiere que no se produzca un arranque involuntario, estas funciones de parada no son suficientes.
- Durante el cambio de los parámetros, el motor puede arrancar. Por lo tanto, <u>la tecla de</u> <u>parada</u> [STOP/RESET] siempre debe estar activada, después de lo cual pueden cambiarse los datos.
- Un motor parado puede arrancar si se produce un fallo en los componentes electrónicos del convertidor de frecuencia, si se produce una sobrecarga temporal, un fallo de la red eléctrica o un fallo en la conexión del motor.

#### ■ Uso en red aislada


Consulte la sección *Interruptor RFI* relativa al uso en redes de suministro aisladas.

Es importante seguir las recomendaciones relativas a la instalación en redes IT puesto que se debe observar la protección suficiente de toda la instalación. Pueden producirse daños si no se tiene cuidado con el uso de los dispositivos de control correspondientes para las redes IT.



#### ■ Unidad de control

En la parte delantera del convertidor de frecuencia hay un panel de control.

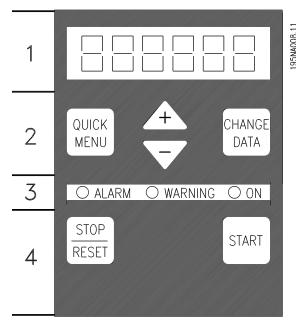

Este panel de control está dividido en cuatro grupos de funciones:

- 1. Display LED de seis dígitos.
- 2. Teclas para modificar los parámetros y cambiar las funciones de la pantalla.
- 3. Luces indicadoras.
- 4. Teclas para el funcionamiento local

Todos los datos se visualizan en un display LED de seis dígitos que puede mostrar un elemento de dato continuamente durante el funcionamiento normal. Como suplemento de la pantalla, hay tres luces indicadoras para la conexión al suministro de red (ON), las advertencias (WARNING) y las alarmas (ALARM). Casi todos los ajustes de parámetro del convertidor se pueden cambiar inmediatamente mediante el panel de control, a menos que haya programado esta función en *Bloqueada* [1] en el parámetro 018 *Bloquear cambio de datos*.

#### ■ Teclas de control

[QUICK MENU] proporciona acceso a los parámetros del Menú rápido.

La tecla[QUICK MENU] también se utiliza para no aplicar un cambio realizado en un valor de un parámetro.

Consulte además[QUICK MENU] + [+].

[CHANGE DATA] se utiliza para cambiar ajustes.

La tecla [CHANGE DATA] también se utiliza para confirmar un cambio en los ajustes del parámetro.

[+]/[-] se utilizan para seleccionar parámetros y cambiar sus valores.

Estas teclas también se utilizan en el modo de pantalla para seleccionar la visualización de un valor de funcionamiento.

Las teclas [QUICK MENU] + [+] deben pulsarse a la vez para acceder a todos los parámetros. Consulte el modo de Menú

[STOP/RESET] sirve para detener un motor conectado o para reiniciar el convertidor de frecuencia tras una desconexión.

Puede estar Sí [1] o No [0] mediante el parámetro 014 Parada local. En modo de pantalla, la pantalla destella si la función de parada está activada.



#### ¡NOTA!

Si la tecla [STOP/RESET] se encuentra establecida como *No activa* [0] en el parámetro 014 *Parada local/reset*, y no existe ningún comando de parada transmitido por las entradas digitales o comunicaciones serie, el motor sólo se puede parar desconectando la tensión de alimentación eléctrica al convertidor de frecuencia.

[START] se utiliza para arrancar el convertidor de frecuencia. Siempre está activada, aunque la tecla [START] no puede anular un comando de parada.

#### ■ Inicialización manual

Desconecte la tensión de red. Mantenga pulsadas las teclas [QUICK MENU] + [+] + [CHANGE DATA] mientras vuelve a conectar la tensión de red eléctrica. Suelte las teclas; el convertidor ahora queda programado para los ajustes de fábrica.




#### Estados de lectura de display Modo display



En funcionamiento normal, se puede mostrar continuamente un elemento de datos de funcionamiento que elija el operador. Mediante las teclas [+/-] se pueden seleccionar las opciones siguientes en el modo display:

- Frecuencia de salida [Hz]
- Intensidad de salida [A]
- Tensión de salida [V]
- Tensión del circuito intermedio [V]
- Potencia de salida [kW]
- Frecuencia de salida escalada f<sub>out</sub> x p008

#### Modo Menú

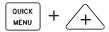

Para entrar en el modo Menúse deben pulsar a la vez las teclas [QUICK MENU] (Menu rápido) y [+].

En el modo Menú, se pueden cambiar la mayoría de parámetros del convertidor de frecuencia. Puede desplazarse por los parámetros con las teclas [+/-]. Al desplazarse por el modo Menú, los números de parámetro parpadearán.



El display muestra que el ajuste en el parámetro  $102 \, Potencia \, del \, motor \, P_{M,N} \,$  es 0,75. Para cambiar el valor de 0,75, es necesario pulsar primero la tecla [CHANGE DATA] (Cambiar datos); el valor del parámetro puede entonces modificarse utilizando las teclas [+/-].



Si, con un parámetro determinado, el display muestra tres puntos a la derecha, el valor de parámetro tiene más de tres cifras. Para ver el valor, pulse la tecla [CHANGE DATA] (Cambiar datos).



El display muestra que en el parámetro 128 *Protección* térmica del motor se ha seleccionado Desconexión del termistor [2].

#### Menú rápido



Con la tecla [QUICK MENU] (Menú rápido), es posible acceder a los 12 parámetros más importantes del convertidor de frecuencia. Después de la programación, en la mayoría de los casos el convertidor de frecuencia estará preparado para funcionar. Cuando se pulsa la tecla [QUICK MENU] (Menú rápido) en el modo display, se inicia el Menú rápido. Puede desplazarse por el Menú rápido con las teclas [+/-] y cambiar los valores de datos si pulsa primero la tecla [CHANGE DATA] (Cambiar datos) y después cambia los valores con [+/-].

Los parámetros del Menú rápido son:

- Par. 100 Configuración
- Par. 101 Característica de par
- Par. 102 Potencia del motor P<sub>M.N</sub>
- Par. 103 Tensión del motor U<sub>M,N</sub>
- Par. 104 Frecuencia del motor f<sub>M.N</sub>
- Par. 105 Intensidad del motor I<sub>M.N</sub>
- Par. 106 Velocidad nominal del motor n<sub>M.N</sub>
- Par. 107 Adaptación automática del motor
- Par. 202 Límite alto de frecuencia de salida f<sub>MAX</sub>
- Par. 203 Rango de referencia
- Par. 204 Referencia mínima Ref<sub>MIN</sub>
- Par. 205 Referencia máxima Ref<sub>MAX</sub>
- Par. 207 Tiempo de rampa de aceleración
- Par. 208 Tiempo de rampa de deceleración
- Par. 002 Control local/remoto
- Par. 003 Referencia local

Los valores de los parámetros 102 a 106 se pueden encontrar en la placa de características del motor.



#### ■ Manual y automático


Durante el funcionamiento normal, el convertidor de frecuencia está en modo automático, en el que la señal de referencia se transmite externamente, analógica o digitalmente mediante los terminales de control. Sin embargo, en modo manual, la señal de referencia se puede transmitir localmente mediante el panel de control.

Cuando el modo manual está activado, las siguientes señales de control permanecerán activas en los terminales de control:


- Arranque manual (LCP2)
- Parada desactivada (LCP2)
- Arranque automático (LCP2)
- Reset
- Parada de inercia inversa
- Reset y parada de inercia inversa
- Parada rápida inversa
- Parada inversa
- Cambio de sentido
- Freno de CC
- Seleccionar ajuste LSB
- Seleccionar ajuste MSB
- Termistor
- Parada precisa inversa
- Parada/arrangue preciso
- Velocidad fija
- Comando de parada mediante comunicación serie

#### Cambio entre modo automático y manual:

Al activar la tecla [Change Data] en [Display Mode], el display indicará el modo del convertidor de frecuencia.

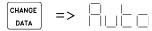

Desplácese hacia arriba o hacia abajo para pasar a modo manual:

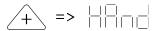

Cuando el convertidor de frecuencia esté en modo manual, la lectura será:



y se podrá cambiar la referencia con las siguientes teclas:





#### ¡NOTA!

Tenga en cuenta que la selección de modo puede bloquearse mediante el parámetro 020.

#### Ajuste automático del motor

La adaptación automática del motor (AMT) se realiza de la siguiente manera:

- En el parámetro 107 Adaptación automática del motor seleccione el valor de dato [2].
   "107" parpadeará y "2" no parpadeará.
- Se activa la adaptación AMT al pulsar START. "107" parpadeará y los guiones se moverán de izquierda a derecha en el campo de valores de datos.
- Cuando "107" aparezca otra vez con el valor de dato [0], la adaptación AMT habrá terminado. Pulse [STOP/RESET] para guardar los datos del motor.
- 4. "107" seguirá parpadeando con el valor de dato [0]. Ahora puede continuar.



#### :NOTA!

VLT 2880-2882 no disponen de la función AMT.



#### Funcionamiento y Display

001	Idioma	
	(LANGUAGE)	
Valor:		
★ Inglés	s (ENGLISH)	[0]
Alem	án (DEUTSCH)	[1]
Franc	cés (FRANCAIS)	[2]
Dané	s (DANSK)	[3]
Espa	ñol (ESPANOL)	[4]
Italia	no (ITALIANO)	[5]

#### Función:

Este parámetro sirve para elegir el idioma que muestra la pantalla cuando se conecte el panel de control LCP.

#### Descripción de opciones:

Se muestran los idiomas que se pueden seleccionar. El ajuste de fábrica puede variar.

002	Control local/remoto	
	(TIPO DE MANIOBRA)	
Valor:		
★ Cont	rol remoto (REMOTO)	[0]
Cont	rol local (LOCAL)	[1]
Funci	ón:	

Hay la opción de dos modos de funcionamiento distintos del convertidor de frecuencia: Control remoto [0] o Control local [1]. Consulte también el parámetro 013 Modo ref. local si Control local [1] se ha seleccionado.

#### Descripción de opciones:

Si se selecciona Control remoto [0], el convertidor de frecuencia se controla mediante:

- 1. Los terminales de control o la comunicación serie.
- 2. La tecla [START]. Sin embargo, esta tecla no puede anular comandos de parada transmitidos por las entradas digitales o la comunicación serie.
- las teclas [STOP/RESET] y [JOG], siempre que estén activadas.

Si se selecciona Funcionamiento local [1], el convertidor de frecuencia se controla mediante:

1. La tecla [START]. Sin embargo, esta tecla no puede anular comandos de parada transmi-

#### Serie VLT® 2800

- tidos por las entradas digitales (consulte el parámetro 013 Modo ref. local).
- las teclas [STOP/RESET] y [JOG], siempre 2. que estén activadas.
- 3. la tecla [FWD/REV], siempre que se haya seleccionado como activa en el parámetro 016 Cambio sentido, y el parámetro 013 Modo ref. local esté ajustado en Local sin control [1] o Local con control [3]. El parámetro 200 Rango de frecuencia de salida debe ajustarse en Ambos sentidos.
- 4. El parámetro 003 Referencia local, donde la referencia puede ajustarse con las teclas [+] y [-].
- 5. Un comando de control externo que pueda conectarse a las entradas digitales (consulte el parámetro 013 Modo ref. local).



#### iNOTA!

Las teclas [JOG] y [FWD/REV] están situadas en la unidad de control LCP.

003	Referencia local	
	(REFERENCIA LOCAL)	
Valor:		
El par.	013 Control local debe ajustarse	
en [1]	o [2]:	
0 - fmax	x (par. 202)	★ 50 Hz

Par. 013 Control local debe ajustar en [3] o

Ref<sub>MIN</sub> - Ref<sub>MAX</sub> (par. 204-205) ♠ 0.0

#### Función:

En este parámetro, la referencia local puede ajustarse manualmente. La unidad de la referencia local depende de la configuración seleccionada en el parámetro 100 Configuración.

#### Descripción de opciones:

Para proteger la referencia local, el parámetro 002 Control local/remoto debe ajustarse en Control local [1]. La referencia local no puede ajustarse mediante comunicación serie.

004	Ajuste activo
	(ACTIVAR AJUSTE)
Valor:	

Ajuste de fábrica (AJUSTE DE FABRICA)

[0]



食	Ajuste 1 (ajuste 1)	[1]
	Ajuste 2 (ajuste 2)	[2]
	Ajuste 3 (ajuste 3)	[3]
	Ajuste 4 (ajuste 4)	[4]
	Ajuste múltiple (AJUSTE MULTIPLE)	[5]

#### , ,

#### Función:

Aquí se selecciona el Ajuste de parámetros activo. Todos los parámetros pueden programarse en cuatro Ajustes individuales. En este parámetro es posible pasar de un Ajuste a otro mediante una entrada digital o la comunicación serie.

#### Descripción de opciones:

Ajuste de fábrica [0] contiene los valores de parámetro ajustados en fábrica. Ajustes 1-4 [1]-[4] son los cuatro Ajustes individuales que pueden seleccionarse de la forma requerida. Ajuste múltiple [5] se utiliza cuando hace falta cambiar mediante el control remoto entre los cuatro Ajustesmediante una entrada digital o la comunicación serie.

005	Edición de ajustes	
	(EDITAR AJUSTE)	
Valor:		
Ajust	e de fábrica (AJUSTE DE FABRICA)	[0]
Edita	r ajuste 1 (ajuste 1)	[1]
Edita	r ajuste 2 (ajuste 2)	[2]
Edita	r ajuste 3 (ajuste 3)	[3]
Edita	r ajuste 4 (ajuste 4)	[4]
★ Ajust	e activo (AJUSTE ACTIVO)	[5]

#### Función:

Puede seleccionar el Ajuste que va a programar durante el funcionamiento (con el panel de control o con el puerto de comunicación serie). Por ejemplo, es posible programar Ajuste 2 [2] aunque se haya seleccionado como ajuste activo el Ajuste activo 1 [1] en el parámetro 004 Ajuste activo.

#### Descripción de opciones:

Ajuste de fábrica [0] contiene los datos definidos en fábrica y puede utilizarse como fuente de datos cuando es necesario devolver los otros Ajustes a un estado conocido. Ajustes 1-4 [1]-[4] son los ajustes individuales que se pueden programar durante el funcionamiento. Si se selecciona Ajuste activo [5], el ajuste de programación será idéntico al parámetro 004 Ajuste activo.

#### iNOTA!

Si se cambian o copian datos en el Ajuste activo, dichos cambios tendrán un efecto inmediato en el funcionamiento de la unidad.

006	Copia de ajustes	
	(COPIAR AJUSTE)	
Valor:		
★ Sin co	opia (NO COPIAR)	[0]
Copia	ar a 1 de #	
(COP	PIAR AL AJUSTE 1)	[1]
Copia	ar a 2 de #	
(COP	PIAR AL AJUSTE 2)	[2]
Copia	ar a 3 de #	
(COP	PIAR AL AJUSTE 3)	[3]
'	ar a 4 de #	
(COP	PIAR AL AJUSTE 4)	[4]
Copia	ar a todos los Ajustes de # (COPIAR A	
TODO	OS)	[5]

#### Función:

Puede copiar desde el Ajuste activo seleccionado en el parámetro 005 *Editar ajuste* a los ajustes seleccionados en este parámetro.



#### ¡NOTA!

La copia sólo es posible en el modo de parada (motor parado con un comando de parada).

#### Descripción de opciones:

La copia comienza tras seleccionar la función de copia deseada y pulsar la tecla [OK]/[CHANGE DATA]. La pantalla indica que la copia está en curso.

007	Copia con el LCP	
	(COPIAR LCP)	
Valor:		
★ Sin c	opia (NO COPIAR)	[0]
Recib	oir todos los parámetros	
(REC	CUPERAR PARAM.)	[1]
Envia	ar todos los parámetros (VOLCAR PA-	
RAM	.)	[2]
Volca	ar parámetros independientemente del	
tama	ño	
(VOL	CAR PARAM. INDP.)	[3]



#### Función:

El parámetro 007 *Copiar LCP* se utiliza cuando es preciso hacer uso de la función de copia incorporada en la unidad de control LCP 2. Esta función sirve para copiar todos los ajustes de parámetros de un convertidor a otro desplazando el panel de control LCP 2.

#### Descripción de opciones:

Seleccione Recuperar parám. [1], si desea transferir todos los valores de los parámetros al panel de control. Seleccione Volcar parám. [2], si desea copiar todos los valores transferidos al convertidor de frecuencia en el que va a instalarse el panel de control. Seleccione Volcar parámetros independientemente del tamaño [3], si sólo desea volcar los parámetros que sean independientes del tamaño de la unidad. Se utiliza para volcar parámetros en un convertidor con una potencia nominal distinta a la del convertidor de frecuencia en que se creó el ajuste de parámetros.



#### ¡NOTA!

La recuperación y volcado sólo pueden efectuarse en el modo de parada. El volcado <u>sólo</u> se puede realizar en un convertidor que tenga el mismo número de versión de software, consulte el parámetro 626 Nº identificación de base de datos

800	Fondo escala fr	
	(FONDO ESCALA FR)	
Valor:		
0.01 -	100.00	★ 1.00

#### Función:

En este parámetro se selecciona el factor por el que hay que multiplicar la frecuencia de salida. El valor se muestra en la pantalla si los parámetros 009-012 *Lectura de la pantalla*se han ajustado en *Frec. x escala* [5].

#### Descripción de opciones:

Ajuste el factor de escala que desee.

009	Lectura del display grande	
	(LÍNEA DISPLAY 2)	
Valor:		
Sin le	ectura (ninguno)	[0]
Refe	rencia resultante [%]	
(refe	rencia [%])	[1]
	rencia resultante [unidad]	
(refe	rencia [unidad])	[2]

Realimentación [unidad]	
(realimentación [unidad])	[3]
Frecuencia [Hz] (Frecuencia [Hz])	[4]
Frecuencia de salida x escalado	
(frecuencia x escala)	[5]
Intensidad del motor [A] (INTENSIDAD MO-	
TOR [A])	[6]
Par [%] (Par [%])	[7]
Potencia [kW] (Potencia [kW])	[8]
Potencia [HP] (Potencia [HP][US])	[9]
Tensión del motor [V]	[44]
(TENSION MOTOR [V]) Tensión de CC [V]	[11]
(TENSION C.C [V])	[12]
Carga térmica del motor [%]	[]
(TERMICO MOTOR [%])	[13]
Carga térmica [%]	
(TERMICO FC [%])	[14]
Horas ejecutadas [Hours]	
(HORAS EJECUTADAS)	[15]
Entrada digital [Bin]	
(ENTRADA DIG. [bin])	[16]
Entrada analógica 53 [V] (ENTRADA ANALOG53 [V])	[17]
Entrada analógica 60 [mA]	[17]
(ENTRADA ANALOG60 [mA])	[19]
Referencia de pulsos [Hz]	
(REF. PULSOS [Hz])	[20]
Referencia externa [%]	
(REFERENCIA EXT. [%])	[21]
Código de estado [Hex]	
(CODIGO ESTADO [HEX])	[22]
Temperatura del disipador [°C]	
(Temperatura del disipador [°C])	[25]
Código de alarma [Hex] (CODIGO ALARMA [hex])	[26]
Código de control [Hex]	رددا
(CODIGO CONTROL [Hex])	[27]
Código de advertencia [Hex]	
(CODIGO AVISO [Hex])	[28]
Código de estado ampliado [Hex]	
(ESTADO AMPLIADO [hex])	[29]
Aviso de tarjeta de opción de comunicación	
(COD.ADV.OPT.COM [HEX])	[30]
Contador de pulsos	[04]
(PULSE COUNTER)	[31]



#### Función:

En este parámetro, es posible seleccionar el valor de datos que desea que aparezca en la línea 2 del display de la unidad de control LCP 2 al arrancar el convertidor de frecuencia. También se incluirá el display en la barra de desplazamiento en modo display. En los parámetros 010-012 *Lectura de display*, puede seleccionar tres valores de datos adicionales, que se mostrarán en la línea de display 1.

#### Descripción de opciones:

Sin lectura sólo puede seleccionarse en los parámetros 010-012 Lectura de display pequeña.

Referencia resultante [%] ofrece, como porcentaje, la referencia resultante en el rango entre Referencia mínima, Ref<sub>MIN</sub> y Referencia máxima, Ref<sub>MAX</sub>.

Referencia [unit] ofrece la referencia resultante en Hz en Lazo abierto. En Lazo cerrado, la unidad de referencia se selecciona en el parámetro 416 Unidades de proceso.

Realimentación [unit] ofrece el valor de señal resultante utilizando la unidad/escala seleccionada en el parámetro 414 Realimentación mínima, FB<sub>BAJA</sub>, 415 Realimentación máxima, FB<sub>ALTA</sub> y 416 Unidades de proceso.

Frecuencia [Hz] ofrece la frecuencia de salida del convertidor de frecuencia.

Frecuencia de salida x escalado [-] equivale a la frecuencia de salida actual  $f_M$  multiplicada por el factor ajustado en el parámetro 008 Escalado del display de la frecuencia de salida.

Intensidad del motor [A] ofrece la intensidad de fase del motor medida como un valor real.

Par [%] indica la carga actual del motor en relación con su par nominal.

Potencia [kW] ofrece la potencia actual absorbida por el motor en kW.

Potencia [HP] ofrece la potencia actual absorbida por el motor en CV.

Tensión del motor [V] ofrece la tensión suministrada al motor.

Tensión de CC [V] ofrece la tensión del circuito intermedio del convertidor de frecuencia.

Carga térmica del motor [%] ofrece la carga calculada/ estimada en el motor. El 100% es el límite de desconexión.

Carga térmica [%] ofrece la carga térmica calculada/ estimada en el convertidor de frecuencia. El 100% es el límite de desconexión.

Horas ejecutadas [Hours] ofrece el número de horas que el motor ha estado funcionando desde el último reinicio en el parámetro 619 Reset del contador de horas en marcha.

Entrada digital [Binary code] ofrece el estado de señal de las 5 entradas digitales (18, 19, 27, 29 y 33). El terminal 18 corresponde al bit del extremo izquierdo. `0' = sin señal, `1' = señal conectada.

Entrada analógica 53 [V] ofrece el valor de tensión del terminal 53.

Entrada analógica 60 [mA] ofrece el valor actual del terminal 60.

Referencia de pulsos [Hz] ofrece la referencia en Hz conectada al terminal 33.

Referencia externa [%] ofrece la suma de referencias externas como un valor porcentual (la suma de comunicación analógica/de pulsos/serie) dentro del rango comprendido entre Referencia mínima, Ref<sub>MIN</sub> y Referencia máxima, Ref<sub>MAX</sub>.

Código de estado [Hex] ofrece una o varias condiciones de estado en un código hexadecimal. Para obtener más información, consulte *Comunicación serie* en la *Guía de Diseño*.

Temperatura del disipador [°C] ofrece la temperatura actual del disipador del convertidor de frecuencia. El límite de desconexión es 90-100°C, y el de reconexión,  $70 \pm 5$ °C.

Código de alarma [Hex] ofrece una o varias alarmas en código hexadecimal. Para obtener más información, consulte Comunicación serie en la Guía de Diseño.

Código de control [Hex] ofrece el código de control para el convertidor de frecuencia. Para obtener más información, consulte Comunicación serie en la Guía de Diseño.

Código de advertencia [Hex] ofrece una o varias advertencias en código hexadecimal. Para obtener más información, consulte Comunicación serie en la Guía de Diseño.

Código de estado ampliado [Hex] ofrece uno o varios modos de estado en código hexadecimal. Para obtener más información, consulte Comunicación serie en la Guía de Diseño.

Aviso de tarjeta de opción de comunicación [Hex] ofrece un código de advertencia si ocurre un fallo en el bus

[3]



#### Serie VLT® 2800

de comunicación. Sólo está activado si las opciones de comunicación están instaladas.

Si no hay opciones de comunicación, se muestra 0 Hex en la pantalla.

Contador de pulsos ofrece el número de pulsos que la unidad ha registrado.

010	Línea de display pequeña 1,1
	(LÍNEA DISPL. 1,1)

#### Valor:

Consulte par. 009 *Lec-* ★ Entrada analógica 53 tura de display grande [V] [17]

#### Función:

En este parámetro, es posible seleccionar el primero de tres valores de dato que se mostrará en el display de la unidad de control LCP, línea 1, posición 1. Es una función muy útil, por ejemplo, cuando se ajusta el controlador PID, pues permite ver las reacciones del proceso ante los cambios de referencia. La lectura de display se activa pulsando la tecla [DISPLAY STATUS].

#### Descripción de opciones:

Consulte el parámetro 009 Lectura de display grande.

## 011 Lectura de la pantalla breve 1.2 (LINEA DISPLAY 1,2)

#### Valor:

Consulte el parámetro

009 Lectura de la pantalla 

★ Intensidad motor [A] amplia 

[6]

#### Función:

Consulte la descripción de funciones del parámetro 010 Lectura de la pantalla breve.

#### Descripción de opciones:

Consulte el parámetro 009 Lectura de la pantalla amplia.

## 012 Lectura del display pequeña 1,3 (LÍNEA DISPL. 1,3)

#### Valor:

Consulte el parámetro 009 Lectura de display grande

🕸 Realimentación [unit] [3]

#### Función:

Consulte la descripción funcional del parámetro 010 *Lectura de display pequeña.* 

#### Descripción de opciones:

Consulte el parámetro 009 Lectura de display grande.

#### 013 Control local

#### (MODO REF. LOCAL)

#### Valor:

Local no activo (DESACTIVAR) [0]

Control local y lazo abierto sin compensación de deslizamiento

(LOC CTRL/OPEN LOOP) [1]

Control operado remotamente y lazo abierto sin compensación de deslizamiento

(LOCAL-MIX CON CONTR.) [2]

Control local como parámetro 100 (LOCAL CON CONTROL)

★ Control operado remotamente como parámetro 100

(LOCAL CON CONTROL) [4]

#### Función:

Aquí es donde se selecciona la función necesaria si, en el parámetro 002 *Control local/remoto*, se ha seleccionado *Local* [1].

#### Descripción de opciones:

Si se selecciona *Local no activo* [0], no es posible ajustar una referencia mediante el parámetro 003 *Referencia local*.

Para poder cambiar a *Local no activo* [0], el parámetro 002 *Control local/remoto* debe ajustarse a *Control remoto* [0].

Control local y lazo abierto [1] se utiliza si se va a establecer la velocidad del motor mediante el parámetro 003 Referencia local. Cuando se elige esta opción, el parámetro 100 Configuración pasa automáticamente a Control de velocidad, lazo abierto [0].

Control operado remotamente y lazo abierto [2] funciona del mismo modo que Control local y lazo abierto [1]; sin embargo, el convertidor de frecuencia también puede controlarse mediante entradas digitales.

Control local como parámetro 100 [3] se utiliza cuando va a ajustarse la velocidad del motor mediante el parámetro 003 Referencia local, pero sin que el parámetro 100 Configuración cambie automáticamente a Control de velocidad, lazo abierto [0]



Control operado remotamente como parámetro 100 [4] funciona del mismo modo que Control local como parámetro 100 [3]; sin embargo, el convertidor de frecuencia también puede controlarse mediante entradas digitales.

Si se pasa de Control remoto a Control local en el parámetro 002 Control local/remoto, mientras este parámetro se haya ajustado a Control operado remotamente y lazo abierto [1]: se mantendrán la frecuencia del motor y el sentido de giro actuales. Si el sentido de giro actual no responde a la señal de cambio de sentido (referencia negativa), la referencia se ajustará en 0.

Si se pasa de Control local a Control remoto en el parámetro 002 Control local/remoto, mientras este parámetro esté ajustado en Control operado remotamente y lazo abierto [1]: se activará la configuración seleccionada en el parámetro 100 Configuración. El cambio será uniforme.

Si se pasa de Control remoto a Control local en el parámetro 002 Control local/remoto, mientras este parámetro esté ajustado en Control operado remotamente como parámetro 100 [4]: se mantendrá la referencia actual. Si la señal de referencia es negativa, la referencia local se ajustará en 0.

Si se pasa de *Control local* a *Control remoto* en el parámetro 002 *Control local/remoto*, mientras este parámetro esté ajustado en *Control remoto*: la señal de referencia operada remotamente sustituirá a la referencia local.

014	Parada local	
	(PARADA LOCAL)	
Valor:		
No ad	ctivo (NO)	[0]
★ Active	o (SÍ)	[1]
Funcio	ón:	

En este parámetro es posible activar y desactivar la tecla [STOP] local del panel de control y del panel de control LCP.

#### Descripción de opciones:

Si en este parámetro se selecciona No [0], se desactivará la tecla [STOP].



#### ¡NOTA!

Si se selecciona No [0], el motor no podrá detenerse con la tecla [STOP].

015	Veloc. fija local	
	(VELOC. FIJA LOCAL)	
Valor:		
★ No (1)	NO)	[0]
Sí (S	ĺ)	[1]

#### Función:

En este parámetro es posible activar o desactivar la función de velocidad fija del panel de control LCP.

#### Descripción de opciones:

Si en este parámetro se selecciona No [0], se desactivará la tecla [JOG].

016	Cambio sentido	
	(CAMBIO SENTIDO)	
Valor:		
★ No (1)	NO)	[0]
Sí (S	I)	[1]

#### Función:

En este parámetro es posible seleccionar o deseleccionar la función de cambio del sentido de giro mediante el panel de control LCP. La tecla sólo se puede utilizar si el parámetro 002 *Control local/remoto* se ha ajustado en *Control local* [1] y el parámetro 013 *Modo ref. local* se ha ajustado en *Local sin control* [1] o *Local con control* [3].

#### Descripción de opciones:

Si se selecciona *No* [0] en este parámetro, la tecla [FWD/REV] se desactivará. Consulte también el parámetro 200 *Rango de frecuencia de salida*.

017	Desconexión o reinicio local	
	(RESET LOCAL)	
Valor:		
No a	ctivo (NO)	[0]
★ Active	o (SÍ)	[1]

#### Función:

En este parámetro es posible activar y desactivar la función de reset del panel de control.

#### Descripción de opciones:

Si en este parámetro se selecciona No [0], la función de reset permanecerá inactiva.





#### :NOTA!

Seleccione No [0] únicamente si se ha conectado una señal de reset externa mediante las entradas digitales.

018	Bloqueo parámet.	
<u> </u>	<u> Додио ранинон</u>	
	(BLOQUEO PARÁMET.)	
Valor:		
vaioi.		
★ Desbl	oqueado (DESBLOQUEADO)	[0]

#### Función:

En este parámetro es posible "bloquear" los controles para desactivar cambios de datos mediante las teclas de control.

#### Descripción de opciones:

Bloqueado (BLOQUEADO)

Cuando se selecciona *Bloqueado* [1], no es posible cambiar datos en los parámetros; sin embargo, sí pueden realizarse cambios por comunicación serie. Los parámetros 009-012 *Lectura de la pantalla* pueden modificarse con el panel de control.

'	JIS	wodo de arranque, control local		
		(MODO DE ARRANQUE)		
1	Valor:			
	Rearrar dada	nque automático; usar referencia guar-		
	(REAR	RANQUE AUTO.)	[0]	
贪	Parada	forzada; usar referencia guardada		
	(LOCAL	_ = PARADA+REF.)	[1]	
		forzada; ajustar ref. en 0		
	(LOCAL	_ = PARADA+REF. = 0)	[2]	

#### Función:

Ajusta el modo de funcionamiento deseado cuando se conecta la tensión de la red. Esta función sólo puede activarse si se ha seleccionado *Control local* [1] en el parámetro 002 *Control local/remoto*.

#### Descripción de opciones:

Rearranque automático, usar referencia guardada [0] se selecciona si se va a arrancar el convertidor de frecuencia con la referencia local (ajustada en el parámetro 003 Referencia local) y el estado de arranque/ paro proporcionado con las teclas de control inmediatamente antes de desconectar la tensión de la red.

Parada forzada, usar referencia guardada [1] se selecciona para que el convertidor de frecuencia permanezca parado al conectar la tensión de la red hasta que se active la tecla [START] (Arranque). Después de un comando de arranque, aumentará la velocidad del motor hasta la referencia guardada en el parámetro 003 Referencia local.

Parada forzada, ajusta ref en 0 [2] se selecciona si el convertidor de frecuencia va a permanecer parado al volver a conectarse a la tensión de la red. El parámetro 003 Referencia local debe ponerse a cero.



[1]

#### ¡NOTA!

En control remoto (parámetro 002 Control local/remoto), el estado de arranque/paro en el momento de la conexión de la alimentación dependerá de las señales de control externas. Si se selecciona Arranque de pulsos [8] en el parámetro 302 Entrada digital, el motor permanecerá parado después de conectar el suministro eléctrico.

020	Funcionamiento manual	
	(FUNCIONAMIENTO MANUAL	_)
Valor:		
★ No activo (NO) [0]		
Activ	o (SÍ)	[1]

#### Función:

En este parámetro puede seleccionar si desea hacer posible el cambio entre los modos automático y manual. En modo automático, el convertidor de frecuencia se controla mediante señales externas, mientras que en modo manual se controla mediante una referencia local directamente desde la unidad de control.

#### Descripción de opciones:

Si en este parámetro se selecciona *No* [0], la función de modo manual permanecerá inactiva. Si se selecciona *Si* [1], podrá cambiar entre ambos modos. Para obtener más información, consulte la sección *Unidad de control*.

024	Menú rápido definido por el usuario	
	(menú rápido usuario)	
Valor:		



5.

## Serie VLT® 2800

No activo (No) [0] Activo (Sí) [1]

#### Función:

En este parámetro, puede seleccionar el ajuste normal de la tecla Quick Menu del panel de control y del panel LCP 2.

Con esta función, en el parámetro 025 Ajuste de Menú Rápido el usuario puede elegir hasta 20 parámetros distintos para la tecla Quick Menu.

#### Descripción de opciones:

Si se selecciona No [0], estará activado el ajuste normal de la tecla Quick Menu.

Si se selecciona Sí [1], estará activado el Menú Rápido definido por el usuario.

parámetros que desee se hayan ajustado para la tecla Quick Menu. 6. Pulse [OK] para terminar el ajuste del Menú

Repita los pasos 2 - 4 hasta que todos los

Si el parámetro 100 Configuración se selecciona para el índice 1, el Menú Rápido comenzará con este parámetro cada vez que se active la tecla Quick Menu.

Tenga en cuenta que el parámetro 024 Menú Rápido del usuario y el parámetro 025 Ajuste de Menú Rápido se restablecen en los ajustes de fábrica durante la inicialización.

#### 025 Ajuste de Menú Rápido (ajuste de menú rápido)

#### Valor:

[Indice 1 -20] Valor: 0 - 999 ☆ 000

#### Función:

En este parámetro, se definen los que se requieren en el Menú Rápido cuando el parámetro 024 Menú Rápido del usuario se ha ajustado en Sí [1].À

Es posible elegir hasta 20 parámetros para el Menú Rápido definido por el usuario.



#### ¡NOTA!

Tome en cuenta que este parámetro sólo se puede ajustar con un panel de control LCP 2. Consulte Formulario de pedido .

#### Descripción de opciones:

El Menú Rápido se ajusta de la siguiente manera:

- Seleccione el parámetro 025 Ajuste de Menú Rápido y pulse [CHANGE DATA].
- 2. El índice 1 indica el primer parámetro del Menú Rápido. Puede desplazarse por los números de índice con las teclas [+ / -]. Seleccione el índice 1.
- 3. Puede[< >] desplazarse por las tres cifras. Pulse la tecla [<] una vez y la última cifra del número de parámetro podrá elegirse con las teclas [+ / -]. Ajuste el índice 1 en 100 para el parámetro 100 Configuración.
- 4. Pulse [OK] cuando el índice 1 esté ajustado en 100.



#### ■ Carga y Motor

100	Configuración	
	(Configuración)	
Valor:		
	ol de velocidad en lazo abierto O ABIERTO VELOC.)	[0]
	ol de velocidad en lazo cerrado O CERRADO VELOC.)	[1]
	ol de proceso en lazo cerrado O CERRADO PROCESO)	[3]

#### Función:

Este parámetro se utiliza para seleccionar la configuración a la que se va a adaptar el convertidor de frecuencia. Permite simplificar la adaptación a aplicaciones determinadas, ya que los parámetros no utilizados en la configuración permanecen ocultos (inactivos).

#### Descripción de opciones:

Si se selecciona Control de velocidad en lazo abierto [0], se obtiene un control normal de la velocidad (sin señal de realimentación), con compensación automática de la carga y el deslizamiento, a fin de asegurar una velocidad constante en cargas distintas. Las compensaciones están activadas, pero es posible desactivarlas en el parámetro 134 Compensación de carga y el parámetro 136 Compensación de deslizamiento, según sea necesario.

Si se ha seleccionado Control de velocidad en lazo cerrado [1], se obtiene una velocidad más precisa. Es necesario añadir una señal de realimentación y ajustar el controlador PID en el grupo de parámetros 400 Funciones especiales.

Si se selecciona Control de proceso en lazo cerrado [3], el controlador de proceso interno se activa para permitir el control preciso respecto a una determinada señal de proceso. Esta señal se puede ajustar en la unidad correspondiente o en forma de porcentaje. Es necesario añadir una señal de realimentación del proceso y también ajustar el controlador PID en el grupo de parámetros 400 Funciones especiales. El lazo cerrado de proceso no está activo si se ha instalado una tarjeta DeviceNet y se ha seleccionado la instacia 20/70 o 21/71 en el parámetro 904 Tipos de instancia.

$\mathbb{Z}$	Par constante	
	(Par constante)	[1]
	Par variable bajo	
	(par: bajo)	[2]
	Par variable medio	
	(par: MED.)	[3]
	Par variable alto	
	(par: ALTO)	[4]
	Par variable bajo con arranque CT	
	(PAR-CT-VT BAJO)	[5]
	Par variable medio con arranque CT	
	(PAR-CT-VT MEDIO)	[6]
	Par variable alto con arranque CT	
	(PAR-CT-VT ALTO)	[7]
	Modo de motor especial	
	(Modo de motor especial)	[8]

CT = Par constante

A Day constants

#### Función:

Este parámetro permite seleccionar el principio para adaptar la característica U/f del convertidor de frecuencia de acuerdo con las características de par de la carga. Consulte el parám. 135 Relación U/f.

#### Descripción de opciones:

Si se selecciona *Par constante* [1], se obtiene una característica U/f dependiente de la carga en que la tensión y la frecuencia de salida aumentan al incrementarse la carga, a fin de mantener la magnetización constante del motor.

Seleccione Par variable bajo [2], Par variable medio [3] o Par variable alto [4], si la carga es cuadrática (bombas centrífugas y ventiladores).

Par variable - bajo con arranque CT [5], - medio con arranque CT [6] o alto con arranque CT [7], se seleccionan si se necesita un par de desconexión mayor que el que puede obtener con las tres primeras características.




#### ¡NOTA!

La compensación de la carga y el deslizamiento no está activada si se ha selecciona do un par variable o el modo de motor especial.

101 Características de par (TIPO DE PAR)

Valor:



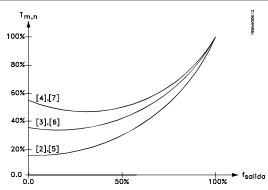

Seleccione Modo de motor especial [8], si se necesita un ajuste de U/f especial para adaptar el motor. Los puntos de interrupción se ajustan en los parámetros 423-428 Tensión/frecuencia.

#### iNOTA!

Tenga presente que si se modifica algún valor ajustado en los parámetros 102-106 de la placa de características, cambiarán automáticamente los parámetros 108 Resistencia del estator y 109 Reactancia del estator.

102	Potencia del motor P <sub>M,N</sub>	
(POTENCIA MOTOR)		
Valor:		
0,25-22	kW 🖄 Depende de la unidad	

#### Función:

Aquí se debe ajustar el valor de potencia [kW] P<sub>M,N</sub>, que corresponde a la potencia nominal del motor. En fábrica, se habrá establecido un valor de potencia nominal [kW] P<sub>M,N</sub>, que depende del tipo de unidad.

#### Descripción de opciones:

Ajuste el valor que corresponde al dato de la placa de características del motor. También pueden servir los valores de tamaño inmediatamente inferior y superior al ajuste de fábrica.

103	Tensión del motor U <sub>M,N</sub>	
	(TENSION MOTOR)	
Valor:		
Para u	nidades de 200 V: 50-999 V	★ 230 V
Para u	nidades de 400 V: 50 - 999 V	<b>☆</b> 400 V

#### Función:

Aquí se define la tensión nominal del motor U<sub>M,N</sub> para la conexión en estrella Y o triángulo delta.

#### Descripción de opciones:

Seleccione un valor que corresponda a los datos de la placa de características del motor, independientemente de la tensión de red del convertidor de frecuencia.

104	Frecuencia del motor	f <sub>M,N</sub>
	(FRECUENCIA MOTO	R)
Valor:		
24 -10	00 Hz	★ 50 Hz
Funcio	ón:	

Aquí es donde se selecciona la frecuencia nominal f

#### Descripción de opciones:

Seleccione el valor que corresponde a los datos de la placa de características del motor.

105 Inte	ensidad del motor I <sub>M,N</sub>
(IN	TENSIDAD MOTOR)
Valor:	
0,01 - I <sub>MAX</sub>	Depende del motor seleccionado
Función:	

La intensidad nominal del motor I<sub>M,N</sub> forma parte de los cálculos del convertidor de frecuencia de funciones como el par y de la protección térmica del motor.

#### Descripción de opciones:

Seleccione el valor que corresponde a los datos de la placa de características del motor. Ajuste la intensidad I<sub>M,N</sub> del motor, teniendo en cuenta si está conectado en estrella Y o en triángulo.

106	Velocidad no	Velocidad nominal del motor	
(VELOC. NOM. MOTOR)			
Valor:			
100 - f	<sub>M,N</sub> x 60 (máx.	★ Depende del parámetro	
60.000	rpm)	104 Frecuencia de motor,	
		$f_{M.N}$	

#### Función:

Aquí se ajusta el valor que corresponde a la velocidad nominal del motor n<sub>M,N</sub> que se indica en los datos de la placa de características.

#### Descripción de opciones:

Seleccione el valor que corresponde a los datos de la placa de características del motor.





#### :NOTA!

El valor máx. equivale a  $f_{M,N}$  x 60.  $f_{M,N}$  para ajustarse en el parámetro 104 Frecuencia de motor,  $f_{M,N}$ .

# 107 Adaptación automática del motor, AMT (adap auto mot.)

#### Valor:

Autoajuste desactivado (desconexión AMT) [0]
 Optimización conect. (conexión AMT) [2]

#### Función:

La adaptación automática del motor es un algoritmo que mide la resistencia del estator  $R_{\rm S}$  sin que gire el eje del motor. Esto significa que el motor no suministra un par.

La adaptación AMT es muy útil para inicializar las unidades cuando el usuario desea optimizar el ajuste del convertidor de frecuencia al motor utilizado. Se utiliza, especialmente, cuando los ajustes de fábrica no son suficientes para el motor.

Para obtener la mejor adaptación posible del convertidor de frecuencia, se recomienda realizar la adaptación AMT con el motor frío. Debe tener en cuenta que adaptaciones AMT repetidas pueden causar el calentamiento del motor, lo que aumentará la resistencia del estator R<sub>S</sub>. Sin embargo, esto normalmente no suele ser crítico.

La adaptación AMT se realiza de la siguiente manera: Iniciar la AMT:

- 1. Envíe una señal de PARO.
- 2. El parámetro 107 Adaptación automática del motor debe estar ajustado en el valor[2] Optimización conect..
- Se emite una señal de ARRANQUE y el parámetro 107 Adaptación automática del motor se reinicia en [0] cuando la adaptación AMT ha finalizado.

#### Completar la AMT:

La adaptación AMT finaliza cuando se envía una señal de RESET. El parámetro 108 Resistencia estator, Rs se actualiza con el valor optimizado.

#### Interrumpir la AMT:

La adaptación AMT se puede interrumpir en el procedimiento de optimización si se envía una señal de PARO.

Al utilizar la función AMT deben observarse los siguientes puntos:

- Para que la adaptación AMT pueda definir los parámetros del motor lo más correctamente posible, es necesario haber introducido los datos correctos de la placa de características del motor conectado al convertidor de frecuencia en los parámetros 102 a 106.
- Se mostrarán alarmas en el display si ocurren fallos durante la adaptación del motor.
- Como regla general, la función AMT puede medir los valores R<sub>S</sub> de motores con un tamaño 1 o 2 veces superior o inferior al tamaño nominal del convertidor de frecuencia.
- Si desea interrumpir la adaptación automática del motor, pulse la tecla [STOP/RESET].



#### iNOTA!

La función AMT no puede realizarse con motores conectados en paralelo, y tampoco pueden efectuarse cambios en los ajustes durante la adaptación.

<u>Procedimiento para la adaptación AMT</u> desde el SLCP:

Consulte la sección titulada *Unidad de control*.

#### Descripción de opciones:

Seleccione *Optimización conect.* [2] si desea que el convertidor de frecuencia realice la adaptación automática del motor.

# 108 Resistencia del estator R<sub>S</sub> (RESIST. ESTATOR)

#### Valor:

0.000 - X.XXX Ω ★ Depende del motor seleccionado

#### Función:

Después de ajustar los parámetros 102-106 *Datos de placa de características*, se realiza automáticamente el ajuste de varios parámetros, incluyendo la resistencia del estator R<sub>S</sub>. La R<sub>S</sub> introducida manualmente siempre se debe aplicar a un motor frío. El rendimiento del eje puede mejorarse ajustando R<sub>S</sub> y X<sub>S</sub>, consulte el siguiente procedimiento.





#### iNOTA!

Los parámetros 108 Resistencia del estator  $R_{\rm S}$  y 109 Reactancia del estator  $X_{\rm S}$  no suelen cambiarse si se han ajustados los datos de la placa de características.

#### Descripción de opciones:

Rs se puede ajustar como sigue:

- Se utilizan los ajustes de fábrica de Rs, seleccionados por el convertidor de frecuencia partiendo de los datos de la placa de características.
- El valor está definido por el proveedor del motor.
- El valor se obtiene mediante una medición manual: Rs puede calcularse midiendo la resistencia R<sub>PHASE-PHASE</sub> entre dos terminales de fase. Cuando R <sub>FASE-A-FASE</sub> es menor que 1-2 ohmios (típico en motores > 5,5 kW, 400 V), debe utilizarse un ohmímetro especial (Thomson-bridge o similar). Rs = 0,5 x R<sub>PHASE</sub>.
- R<sub>S</sub> se ajusta automáticamente cuando ha finalizado la adaptación AMT. Consulte el parámetro 107 Adaptación automática del motor.

## 109 Reactancia del estátor X<sub>S</sub> (REACT. ESTÁTOR)

#### Valor:

0,00 - X,XX  $\Omega$   $\quad$   $\stackrel{*}{\Rightarrow}$  Depende del motor selecciona-

#### Función:

Después de ajustar los parámetros 102-106 Datos de la placa de características del motor, se realizan de forma automática varios ajustes de diversos parámetros, incluida la reactancia del estátor Xs. El rendimiento del eje puede mejorarse ajustando Rs y Xs; consulte el siguiente procedimiento.

#### Descripción de opciones:

X<sub>S</sub> puede ajustarse de la siguiente forma:

- 1. El proveedor del motor define el valor.
- El valor se obtiene mediante una medición manual X<sub>S</sub> que se obtiene conectando un motor a la red y midiendo la tensión fase a fase U<sub>M</sub> así como la intensidad en vacío φ

$$X_s = \frac{U_M}{\sqrt{3} \times I_{\Phi}} - \frac{X_L}{2}$$

X<sub>L</sub>: Ver parámetro 142.

 Utilice los valores de fábrica de Xs que el propio convertidor de frecuencia selecciona partiendo de los datos de la placa de características del motor

117 Amortiguación de resonancia			
(amortiguación de resonancia)			
Valor:			
NO - 100%	[NO - 100]		
★ NO %	[NO]		

#### Función:

Se puede optimizar la amortiguación de resonancia en el modo CT. El grado de la influencia se ajusta en este parámetro.

El valor puede establecerse entre 0% (NO) y 100%. 100% corresponde a 50% de reducción de la relación U/F.

El valor predeterminado es NO.

Ajustes internos (fijos):

El filtro de resonancia está activo desde una velocidad nominal del 10% y superior.

En este caso, 5 Hz y superior.

La velocidad pasa de nivel de flujo 0 a nivel de flujo nominal: 500 ms


La velocidad pasa de nivel de flujo nominal a nivel de flujo 0: 500 ms

Descripción de funcionalidad:

El filtro controla la intensidad del motor activa y cambia la tensión del motor según la siguiente figura. El filtro reacciona en los niveles que hacen referencia a la intensidad del motor nominal.

do



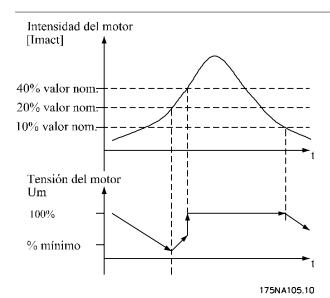

Si la intensidad del motor activa es inferior al 10%, la tensión del motor descenderá con la velocidad mencionada anteriormente hasta que dicha tensión alcance el ajuste del parámetro 117. Si la intensidad del motor activa es superior al 20%, la tensión aumentará con la velocidad mencionada anteriormente. Si la intensidad del motor activa alcanza el 40%, la tensión del motor aumentará inmediatamente hasta alcanzar la tensión del motor normal.

La reducción de la tensión del motor depende del ajuste del parámetro 117.

#### Descripción de opciones:

Ajuste la influencia del grado de tensión del motor [Imact] en la relación U/F entre 0% (NO) y 100%. 100% corresponde a 50% de reducción de la relación U/F. El valor predeterminado es NO.

119	Parde arranque alto	
	(ALTO PAR ARRANQ.)	
Valor:		
0,0 - 0	,5 seg	🕸 0,0 seg

#### Función:

Para asegurar un alto par de arranque, se permite 1,8  $\times$   $I_{INV}$  aprox. por un máximo de 0,5 seg. Sin embargo, la intensidad está restringida por el límite de seguridad del convertidor de frecuencia (inversor). Con el valor 0 seg no hay par de arranque alto.

#### Descripción de opciones:

Ajuste el tiempo necesario para el que se requiere un par de arranque alto.

120	Retraso de arranque	
	(RETARDO ARRANQ.)	
Valor:		
0,0 - 1	0,0 seg	★ 0,0 seg

#### Función:

Este parámetro activa el retraso del tiempo de arranque después de que se hayan cumplido las condiciones de arranque. Cuando ha transcurrido el correspondiente período de tiempo, la frecuencia de salida empieza a acelerar hasta la referencia.

#### Descripción de opciones:

Ajuste el tiempo necesario después del que debe comenzar la aceleración.

121	Función de arranque	
	(FUNCION ARRANQ.)	
Val	or:	
	C mantenida en retraso de arranque CC MANTENIDA/ RET)	[0]
	eno de CC en retraso de arranque RENO C.C/RETARDO)	[1]
	ercia en retraso de arranque NERCIA/ RETARDO)	[2]
	ec./tensión de arranque en mismo sentido UNC. HORIZONTAL)	[3]
	ec./tensión de arranque en sentido e referencia	
(F	UNC. VERTICAL)	[4]

#### Función:

Aquí se selecciona el modo deseado durante el período de retraso del arranque (parámetro 120 Retraso del arranque).

#### Descripción de opciones:

Seleccione *CC* mantenida en retraso de arranque [0] para energizar el motor con una corriente de *CC* mantenida durante el tiempo de retraso de arranque. Ajuste la tensión en el parámetro 137 *Tensión de CC* mantenida.

Seleccione Freno de CC en retraso de arranque [1] para energizar el motor con una tensión de freno de CC durante el retraso del arranque. Ajuste la tensión en el parámetro 132 Tensión de freno de CC.

Seleccione *Inercia en retraso de arranque* [2] para que el motor no esté controlado por el convertidor de frecuencia durante el tiempo de retraso de arranque (inversor desconectado).



SeleccioneFrecuencia/tensión de arrangue en mismo sentido [3] para obtener la función explicada en los parámetros 130 Frecuencia de arranque y 131 Tensión de arranque durante el tiempo de retraso de arranque. Esta función se utiliza típicamente en aplicaciones de elevación. Por lo general, en aplicaciones en que se aplica un motor con rotor cónico, en que el sentido de giro debe empezar de derecha a izquierda, y continuar en la dirección de la referencia.

Seleccione Frec./tensión de arranque en sentido de referencia [4] para obtener la función explicada en los parámetros 130 Frecuencia de arranque y 131 Tensión de arranque durante el tiempo de retraso de arranque. Independientemente del valor asumido por la señal de referencia, la frecuencia de salida es igual al ajuste del parámetro 130 Frecuencia de arranque y la tensión de salida corresponde al ajuste del parámetro 131 Tensión de arranque. El sentido de giro del motor siempre continuará en la dirección de la referencia. Si la señal de referencia es cero, la frecuencia de salida será 0 Hz, mientras que la tensión de salida corresponderá al valor en el parámetro 131 Tensión de arranque. Si la señal de referencia es distinta de cero, la frecuencia de salida será igual al parámetro 130 Frecuencia de arranque y la tensión de salida será igual al parámetro 131 Tensión de arrangue. Esta función se utiliza normalmente en aplicaciones de elevación con contrapeso. Por lo general, se utiliza en aplicaciones en que se utiliza un motor de rotor cónico. Este motor puede hacerse arrancar con los parámetros 130 Frecuencia de arranque y 131 Tensión de arranque.

122	Función de parada	
	(FUNCION PARADA)	
Valor:		
★ Inerc	ia (COAST)	[0]
CC n	nantenida (C.C MANTENIDA)	[1]
Funci	ón:	

Aquí se selecciona la función del convertidor de frecuencia cuando la frecuencia de salida ha pasado a ser inferior al valor en el parámetro 123 Frec. mín. para activar la función en parada o después de una orden de parada, y cuando la frecuencia de salida se ha reducido hasta 0 Hz.

#### Descripción de opciones:

Seleccione Inercia [0] si el convertidor de frecuencia debe 'soltar' el motor (inversor desconectado).

Seleccione CC mantenida [1] si el parámetro 137 Tensión de CC mantenida debe activarse.

123	Frec. mín. para activar la función de pa
123	rada
	(FREC.MIN.PARADA)
Valor:	
0,1 -10	) Hz                     ★ 0,1 Hz

#### Función:

En este parámetro, se ajusta la frecuencia de salida en que la función seleccionada en el parámetro 122 Función de parada debe activarse.

#### Descripción de opciones:

Ajuste la frecuencia de salida requerida.



#### ¡NOTA!

Si el parámetro 123 se ajusta con un valor superior al del parámetro 130, se saltará la función de retardo del arranque (parámetro 120 y 121).



#### iNOTA!

Si el parámetro 123 se ajusta a un valor demasiado elevado, y se ha seleccionado CC mantenida en el parámetro 122, la frecuencia de salida saltará al valor del parámetro 123 sin decelerar. Esto puede causar una advertencia/alarma de sobreintensidad.

126	Tiempo de frenado de CC	
	(TIEMPO FRENO C.C)	
Valor:		
0 -60 s		<b>☆</b> 10 s
,		

#### Función:

En este parámetro, se ajusta el tiempo de frenado de CC en que el parámetro 132 Tensión de freno de CC deberá activarse.

#### Descripción de opciones:

Ajuste el tiempo requerido.

127	Frecuencia de puesta en cir	cuito de fre-
	nado CC	
	(FREC. FRENO C.C)	
Valor:		
0,0 (N	O) - par. 202	☆ NO



Frecuencia máxima, f<sub>MAX</sub>

#### Función:

En este parámetro, se ajusta la frecuencia de entrada en que se activará el freno de CC en relación con una orden de parada.

#### Descripción de opciones:

Ajuste la frecuencia requerida.


128	Protección térmica del motor	
	(TÉRMICO MOTOR)	
Valor:		
★ Sin prediction	otección (NO)	[0]
Adver	tencia del termistor	
(AVIS	O TERMISTOR)	[1]
Desco	nexión termistor (DESCON.TERMIS-	
TOR)		[2]
	tencia ETR (Relé térmico electrónico)	
1 (CTD	ADVEDT 1)	[0]
•	ADVERT. 1)	[3]
	nexión ETR 1 (ETR DESCON. 1)	[4]
	tencia ETR (Relé térmico electrónico)	
2	ADVEDT O	
•	ADVERT. 2)	[5]
Desco	nexión ETR 2 (ETR DESCON. 2)	[6]
Adver	tencia ETR (Relé térmico electrónico)	
3		
(ETR	ADVERT. 3)	[7]
Desco	nexión ETR 3 (ETR DESCON. 3)	[8]
Adver	tencia ETR (Relé térmico electrónico)	
4		
(ETR	ADVERT. 4)	[9]
Desco	nexión ETR 4 (ETR DESCON. 4)	[10]

#### Función:

El convertidor de frecuencia puede controlar la temperatura del motor de dos maneras distintas:

- Mediante un termistor PTC que se monta en el motor. El termistor se conecta entre el terminal 50 (+10 V) y uno de los terminales de entrada digital 18, 19, 27 ó 29. Consulte el parámetro 300 Entradas digitales.
- Cálculo de la carga térmica (ETR Relé térmico electrónico), basado en el tiempo y en la carga actuales. Estos datos se comparan con la intensidad del motor nominal I<sub>M,N</sub> y la frecuencia del motor nominal f<sub>M,N</sub>. Los cálcu-

los consideran la necesidad de una carga menor a velocidades más bajas, debido a la reducción de la ventilación interna del motor.

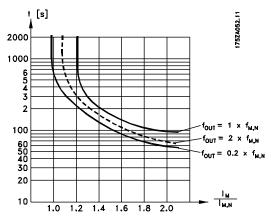

Las funciones ETR 1-4 no empiezan a calcular la carga hasta que se pasa al Ajuste en que se han seleccionado. Esto significa que se puede utilizar una función ETR incluso cuando se cambie entre dos o más motores.

#### Descripción de opciones:

Seleccione Sin protección [0] si no desea una advertencia o una desconexión cuando se sobrecargue el motor.

Seleccione Advertencia del termistor [1] si desea una advertencia cuando el termistor conectado se caliente demasiado.

Seleccione Desconexión del termistor [2] si desea que se produzca una desconexión cuando el termistor conectado se caliente demasiado.

Seleccione Advertencia ETR 1-4 si desea una advertencia cuando el motor esté sobrecargado según los cálculos. También puede programar el convertidor de frecuencia para que emita una señal de advertencia mediante una de las salidas digitales. Seleccione Desconexión ETR 1-4 si desea que se produzca una desconexión cuando el motor esté sobrecargado según los cálculos.



#### ¡NOTA!

Esta función no protege los motores individualmente si están conectados entre sí en paralelo.

130	Frec. de arranque	
	(Frec. de arranque)	
Valor:		
0,0 -10	),0 Hz	★ 0,0 Hz



#### Función:

La frecuencia de arranque se activa durante el tiempo ajustado en el parámetro 120 Retraso de arranque, después de un comando de arranque. La frecuencia de salida 'saltará' a la siguiente frecuencia establecida. Determinados motores, como los de rotor cónico, necesitan una tensión/frecuencia de arranque adicional (incremento inicial) en el momento de arrancar para soltar el freno mecánico. Para lograr esto, se utilizan los parámetros 130 Frecuencia de arranque y 131 Tensión de arranque.

#### Descripción de opciones:

Ajuste la frecuencia de arranque requerida. Es una condición necesaria que el parámetro 121 Función de arranque, se ajuste en Frec./tensión de arranque en mismo sentido [3] o Frec./tensión de arranque en sentido de referencia [4] y que en el parámetro 120 Retraso de arranque se ajuste un período de tiempo y haya una señal de referencia presente.



#### ¡NOTA!

Si el parámetro 123 se ajusta con un valor superior al del parámetro 130, se saltará la función de retardo del arranque (parámetro 120 y 121).

#### 131 Tensión de arranque (TENS.ARRANQUE) Valor:

vaioi.

0,0 - 200,0 V ★ 0,0 V

#### Función:

Tensión de arranque está activado durante el tiempo establecido en el parámetro 120 Retraso de arranque, después de un comando de arranque. Este parámetro se puede utilizar, por ejemplo, en aplicaciones de elevación y descenso (motores de rotor cónico).

#### Descripción de opciones:

Ajuste la tensión que se necesita para soltar el freno mecánico. Se asume que el parámetro 121 Función de arranque, se ha ajustado en Frec./tensión de arranque en mismo sentido [3] o Frec./tensión de arranque en sentido de referencia [4], y que en el parámetro 120 Retraso de arranque se ha ajustado un período de tiempo y hay una señal de referencia presente.

## 132 Tensión de freno de CC

## (TENS FRENO CC) Valor:

0 - 100% de la máx. tensión de freno de CC

₹ 0%

#### Función:

En este parámetro, se ajusta la tensión de freno de CC que debe activarse en la parada, cuando se alcance la frecuencia de freno de CC ajustada en el parámetro 127 Frecuencia de entrada del freno de CC, o si se activa el freno de CC invertido mediante una entrada digital o la comunicación serie. En consecuencia, la tensión de freno de CC estará activada durante el período de tiempo ajustado en el parámetro 126 Tiempo de frenado de CC.

#### Descripción de opciones:

Se debe ajustar como un valor de porcentaje de la máxima tensión de freno de CC, que depende del motor.

#### 133 Tensión de arranque

#### (TENS ARR)


Valor:

0,00 - 100,00 V

Depende de la unidad

#### Función:

Puede obtenerse un par de arranque más alto si se incrementa la tensión de arranque. Los motores pequeños (< 1,0 kW) requieren, normalmente, una tensión de arranque alta.

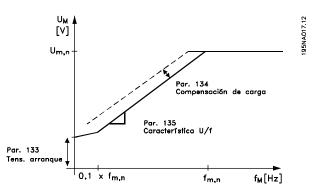

#### Descripción de opciones:

El valor se selecciona si se observa que el motor apenas puede arrancar con la carga actual.



Advertencia: Si se utiliza una tensión de arranque excesiva, puede ocurrir la excesiva energización y el sobrecalentamiento del motor, lo que llevará a que se desconecte el convertidor de frecuencia.



# 134 Compensación de arranque (COMP CARGA)

Valor:

0,0 - 300,0%

**100,0%** 

#### Función:

En este parámetro, se ajusta la característica de la carga. Al incrementar esta compensación, el motor recibe una tensión adicional y una frecuencia suplementaria a medida que aumenta la carga. Esto se utiliza, por ejemplo, en motores y aplicaciones en que hay una gran diferencia entre la intensidad de carga máxima y la intensidad de carga en vacío del motor.



#### ¡NOTA!

Si el valor ajustado es demasiado alto, el convertidor de frecuencia puede desconectarse debido a la sobreintensidad.

#### Descripción de opciones:

Si el ajuste de fábrica no es adecuado, es necesario compensar la carga para que el motor arranque con la carga correspondiente.



Advertencia: Una compensación excesiva de la carga puede producir inestabilidad.

## 135 Relación U/f (RELAC V/f)

Valor:

0,00 - 20,00 en Hz

Depende de la unidad

#### Función:

Este parámetro permite cambiar linealmente la relación entre la tensión de salida (U) y la frecuencia de salida (f), con el fin de energizar correctamente el motor y obtener una dinámica, precisión y eficacia óptimas. La relación U/f sólo tiene efecto en la característica de tensión si se ha seleccionado *Par constante* [1] en el parámetro 101 *Característica de par.* 

#### Descripción de opciones:

La relación U/f sólo debe modificarse si no es posible ajustar los datos correctos del motor en los parámetros 102-109. El valor programado en el ajuste de fábrica se basa en el funcionamiento en vacío.

#### 136 Compensación de deslizamiento

#### (COMP DESL)

Valor:

-500 - +500% de la compensación nominal de deslizamiento

**100%** 

#### Función:

La compensación de deslizamiento se calcula automáticamente, a partir de datos como la velocidad nominal del motor n<sub>M,N</sub>. En este parámetro, puede ajustarse con precisión la compensación de deslizamiento, por lo que se compensa la tolerancia del valor de n<sub>M,N</sub>. La compensación de deslizamiento sólo está activada si se ha seleccionado *Velocidad, modo en lazo abierto* [0] en el parámetro 100 *Configuración*, y *Par constante* [1] en el parámetro 101 *Características de par*.

#### Descripción de opciones:

Escriba un valor de %.

#### 137 Tensión de CC mantenida

#### (TENS CC MANT)

Valor

0 - 100% de máx. tensión CC mantenida

♠ 0%

#### Función:

Este parámetro se utiliza para mantener el motor en arranque/parada (par mantenido).

#### Descripción de opciones:

Este parámetro sólo se puede utilizar si se ha seleccionado una *CC mantenida* en el parámetro 121 *Función de arranque* o el parámetro 122 *Función en parada*. Se debe ajustar como un valor de porcentaje de la máx. tensión de CC mantenida, que depende del motor seleccionado.

#### 138 Valor de desconexión de freno

#### (DESCONEX. FRENO)

Valor:

0,5 - 132,0/1000,0 Hz

★ 3,0 Hz

#### Función

Aquí puede seleccionar la frecuencia a la que se libera el freno externo, mediante la salida definida en el parámetro 323 Relés 1-3, salida o 341 Salida digital, terminal 46.

#### Descripción de opciones:

Ajuste la frecuencia requerida.



139 Frecuencia de conexión de freno (CONEX. FRENO)

Valor:

0,5 - 132,0/1000,0 Hz

**★** 3,0 Hz

#### Función:

Aquí puede seleccionar la frecuencia a la que se activa el freno externo, y esto se realiza mediante la salida definida en el parámetro 323 Relés 1-3, salida o 341 Salida digital, terminal 46.

#### Descripción de opciones:

Ajuste la frecuencia requerida.

140 Corriente, valor mínimo (CORRIENTE VAL MI)

#### Valor:

0 % - 100 % de intensidad de salida del convertidor

★ 0%

#### Función:

Aquí es donde el usuario selecciona la intensidad mínima del motor a la que se soltará el freno mecánico. El control de corriente sólo está activado desde la parada hasta el punto en que se suelta el freno.

#### Descripción de opciones:

Es una precaución de seguridad añadida para asegurar que la carga no se pierda durante una actividad de elevación/descenso.

## 142 Reactancia de fuga X<sub>L</sub>

#### (REACT. FUGA)

#### Valor:

0,000 - XXX,XXX Ω

★ Depende del motor seleccionado

X<sub>L</sub> es la suma de la reactancia de fuga del rotor y de estátor.

#### Función:

Una vez ajustados los parámetros 102-106  $\it Datos$  de la placa de características, se ajustan varios parámetros automáticamente, incluida la reactancia irregular  $\it X_L$ . El funcionamiento del eje se puede mejorar ajustando la reactancia irregular  $\it X_L$ .



#### ¡NOTA!

El parámetro 142 La reactancia de fuga  $X_L$  no tiene que cambiarse si los datos de

la placa de características se han ajustado, parámetros 102-106.

#### Descripción de opciones:

X∟ puede ajustarse como sigue:

- 1. El proveedor del motor define el valor.
- Utilice los ajustes de fábrica de X<sub>L</sub> seleccionados por el convertidor de frecuencia partiendo de los datos de la placa de características.

# 143 Control del ventilador interno (CONTROL VENTIL.) Valor: ★ Automático (AUTOMATICO) [0] Siempre activado (ACTIVADO SIEMPRE) [1] Siempre desactivado (DESACTIV. SIEM-

[2]

#### Función:

PRE)

Este parámetro se puede ajustar para que el ventilador interno se active y desactive automáticamente. También puede ajustar el ventilador interno para que esté activado o desactivado permanentemente.

#### Descripción de opciones:

Si selecciona *Automático*, [0] el ventilador interno se activa o desactiva en función de la temperatura ambiente y de la carga del convertidor de frecuencia. Si selecciona *Siempre activado* [1] o *Siempre desactivado* [2], el ventilador interno estará permanentemente activado o desactivado, respectivamente.



#### ¡NOTA!

Si selecciona Siempre desactivado [2] junto con una alta frecuencia de conmutación, cables de motor largos o una alta potencia de salida, se acortará la duración del convertidor de frecuencia.

144	Ganancia del freno CA	
	(GANANC. FRENO CA)	
Valor:		
1,00 -	1,50	<b>1,30</b>



#### Función:

Este parámetro se utiliza para ajustar el freno de CA. Con el parám. 144, es posible ajustar el valor del par de regeneración que se puede aplicar al motor sin que la tensión del circuito intermedio sobrepase el nivel de advertencia.

#### Descripción de opciones:

El valor se debe aumentar si se requiere un par de frenado mayor. Si selecciona 1,0 el freno de CA permanece inactivo.



#### ¡NOTA!

Si se incrementa el valor en el parám. 144, la intensidad del motor aumentará significativamente al aplicar cargas regeneradoras. Por ello, sólo se debe cambiar el parámetro si se garantiza que durante la medición, la intensidad del motor en todas las situaciones de funcionamiento no sobrepasará el valor máximo permitido. *Tome en cuenta* que la intensidad <u>no puede</u> leerse en el display.

146	Vector de reinicializaciór	n de tensión
	(VECTOR REINIC.)	
Valor:		
*Desa	ctivado (NO)	[0]
Reinic	io (RESET)	[1]

#### Función:

Cuando se reinicia el vector de tensión, se ajusta en el mismo punto de arranque cada vez que empieza un nuevo proceso.

#### Descripción de opciones:

Seleccione Reinicio (1) si se deben utilizar procesos especiales cada vez que surjan. Esto permitirá una precisión repetida cuando se pare el convertidor para mejorarlos. Seleccione Desactivado (0) para operaciones de elevación/descenso, por ejemplo, o en motores síncronos. Es recomendable que el motor y el convertidor de frecuencia siempre estén sincronizados.



#### ■ Referencias y límites


2	00 Rango de frecuencia de salida	
	(RNG FREC. SALIDA/GIRO)	
V	/alor:	
	Sentido hora, 0 - 132 Hz (132 Hz SENTIDO HORA.)	[0]
	Ambos sentidos, 0 - 132 Hz (132 Hz AMBOS SENTID.)	[1]
	Sentido antihorario, 0 - 132 Hz (132 Hz ANTIHORA.)	[2]
	Sentido hora, 0 - 1000 Hz (1000 HZ SENTIDO HORA.)	[3]
	Ambos sentidos, 0 -1000 Hz (1000 Hz AMBOS SENTID.)	[4]
	Sentido antihorario, 0 -1000 Hz (1000 Hz ANTIHORA.)	[5]

#### Función:

Este parámetro garantiza la protección contra la inversión no deseada. Además, se puede seleccionar la frecuencia de salida máxima que se aplica, sin tener en cuenta los ajustes realizados en otros parámetros. Este parámetro no tiene función si se ha seleccionado *Proceso, modo en lazo cerrado* en el parámetro 100 *Configuración*.

#### Descripción de opciones:

Seleccione el sentido de rotación necesario y la frecuencia de salida máxima. Observe que si selecciona Sentido hora [;0]/[3] o Sentido antihorario [2]/[5], la frecuencia de salida se limitará al rango f MIN-f MAX. Si selecciona Ambos sentidos [1]/[4], la frecuencia de salida se limitará al rango ± f MAX (la frecuencia mínima no tiene importancia).

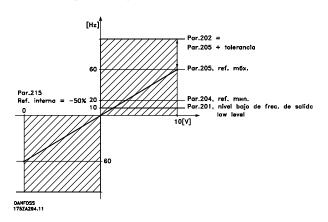

201	Frecuencia mínima, f <sub>MIN</sub>	
	(FRECUENCIA MIN.)	
Valor:		
0,0 - f <sub>M</sub>	λX	★ 0,0 Hz

#### Función:

En este parámetro, puede seleccionarse un límite de frecuencia mínima de motor que corresponda a la velocidad mínima a que puede funcionar el motor. Si se ha seleccionado *Ambos sentidos* en el parámetro 200 *Rango de frecuencia de salida*, la frecuencia mínima no tendrá importancia.

#### Descripción de opciones:

El valor elegido puede estar entre 0,0 Hz y la frecuencia ajustada en el parámetro 202  $Frecuencia \ máxima, f_{MAX}$ .

202	Frecuencia máxima, f <sub>MAX</sub>
	(FRECUENCIA MAX.)
Valor:	

f<sub>MIN</sub> - 132/1000 Hz (parám. 200 Rango de frecuencia de salida)

🎓 132 Hz

#### Función:

En este parámetro, puede seleccionarse un límite máximo de frecuencia de salida, que corresponda a la velocidad más alta a que puede funcionar el motor.



203

#### iNOTA!

La frecuencia de salida del convertidor de frecuencia nunca puede tener un valor más alto que 1/10 de la frecuencia de conmutación (parám. 411 *Frecuencia de conmutación*).

#### Descripción de opciones:

Puede seleccionar un valor entre  $f_{\text{MIN}}$  y el del parámetro 200 Frecuencia de salida .

(AREA REFERENCIA)	
Valor:	
🖈 Referencia mín Referencia máx. (mín - máx	k) [0]
-Referencia máx Referencia máx.	
(-máx - +máx)	[1]

Area de referencia



#### Función:

En este parámetro, se selecciona si la señal de referencia debe ser positiva o si puede ser tanto positiva como negativa. El límite mínimo puede ser un valor negativo, a menos que en el parámetro 100 Configuración se haya seleccionado Velocidad, modo en lazo cerrado. Debe seleccionar Ref. mín. - Ref. máx. [0], si se ha seleccionado Proceso, modo en lazo cerrado [3] en el parámetro 100 Configuración .

#### Descripción de opciones:

Seleccione el rango requerido.

204 Referenciamínima, Re	ef <sub>MIN</sub>
(REFERENCIA MIN.)	
Valor:	
Parám. 100 Config. = Lazo abier	to
[0]100.000,000 - parám. 205 Re	ef <sub>MAX</sub> 🖈 0,000 Hz
Parám. 100 Config. = Lazo	
cerrado [1]/[3]Parám. 414	
Realimentación mín parám.	★ 0,000 rpm/par
205 Ref <sub>MAX</sub>	416
/	

#### Función:

La referencia mínima es una expresión del valor más pequeño posible de la suma de todas las referencias. Si en el parámetro 100 Configuración se ha seleccionado Velocidad, modo de lazo cerrado [1] o Proceso, modo de lazo cerrado [3], la referencia mínima está limitada por el parámetro 414 Realimentación mínima. La referencia mínima se ignora si está activada la referencia local.

La unidad de la referencia puede definirse mediante la siguiente tabla:

Parám. 100 Configuración	Unidad
Lazo abierto [0]	Hz
Velocidad, modo de lazo cerrado [1]	rpm
Proceso, modo de lazo cerrado [3]	Parám. 416

#### Descripción de opciones:

La referencia mínima se ajusta si el motor debe funcionar a una velocidad mínima, indpendientemente de si la referencia de resultado es 0.

205	Referencia máxima, Ref <sub>MAX</sub>
	(REFERENCIA MAX.)
Valor:	
Parám	100 Config. = Lazo abierto

Talam. 100 Comig. = Lazo abiento

[0].Parám. 204 *Ref<sub>MIN</sub>* - 1000,000 Hz 🏽 🕸 50,000 Hz

Parám. 100 Config. = Lazo cerrado [1]/[3]. Parám. 204

Ref<sub>MIN</sub> - Parám. 415 *Reali-* ★ 50,000 rpm/par mentación máx 416

#### Función:

La referencia máxima indica el valor más alto que puede tener la suma de todas las referencias. Si se selecciona *Lazo cerrado* [1]/[3] en el parámetro 100 *Configuración*, la referencia máxima no puede ser mayor que el valor en el parámetro 415 *Realimentación máxima*.

La referencia máxima se ignora si la referencia local está activada.

La unidad de la referencia puede definirse mediante la siguiente tabla:

Parám. 100 Configuración	Unidad
Lazo abierto [0]	Hz
Velocidad, modo de lazo cerrado [1]	rpm
Proceso, modo de lazo cerrado [3]	Parám. 416

#### Descripción de opciones:

La referencia máxima se ajusta si la velocidad del motor debe ser el valor máx. que puede ajustarse, independientemente de si la referencia de resultado es mayor que la referencia máxima.


206	Tipo de rampa	
	(TIPO RAMPA)	
Valor:		
★ Linea	al (LINEAL)	[0]
Curva	ado en S (S1)	[1]
Form	na² senoidal (S 2)	[2]

#### Función:

Se puede elegir entre un proceso de rampa lineal, curvado en S o senoidal S<sup>2</sup>.

#### Descripción de opciones:

Seleccione el tipo de rampa según el proceso de aceleración/deceleración requerido.

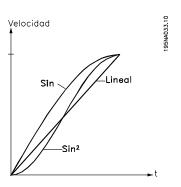



10.00 s (VLT 2880-2882)

10,00 s (VLT 2880-2882)

## 207 Tiempo de rampa de aceleración 1 (RAMPA ACELERA 1)


Valor:

0,02 -3600,00 seg. ★

★ 3,00 s (VLT 2803-2875)
10,00 s (VLT 2880-2882)

#### Función:

El tiempo de rampa de aceleración es el tiempo que se tarda en acelerar desde 0 Hz hasta la frecuencia nominal del motor  $f_{M,N}$  (parámetro 104 *Frecuencia del motor, f\_{M,N}*). Se asume que la intensidad de salida no alcanzará el límite de intensidad (ajustado en el parámetro 221 *Límite de intensidad l*<sub>L/M</sub>).

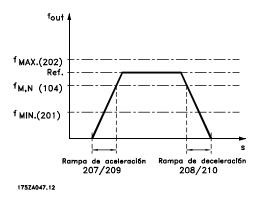

#### Descripción de opciones:

Ajuste el tiempo de aceleración requerido.

208	Tiempo de rampa de deceleración1
	(RAMPA DECELERA 1)

Valor:

0,02 -3600,00 seg.

★ 3,00 s (VLT 2803-2875)
10,00 s (VLT 2880-2882)

#### Función:

El tiempo de rampa de deceleración es el tiempo que se tarda en decelerar desde la frecuencia nominal del motor  $f_{M,N}$  (parámetro 104 *Frecuencia del motor, f\_{M,N}*) hasta 0 Hz, siempre que no surja una sobretensión en el inversor debido al funcionamiento del motor como generador.

#### Descripción de opciones:

Ajuste el tiempo de deceleración requerido.

209	Tiempo de rampa de aceleración 2
	(TIEMPO ACELERA 2)
Valor:	

0,02 -3600,00 s \*\* 3,00 s (VLT 2803-2875)

#### Función:

Consulte la descripción del parámetro 207 Tiempo de rampa de aceleración 1.

#### Descripción de opciones:

Ajuste el tiempo de aceleración requerido. Cambie de la rampa 1 a la rampa 2 activando la *Rampa 2* mediante una entrada digital.

210	Tiempo de	e rampa de deceleración 2
	(RAMPA D	DECELERA 2)
Valor:		
0,02 -36	600,00 s	★ 3,00 s (VLT 2803-2875)

#### Función:

Consulte la descripción del parámetro 208 Tiempo de rampa de deceleración 1.


#### Descripción de opciones:

Ajuste el tiempo de deceleración requerido. Cambie de la rampa 1 a la rampa 2 activando la *Rampa 2* mediante una entrada digital.

211	Tiempo ra	mpa velocidad fija
	(RAMPA J	OG)
Valor	:	
0,02 -	3600,00 s	★ 3,00 s (VLT 2803-2875)
		10.00 s (VLT 2880-2882)

#### Función:

El tiempo de rampa de jog es el tiempo que se tarda en acelerar/decelerar desde 0 Hz hasta la frecuencia nominal del motor  $f_{M,N}$  (parámetro 104 *Frecuencia del motor, f\_{M,N}*). Se asume que la intensidad de salida no alcanzará el límite de intensidad (ajustado en el parámetro 221 *Límite de intensidad l*<sub>LIM</sub>).

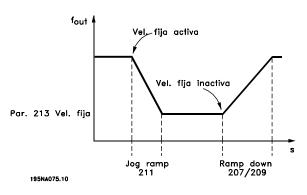



El tiempo de rampa de velocidad fija empieza si se da una señal de velocidad fija mediante el panel de control LCP, una de las entradas digitales o el puerto de comunicación serie.

#### Descripción de opciones:

Ajuste el tiempo de rampa requerido.

212	Tiempo rampa deceler. paro rápido
	(RAMP PARO RAPIDO)

#### Valor:

0,02 -3600,00 s

★ 3,00 s (VLT 2803-2875) 10,00 s (VLT 2880-2882)

#### Función:

El tiempo de rampa de deceleración de parada rápida es el tiempo que se tarda en desacelerar desde la frecuencia nominal del motor hasta 0 Hz, siempre que no haya una sobretensión en el inversor por el funcionamiento regenerativo del motor, y que la intensidad generada no sobrepase el límite de intensidad del parámetro 221 *Límite de intensidad l<sub>LIM</sub>*. La parada rápida se activa mediante una de las entradas digitales o la comunicación serie.

#### Descripción de opciones:

Ajuste el tiempo de deceleración requerido.

213	Frecuencia de velocidad fija
	(FRECUENCIA JOG)

#### Valor:

0,0 - Parám. 202 Frecuencia máxima,

#### Función:

La frecuencia de velocidad fija f<sub>JOG</sub> es una frecuencia de salida fija que suministra el convertidor de frecuencia al motor cuando está activada la función de velocidad fija. La velocidad fija se puede activar mediante las entradas digitales, la comunicación serie o el panel de control LCP, siempre que esté activada en el parámetro 015 *Veloc. fija local*.

#### Descripción de opciones:

Ajuste la frecuencia deseada.

214	Tipo de referencia
	(TIPO REF INTERNA)
Valor	

★ Suma (SUMA) [0]
 Relativa (RELATIVA) [1]
 Externa sí/no (EXTERNA SI/NO) [2]

#### Función:

Es posible definir cómo se suman las referencias internas a las demás referencias. Para este propósito, utilice *Suma* o *Relativa*. Con la función In addition, using the *Externa si/no* es posible elegir si se debe cambiar entre las referencias externas e internas. La referencias externas son la suma de la referencias analógicas, referencias de pulso y cualquier referencia de la comunicación serie.

#### Descripción de opciones:

Si se selecciona Suma [0], una de las referencias internas (parámetros 215-218 Referencia interna) se define como un porcentaje del rango de referencias (Ref<sub>MIN</sub> - Ref<sub>MAX</sub>), sumado a las otras referencias externas.

Si se selecciona *Relativa* [1], una de las referencias internas (parámetros 215-218 *Referencia interna*) se define como un porcentaje de la suma de las referencias externas presentes.

Si se selecciona Externa si/no [2], es posible cambiar mediante una entrada digital entre las referencias externas e internas. Las referencias internas son un valor de porcentaje del rango de referencias.



#### :NOTA!

Si se selecciona Suma o Relativa, una de las referencias internas siempre estará activada. Si las referencias internas no deben tener ninguna influencia, es necesario ajustarlas en 0% (ajuste de fábrica).

215	Referencia interna 1 (REF. INTERNA 1)
216	Referencia interna 2 (REF. INTERNA 2)
217	Referencia interna 3 (REF. INTERNA 3)
218	Referencia interna 4 (REF. INTERNA 4)

#### Valor:

-100,00% - +100,00%

★ 0.00%

del rango de referencias/referencia externa

#### Función:

Es posible programar hasta cuatro referencias internas en los parámetros 215-218 *Referencia interna*. La referencia interna se indica como un porcentaje del rango de referencias (Ref MIN - RefMAX) o como un porcentaje de las otras referencias externas, dependien-



do de la selección realizada en el parámetro 214 *Tipo* de referencia. La selección entre las referencias internas puede realizarse mediante las entradas digitales o la comunicación serie.

Ref. interna,	Ref. interna,	
msb	Isb	
0	0	Ref. interna 1
0	1	Ref. interna 2
1	0	Ref. interna 3
1	1	Ref. interna 4

#### Descripción de opciones:

Ajustelas referencias internas que deben utilizarse como opciones.

219	219 Valor de enganche/arriba- abajo			
	(VALOR ENGANCHE)			
Valor:				
0,00 -	100% de una referencia dada	★ 0,00%		

#### Función:

En este parámetro, se puede seleccionar el valor porcentual que se sumará o restará a las referencias controladas remotamente.

La referencia controlada remotamente es la suma de las referencias internas, referencias analógicas, referencias de pulso, y todas las referencias de comunicación serie.

#### Descripción de opciones:

Si Enganche arriba se activa mediante una entrada digital, el valor porcentual del parámetro 219 Valor de enganche/arriba-abajo se sumará a la referencia controlada remotamente.

Si Enganche abajo se activa mediante una entrada digital, el valor porcentual del parámetro 219 Valor de enganche/arriba-abajo se restará de la referencia controlada remotamente.

221	Límite de intensidad, ILI	M
	(LIMITE INTENS)	
Valor:		
0 - XX	X,X % de par. 105	<b>★</b> 160 %
Eunci	ón:	

Aquí se ajusta la máxima intensidad de salida  $I_{LIM}$ . El valor ajustado en fábrica corresponde a la máxima intensidad de salida  $I_{MAX}$ . Si se va a utilizar este límite como protección del motor, utilice el valor de la inten-

sidad nominal del motor. Si el límite de intensidad se ajusta por encima del 100% (intensidad de salida nominal del convertidor), I<sub>INV.</sub>), éste sólo podrá manejar una carga intermitentemente, es decir, en períodos de tiempo cortos. Después de que la carga sea más alta que I<sub>INV</sub>, debe garantizarse que durante un período la carga sea más baja que I<sub>INV</sub>. Tenga en cuenta que si el límite de intensidad se ajusta en un valor inferior a I<sub>INV.</sub>, el par de aceleración se reducirá en la misma proporción.

#### Descripción de opciones:

Ajuste la intensidad de salida máxima ILIM requerida.

zzo /tarontonolai intonolaaa baja,	·LOW
(AVISO BAJA INTEN)	
Valor:	
0,0 - parám. 224 Advertencia: Alta inten-	
sidad. Інісн	<b>★</b> 0.0 A


Advertencia: Intensidad baia, Irow

#### Función:

Si la intensidad de salida cae por debajo del límite preajustado I<sub>LOW</sub>, se emite una advertencia. Los parámetros 223-228 *Funciones de advertencia* están desactivados durante la aceleración después de una orden de arranque, o después de una orden de parada y durante la parada. Las funciones de advertencia se activan cuando la frecuencia de salida ha alcanzado la referencia de resultado. Las salidas de señal se pueden programar para que se dé una señal de advertencia mediante el terminal 46 y la salida de relé.

#### Descripción de opciones:

El límite inferior de la señal de intensidad de salida l<sub>LAV</sub> debe programarse en el rango de funcionamiento normal del convertidor de frecuencia.

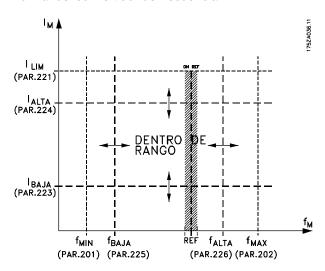



## 224 Advertencia: Alta intensidad, I<sub>HIGH</sub> (AVISO ALTA INTEN)

#### Valor:

0 - I<sub>MAX</sub>

★ I<sub>MAX</sub>

#### Función:

Si la intensidad de salida sobrepasa el límite ajustado I<sub>ALTO</sub> se emite una alarma.

Los parámetros 223-228 Funciones de advertencia no funcionan durante la aceleración después de un comando de arranque, después de un comando de parada, o durante la parada. Las funciones de advertencia se activan cuando la frecuencia de salida ha alcanzado la referencia de resultado. Las salidas de señal se pueden programar para que se dé una señal de advertencia mediante el terminal 46 y la salida de relé.

#### Descripción de opciones:

El límite de señal superior de la intensidad de salida  $I_{ALTO}$  se debe programar dentro del rango de funcionamiento normal del convertidor de frecuencia. Consulte el dibujo en el parámetro 223 *Advertencia: Baja intensidad, I\_{LOW}*.

## 225 Advertencia: Baja frecuencia, f<sub>LOW</sub> (AVISO BAJA FREC.)

#### Valor:

0,0 - parám. 226 Adver.: Alta frecuencia,

fuigh

★ 0,0 Hz

#### Función:

Si la frecuencia de salida cae por debajo del límite ajustado f<sub>LOW</sub> se emite una alarma.

Los parámetros 223-228 Funciones de advertencia están desactivados durante la aceleración después de un comando de arranque, y después de un comando de parada o durante la parada. Las funciones de advertencia se activan cuando la frecuencia de salida ha alcanzado la referencia de resultado. Las salidas de señal pueden programarse para emitir una señal de advertencia mediante el terminal 46 y mediante la salida de relé.

#### Descripción de opciones:

El límite de señal inferior de la frecuencia de salida f<sub>LOW</sub> debe programarse en el rango de funcionamiento normal del convertidor de frecuencia. Consulte el dibujo en el parámetro 223 *Advertencia: Intensidad baja, l<sub>LOW</sub>*.

## 226 Advertencia: Alta frecuencia, f<sub>HIGH</sub> (AVISO ALTA FREC.)

#### Valor:

Parám. 200 Rango de frecuencia = 0-132 Hz [0]/[1].parám. 225 f<sub>LOW</sub> - 132

Hz ★ 132,0 Hz

Parám. 200 Rango de frecuencia = 0-1000 Hz [2]/[3].parám. 225 f<sub>LOW</sub> -

1000 Hz ★ 132,0 Hz

#### Función:

Si la frecuencia de salida sobrepasa el límite ajustado f  $_{\mbox{\scriptsize HIGH}}$  se emite una alarma.

Los parámetros 223-228 Funciones de advertencia no funcionan durante la aceleración después de un comando de arranque, después de un comando de parada, o durante la parada. Las funciones de advertencia se activan cuando la frecuencia de salida ha alcanzado la referencia de resultado. Las salidas de señal pueden programarse para emitir una señal de advertencia mediante el terminal 46 y mediante la salida de relé.

#### Descripción de opciones:

El límite de señal superior de la frecuencia de salida f<sub>HIGH</sub> se debe programar dentro del rango de funcionamiento normal del convertidor de frecuencia. Consulte el dibujo en el parámetro 223 *Advertencia: Intensidad baja, ILOW*.

## Advertencia: Baja retroalimentación, FB<sub>LOW</sub>

#### (AVISO BAJA REALI)

#### Valor:

-100.000,000 - parám. Adver.:FB<sub>AL-</sub>

*†* 70 **★** -4000.000

#### Función:

Si la señal de retroalimentación cae por debajo del límite preajustado R<sub>BAJO</sub>, se emite una advertencia. Los parámetros 223-228 *Funciones de advertencia* están desactivados durante la aceleración después de una orden de arranque, y de una orden de parada o durante la parada. Las funciones de advertencia se activan cuando la frecuencia de salida ha alcanzado la referencia de resultado. Las señales de salida pueden programarse para emitir una señal de advertencia mediante el terminal 46 y la salida de relé. Las unida-



des para la retroalimentación en bucle cerrado se programan en el parámetro 416 *Unidad de proceso*.

#### Descripción de opciones:

Ajuste el valor requerido en el rango de retroalimentación (parámetro 414 Realimentación mínima, FB<sub>MIN</sub>, y 415 Realimentación máxima, FB<sub>MAX</sub>).

228	Advertencia: FB <sub>HIGH</sub>	Alta	retroalimentación,
	(AVISO ALTA	REAL	.l)
Volore			

#### \_ .

Parám. *Adver: FB<sub>BAJA</sub>* -100.000,000 ★ 4000.000

#### Función:

Si la señal de retroalimentación sube por encima del límite preajustado R<sub>ALTO</sub>, se emite una advertencia. Los parámetros 223-228 *Funciones de advertencia* están desactivados durante la aceleración después de una orden de arranque, y de una orden de parada o durante la parada. Las funciones de advertencia se activan cuando la frecuencia de salida ha alcanzado la referencia de resultado. Las salidas de señal se pueden programar para que se dé una señal de advertencia mediante el terminal 46 y la salida de relé. Las unidades para la retroalimentación en bucle cerrado se programan en el parámetro 416 *Unidad de proceso*.

#### Descripción de opciones:

Ajuste el valor requerido en el rango de retroalimentación (parámetro 414 Realimentación mínima,  $FB_{MIN}$ , y 415Realimentación máxima,  $FB_{MAX}$ ).

229	Bypass de frecuencia, ancho de banda
	(FREC. BYPASS)
Valar	

#### Valor:

0 (NO) - 100 Hz

♠ 0 Hz

#### Función:

Algunos sistemas requieren que se eviten algunas frecuencias de salida debido a los problemas de resonancia mecánica de los mismos. En los parámetros 230-231 *Bypass de frecuencia* es posible programar estas frecuencias de salida. En este parámetro, se puede definir un ancho de banda para cada una de las frecuencias.

#### Descripción de opciones:

La frecuencia ajustada en este parámetro se basa en los parámetros 230 *Bypass de frecuencia 1* y 231 *Bypass de frecuencia 2*.

230	Bypass de BYPASS 1)	frecuencia	1	(FREC.
231	Bypass de BYPASS 2)	frecuencia	2	(FREC.
Valor:				
0 -1000	Hz			<b>☆</b> 0,0 Hz

#### Función:

Algunos sistemas requieren que se eviten algunas frecuencias de salida debido a los problemas de resonancia de los mismos.

#### Descripción de opciones:

Introduzca las frecuencias que es necesario evitar. Consulte además el parámetro 229 Bypass de frecuencia, ancho de banda.

36



#### ■ Señales de entrada y de salida

Entradas disitales	NIO to umain al	4.01	401	07	00	00
Entradas digitales	Nº terminal	18 <sup>1</sup>	19 <sup>1</sup>	27	29	33
Volem	Nº parám.	302	303	304	305	307
Valor: Sin función	(NO)	[0]	[0]	[0]	[0]	-\$ F01
	(NO)	[0]	[0]	[0]	[0]	★ [0]
Reset	(RESET)	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]
Parada de inercia inversa	(PARADA INERCIA INV.)	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]
Reset y parada de inercia inversa	(RESET E INERCIA INV.)	[3]	[3]	☆ [3]	[3]	[3]
Parada rápida inversa	(PARADA RAPIDA INV.)	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]
Freno de CC inverso	(FRENO CC)	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]
Parada inversa	(PARADA INVERSA)	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]
Arranque	(ARRANQUE)	☆ [7]	[7]	[7]	[7]	[7]
Arranque de pulsos	(ARRANQUE DE PULSOS)	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]
Cambio de sentido	(CAMBIO SENTIDO)	[9]	☆ [9]	[9]	[9]	[9]
Arranque y cambio de sentido	(ARRANQ.+CAMB.SENT.)	[10]	[10]	[10]	[10]	[10]
Arranque adelante	(ARRANQUE ADELAN.,SI)	[11]	[11]	[11]	[11]	[11]
Arranque inverso	(ARRANQUE INVERSO, SI)	[12]	[12]	[12]	[12]	[12]
Velocidad fija	(VELOCIDAD FIJA)	[13]	[13]	[13]	食	[13]
					[13]	
Mantener referencia	(MANTENER REFERENCIA)	[14]	[14]	[14]	[14]	[14]
Mantener frecuencia de salida	(MANTENER SALIDA)	[15]	[15]	[15]	[15]	[15]
Aceleración	(AUMENTAR VELOCIDAD)	[16]	[16]	[16]	[16]	[16]
Deceleración	(DISMINUIR VELOCIDAD)	[17]	[17]	[17]	[17]	[17]
Enganche arriba	(ENGANCHE ARRIBA)	[19]	[19]	[19]	[19]	[19]
Enganche abajo	(ENGANCHE ABAJO)	[20]	[20]	[20]	[20]	[20]
Rampa 2	(RAMPA 2)	[21]	[21]	[21]	[21]	[21]
Referencia interna, bit menos significativo	(REF. INTERNA, BIT MENOS	[22]	[22]	[22]	[22]	[22]
	SIGNIFICATIVO)					
Referencia interna, BIT MÁS SIGNIFICA-	(REF. INTERNA, BIT MÁS	[23]	[23]	[23]	[23]	[23]
TIVO	SIGNIFICATIVO)					
Referencia interna, sí	(REF. INTERNA, SI)	[24]	[24]	[24]	[24]	[24]
Termistor	(TERMISTOR)	[25]	[25]	[25]	[25]	
Parada precisa inversa	(PARADA PRECISA INV.)	[26]	[26]			
Arranque/parada precisos	(ARRANQUE/PARADA	[27]	[27]			
	PREC.)					
Referencia de pulsos	(REF. PULSOS)					[28]
Realimentación de pulsos	(REALIMENT. PULSOS)					[29]
Entrada de pulsos	(ENTR. PULSOS)					[30]
Selección de Ajuste, bit menos significa-	(CAMBIO AJUSTE, LSB)	[31]	[31]	[31]	[31]	[31]
tivo	•					
Selección de Ajuste, bit más significativo	(CAMBIO AJUSTE, MSB)	[32]	[32]	[32]	[32]	[32]
Reset y arranque	(RESET Y ARRANQUE)	[33]	[33]	[33]	[33]	[33]
Inicio de contador de pulsos	(INICIO DE CONTADOR DE	[34]	[34]			
·	PULSOS)	-	-			

1. Las funicones de los terminales 18 y 19 se controlan mediante un interruptor, lo que significa que la precisión repetitiva del tiempo de respuesta es constante. Se puede utilizar para arranque/parada, conmutación de ajuste y especialmente para cambiar referencias internas digitales, es decir, para obtener un punto de parada reproducible cuando se utiliza una velocidad lenta. Para obtener más información, consulte la ins-

trucción sobre parada precisa de VLT 2800, MI.28.CX. 02.

#### Función:

En los parámetros 302-307 *Entradas digitales* es posible elegir entre las distintas funciones activadas relativas a las entradas digitales (terminales 18-33).



#### Descripción de opciones:

Sin función se selecciona si el convertidor de frecuencia no debe reaccionar a señales transmitidas al terminal.

Reset reinicia el convertidor de frecuencia después de una alarma, pero no es posible reiniciar algunas alarmas (desconexión bloqueada) sin desconectar y volver a conectar el suministro de red eléctrica. Consulte la tabla de *Lista de advertencias y alarmas*. Reset se activa en la parte delantera de la señal.

Parada de inercia inversa se utiliza para que el convertidor de frecuencia "suelte" el motor inmediatamente (los transistores de salida se "apagan"), por lo que el motor gira libremente para detenerse. El '0' lógico lleva a la parada por inercia.

Reset y parada de inercia inversa se utilizan para activar la parada por inercia junto con un reset del motor. El '0' lógico lleva a la parada por inercia y reset. Reset se activa en la parte posterior de la señal.

Parada rápida inversa se utiliza para activar la deceleración de parada rápida ajustada en el parámetro 212 Tiempo rampa decel. paro rápido. El '0' lógico lleva a una parada rápida.


Freno de CC inverso se utiliza para parar el motor energizándolo con tensión de CC durante un espacio de tiempo, consulte los parámetros 126, 127 y 132 Freno de CC. Tenga en cuenta que esta función sólo está activada si el valor en los parámetros 126 Tiempo de frenado de CC y 132 Tensión de freno de CC son distintos de 0. El '0' lógico lleva al frenado de CC.

Parada inversa, un '0' lógico significa que la velocidad del motor se reduce hasta pararlo mediante la rampa seleccionada.



Ninguno de los comandos de parada anteriores se debe utilizar como interruptores para reparaciones. Tenga presente que el convertidor de frecuencia tiene otras entradas de tensión además de L1, L2 y L3 cuando se utilizan los terminales CC de bus. Compruebe que se han desconectado todas las entradas de tensión y que ha transcurrido el tiempo necesario (4 minutos) antes de comenzar las actividades de reparación.

Arranque se selecciona si se requiere un comando de arranque/parada. "1" lógico = arranque, "0" lógico = parada.

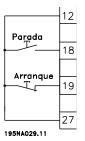

Arranque de pulsos, si se aplica un pulso durante 14 ms como mínimo, el convertidor de frecuencia arranca el motor, siempre que no se haya dado un comando de parada. El motor se puede parar momentáneamente si se activa *Parada inversa*.

Cambio de sentido se utiliza para cambiar el sentido de rotación del eje del motor. El "0" lógico no produce el cambio de sentido. El '1' lógico llevará al cambio de sentido. La señal de inversión sólo cambia el sentido de giro, sin activar el arranque. Esta función no está activada en *Proceso, modo en bucle cerrado*. Consulte además el parámetro 200 *Rango/dirección de frecuencia de salida*.

Arranque e inversión se utiliza para el arranque/parada y la inversión con la misma señal. No se permite al mismo tiempo una orden de arranque activada. Actúa como arranque e inversión si se ha seleccionado arranque por pulsos en el terminal 18. No se activa si se ha seleccionado Control de proceso en bucle cerrado. Consulte además el parámetro 200 Rango/dirección de frecuencia de salida.

Arranque adelante se utiliza si se quiere que el eje del motor sólo gire de izquierda a derecha en el arranque. No se debe utilizar con *Proceso*, modo en bucle cerrado.

Arranque inverso se utiliza para que el eje del motor sólo gire de derecha a izquierda en el arranque. No se debe utilizar con *Proceso, modo en bucle cerrado*. Consulte además el parámetro 200 *Rango/dirección de frecuencia de salida*.

Velocidad fija se utiliza para anular la frecuencia de salida y hacer uso de la frecuencia de velocidad fija del parámetro 213 *Frecuencia de velocidad fija*. Velocidad fija está activada sin tener en cuenta si se ha dado o no una orden de arranque, aunque está desactivada si se han activado *Parada de inercia*, *Parada rápida* o *Frenado de CC*.

Mantener referencia permite mantener la referencia actual. Ahora, la referencia sólo se puede cambiar mediante Aumentar velocidad y Disminuir velocidad. Si Mantener referencia está activada, se guardará después de una orden de parada y si hay un fallo de alimentación eléctrica.

38



Mantener salida permite mantener la frecuencia de salida actual (en Hz). Ahora, la frecuencia de salida sólo se puede cambiar mediante Aumentar velocidad y Disminuir velocidad.



#### :NOTA!

Si Mantener salida está activada, el convertidor sólo se puede parar si se ha seleccionado Parada de inercia, Parada rápida o Frenado de CC mediante una entrada digital.

Aumentar velocidad y Disminuir velocidad se seleccionan si se requiere el control digital de la aceleración o deceleración. Esta función sólo está activada si Mantener referencia o Mantener frecuencia de salida se han seleccionado.

Si Aumentar velocidad está activada, aumentarán la referencia o la frecuencia de salida, y si lo está Disminuir velocidad disminuirán la referencia o la frecuencia de salida. La frecuencia de salida se cambia mediante los tiempos de rampa ajustados en los parámetros 209-210 Rampa 2.

Un pulso ('1' lógico como valor alto mínimo para 14 ms y un tiempo de interrupción mínimo de 14 ms) llevará a un cambio de velocidad del 0,1 % (referencia) ó 0,1 Hz (frecuencia de salida). Ejemplo:

Term	Term.	Mant. ref./	Función
.29	33	Mant. salida	
0	0	1	Sin cambio de veloci-
			dad
0	1	1	Aceleración
1	0	1	Deceleración
1	1	1	Deceleración

Mantener referencia se puede cambiar aunque se haya parado el convertidor de frecuencia. La referencia se guarda en caso de desconexión de la alimentación eléctrica.

Enganche arriba/abajo se selecciona si el valor de referencia se va a incrementar o reducir en un valor de porcentaje programable ajustado en el parámetro 219 Valor de enganche/arriba-abajo.

Enganche abajo	Enganche arriba	Función
0	0	Sin cambio de velocidad
0	1	Incrementar valor en %
1	0	Reducir valor en %
1	1	Reducir valor en %


Rampa 2 se selecciona si se requiere el cambio entre la rampa 1 (parámetros 207-208) y la rampa 2 (parámetros 209-210). El '0' lógico lleva a la rampa 1 y el '1' lógico lleva a la rampa 2.

Referencia interna, bit menos significativo y Referencia interna, bit más significativo hace posible seleccionar una de las cuatro referencias internas, consulte la siguiente tabla:

Referencia inter-	Referencia inter-	Función
na	na	
bit más significa-	bit menos signifi-	
tivo	cativo	
0	0	Ref. interna 1
0	1	Ref. interna 2
1	0	Ref. interna 3
1	1	Ref. interna 4


Referencia interna, sí se utiliza para cambiar entre la referencia de control remoto y la referencia interna. Se asume que está seleccionada Externa/sí/no [2] en el parámetro 214 *Tipo de referencia*. '0' lógico = están activadas las referencias controladas remotamente, '1' lógico = hay activada una de las cuatro referencias internas, que pueden consultarse en la tabla anterior.

Se debe seleccionar *Termistor* si hay un termistor posiblemente integrado en el motor que puede parar el convertidor de frecuencia si el motor se sobrecalienta. El valor de desconexión es  $3\ k\Omega$ .

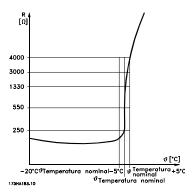

Sin embargo, si un motor tiene un interruptor térmico Klixon, también puede conectarse a la entrada. Si el motor funciona en paralelo, los termistores/interruptores térmicos pueden conectarse en serie (resistencia total inferior a  $3~k\Omega$ ).

Parámetro 128 Protección térmica del motor se debe programar en Advertencia del termistor [1] o Desconexión del termistor [2] y el termistor debe conectarse entre una entrada digital y el terminal 50 (alimentación de +10 V).

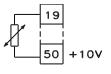

195NA077.10

Parada precisa inversa se selecciona para obtener una gran precisión cuando se repite un comando de para-



da. El "0" lógico significa que el motor se desacelera hasta la parada mediante la rampa seleccionada.

Arranque/parada precisos se selecciona para obtener una alta precisión cuando se repite un comando de arranque y parada.

Referencia de pulsos se selecciona si la señal de referencia aplicada es un tren de pulsos (frecuencia). El valor de 0 Hz corresponde al parámetro 204 Referencia mínima, REFERENCIA<sub>MIN</sub>. La frecuencia ajustada en el parámetro 327Referencia/retroalimentación de pulso corresponde al parámetro 205 Referencia máxima REFERENCIA<sub>MAX</sub>.

Realimentación de pulsos se selecciona si la señal de retroalimentación utilizada es un tren de pulsos (frecuencia). En el parámetro 327 Referencia/retroalimentación de pulso, se ajusta la frecuencia máxima de retroalimentación de pulso.

Entrada de pulsos se selecciona si un número determinado de pulsos debe llevar a la *Parada precisa*, consulte el parámetro 343 *Parada precisa* y el parámetro 344 *Valor de contador*.

Selección de Ajuste, bit menos significativo y Selección de Ajuste, bit más significativo permiten elegir uno de los cuatro ajustes posibles. Sin embargo, es necesario que el parámetro 004 esté establecido en Ajuste múltiple

Reset y arranque se puede utilizar como una función de arranque. Si hay 24 V conectados a la entrada digital, esto causará que el convertidor de frecuencia se reinicie, y el motor acelerará hasta la referencia interna.

El inicio de contador de pulsos se utiliza para iniciar una secuencia de parada de contador con una señal de pulso. El pulso debe tener una anchura de al menos 14 ms y no superior al periodo de contador. Consulte también el parámetro 343 y la instrucción, MI28CXYY.

gica	
(ENTR. AI 53 [V])	
Valor:	
Sin función (NO)	[0]
* Referencia (referencia)	[1]
Realimentación (realimentación)	[2]

Vaivén (WOBB. DELTA FREQ [%])

Terminal 53, tensión de entrada analó-

#### Función:

En este parámetro, se puede seleccionar la función requerida que se conectará al terminal 53. El escalado de la señal de entrada se realiza en el parámetro 309 *Terminal 53, escalado mín.* y el parámetro 310 *Terminal 53, escalado máx.* 

#### Descripción de opciones:

Sin funcionamiento [0]. Se selecciona si el convertidor no debe reaccionar a señales conectadas al terminal. Referencia [1]. Si se selecciona esta función, la referencia puede cambiarse mediante una señal de referencia analógica. Si hay señales de referencia conectadas a más de una entrada, dichas señales deben sumarse. Si hay una señal de realimentación de tensión conectada, seleccione Realimentación [2] en el terminal 53.

Vaivén [10]

La frecuencia de triángulo puede controlarse mediante la entrada analógica. Si se selecciona *DELTA FRE* como entrada analógica (par. 308 o par. 314), el valor seleccionado en el par. 702 equivale al 100% de la entrada analógica.

Ejemplo: entrada analógica = 4-20 mA, frecuencia triángulo par. 702 = 5 Hz • 4 mA = 0 Hz y 20 mA = 5 Hz. Si se selecciona esta función, consulte el Manual de vaivén MI28JXYY para obtener más información.

309	Terminal 53, escalado mín.
	(ESCALA MIN AI 53)
Valor:	

0,0 - 10,0 voltios

0,0 voltios

# Función:

Este parámetro se utiliza para ajustar el valor de señal que corresponde a la referencia mínima o la retroalimentación mínima, parámetro 204 Referencia mínima, Ref<sub>MIN</sub> / 414 Realimentación mínima, FB<sub>MIN</sub>.

#### Descripción de opciones:

Ajuste el valor de tensión requerido. Por motivos de precisión, debe realizarse una compensación para pérdida de tensión en cables de señal largos. Si va a utilizarse la función de intervalo de tiempo (parámetros 317 Intervalo de tiempo y 318 Función después de intervalo de tiempo), el valor ajustado debe ser mayor de 1 Voltio.

[10]

308



310 Terminal 53, escalado máx. (ESCALA MAX AI 53) Valor:

0 - 10,0 voltios

10.0 Voltios

#### Función:

Este parámetro se utiliza para ajustar el valor de señal que corresponde a la referencia máxima o la retroalimentación máxima, parámetro 205 Referencia máxima, Ref<sub>MAX</sub> / **414** Realimentación máxima, FB<sub>MAX</sub>.

#### Descripción de opciones:

Ajuste el valor de tensión requerido. Por motivos de precisión, debe realizarse una compensación para pérdidas de tensión en cables de señal largos.

314	Terminal 60, intensidad de entrada lógica	a ana-
	(ENTR. AI 60 [mA])	
Valor:		
Sin f	unción (NO)	[0]
Refe	rencia (MANTENER REFERENCIA)	[1]
★ Reali	imentación (PULSE FEEDBACK)	[2]

#### Función:

Este parámetro permite elegir entre las distintas funciones disponibles para la entrada, terminal 60. El escalado de la señal de entrada se realiza en el parámetro 315 Terminal 60, escalado mín. y el parámetro 316 Terminal 60, escalado máx.

Vaivén (WOBB. DELTA FREQ [%])

#### Descripción de opciones:

Sin funcionamiento [0]. Se selecciona si el convertidor no debe reaccionar a señales conectadas al terminal. Referencia [1]. Si se selecciona esta función, la referencia puede cambiarse mediante una señal de referencia analógica. Si hay señales de referencia conectadas a varias entradas, dichas señales deben sumarse.

Si se conecta una señal de realimentación de intensidad, seleccione Realimentación [2] en el terminal 60. Vaivén [10]

La frecuencia de triángulo puede controlarse mediante la entrada analógica. Si se selecciona DELTA FRE como entrada analógica (par. 308 o par. 314), el valor seleccionado en el par. 702 equivale al 100% de la entrada analógica.

Ejemplo: entrada analógica = 4-20 mA, frecuencia triángulo par. 702 = 5 Hz • 4 mA = 0 Hz y 20 mA = 5 Hz. Si se selecciona esta función, consulte el Manual de vaivén MI28JXYY para obtener más información.

315	Escalado mín. Termir	nal 60
	(ESCALA MIN AI 60)	
Valor:		
0,0 - 2	0,0 mA	★ 4,0 mA

#### Función:

En este parámetro puede ajustar el valor de señal que corresponderá a la referencia mínima o realimentación mínima, parámetro 204 Referencia mínima, Ref<sub>MIN</sub> / **414** Retroalimentación mínima, FB<sub>MIN</sub>.

#### Descripción de opciones:

Ajuste el valor de intensidad requerido. Si se va a utilizar la función de intervalo de tiempo (parámetros 317 Intervalo de tiempo y 318 Función después de intervalo de tiempo) el valor ajustado debe ser superior a 2 mA.

316	Terminal 60, escalado má	ix.	
	(ESCALA MAX AI 60)		
Valor:			
0,0 - 2	0,0 mA	贪	20.0 mA

#### Función:

[10]

Este parámetro se utiliza para ajustar el valor de señal que debe corresponder al valor de referencia máxima, parámetro 205 Referencia máxima, Ref<sub>MAX</sub>.

#### Descripción de opciones:

Ajuste el valor de intensidad requerido.

317	Intervalo de tiempo	
017	•	
	(TIEM.CERO ACTIVO)	
Valor:		
1 - 99 s	eg	★ 10 seg
Funció	n:	

Si el valor de la señal de referencia o realimentación conectada a uno de los terminales de entrada 53 o 60 cae por debajo del 50% del escalado mínimo durante un período de tiempo superior al seleccionado, se activará la función elegida en el parámetro 318 Función después de intervalo de tiempo. Esta función sólo está activada si en el parámetro 309 Terminal 53, escalado mín. se ha seleccionado un valor mayor de 1 voltio, o si en el parámetro 315 Terminal 60, escalado mín. se ha elegido un valor mayor de 2 mA.



Frecuencia de salida 0-máx. 4-20 mA

# Descripción de opciones:

Ajuste el tiempo requerido.

# 318 Función transcurrido el tiempo límite (FUNC. CERO ACTIVO)

#### Valor:

肏	Sin función (Sin función)	[0]
	Mantener frecuen. de salida	
	(MANTENER SALIDA FREC.)	[1]
	Parada (parada)	[2]
	Velocidad fija (velocidad fija)	[3]
	Velocidad máx. (MÁXIMA VELOCIDAD)	[4]
	Parada y desconexión (PARO Y DESCONE-	
	XIÓN)	[5]

#### Función:

Este parámetro permite elegir la función que se activará cuando ha transcurrido el intervalo de tiempo (parámetro 317 *Tiem. cero activo*). Si la función de intervalo de tiempo se activa a la vez que la función de intervalo de tiempo de bus (parámetro 513 *Retardo bus*), la función de intervalo de tiempo del parámetro 318 se activará.

#### Descripción de opciones:

La frecuencia de salida del convertidor puede:

- mantenerse en la frecuencia actual [1]
- ir a parada [2]
- ir a la frecuencia de velocidad fija [3]
- ir a la frecuencia de salida máxima [4]
- pararse y activar una desconexión [5]

# 319 Salida analógica terminal 42 (SALIDA ANALÓG. 42)

#### Valor:

Tuloi:	
Sin función (Sin función)	[0]
Ref. externa mínmáx. 0-20 mA	[4]
(ref mín-máx = 0-20 mA)  Ref externa mín -máx 4-20 mA	[1]
(ref mín-máx = 4-20 mA)	[2]
Realiment. mínmáx. 0-20 mA	[0]
(fb mín-máx = 0-20 mA)	[3]
Realiment. mínmáx. 4-20 mA (fb mín-máx = 4-20 mA)	[4]
Frecuencia de salida 0-máx. 0-20 mA	
(0-fmáx = 0-20 mA)	[5]

	$(0-\text{fm}\acute{a}x = 4-20 \text{ mA})$	[6]
食	Intensidad de salida 0-l <sub>INV</sub> 0-20 mA	[7]
	(0-iinv = 0-20 mA)	[7]
	Intensidad de salida 0-I <sub>IINV</sub> 4-20 mA	
	(0-iinv = 4-20  mA)	[8]
	Potencia de salida 0-P <sub>M,N</sub> 0-20 mA	
	(0-Pnom = 0-20  mA)	[9]
	Potencia de salida 0-P <sub>M,N</sub> 4-20 mA	
	(0-Pnom = 4-20  mA)	[10]
	Temperatura del inversor 20-100 °C 0-20	

mA (TEMP 20-100 C=0-20 mA) [11]

Temperatura del inversor 20-100 °C 4-20 mA

(TEMP 20-100 C=4-20 mA) [12]

#### Función:

La salida analógica se puede utilizar para establecer un valor de proceso. Es posible elegir dos tipos de señales de salida, 0 - 20 mA y 4 - 20 mA.

Si esta salida se utiliza para la tensión (0 - 10 V), es necesario instalar una resistencia de caída de 500  $\Omega$  al terminal común (terminal 55). Si la salida se utiliza como salida de intensidad, la impedancia resultante del equipo conectado no debe ser mayor de 500  $\Omega$ .

#### Descripción de opciones:

Sin función. Se selecciona si no se va a utilizar la salida analógica.

Ref externa<sub>MIN</sub> - Ref<sub>MAX</sub> 0-20 mA/4-20 mA.

Se genera una señal de salida proporcional al valor de referencia resultante en el intervalo Referencia mínima, Ref<sub>MIN</sub> - Referencia máxima, Ref<sub>MAX</sub> (parámetros 204/205).

FBMIN-FBMAX 0-20 mA/ 4-20 mA.

Se obtiene una señal de salida proporcional al valor de realimentación en el intervalo Realimentación mínima,  $FB_{MIN}$  - Realimentación máxima,  $FB_{MAX}$  (parámetros 414/415).

0-f<sub>MAX</sub> 0-20 mA/4-20 mA.

Se genera una señal de salida proporcional a la frecuencia de salida en el intervalo  $0 - f_{MAX}$  (parámetro 202 *Límite superior de frec. de salida, f*<sub>MAX</sub>).

0 - I<sub>INV</sub> 0-20 mA/4-20 mA.

Se obtiene una señal de salida proporcional a la intensidad de salida del intervalo 0 -  $I_{\text{INV}}$ 

0 - P<sub>M.N</sub> 0-20 mA/4-20 mA.

Se obtiene una señal de salida que es proporcional a la potencia de salida actual. 20 mA corresponde al va-



lor ajustado en el parámetro 102 Potencia del motor,  $P_{M,N}$  .

0 - Temp.<sub>MAX</sub> 0-20 mA/4-20 mA.

Se obtiene una señal de salida que es proporcional a la temperatura del disipador actual. 0/4 mA corresponde a una temperatura del disipador inferior a  $20^{\circ}$  C y 20 mA corresponde a  $100^{\circ}$ C.

3	S23 Salida de relé 1-3	
	(SALIDA RELÉ 1-3)	
١	/alor:	
	Sin función (sin funcionamiento)	[0]
贪	Unidad lista (unidad lista)	[1]
	Activar/ sin advertencia	
	(activar/sin advertencia)	[2]
	Funcionamiento (EN MARCHA)	[3]
	En funcionamiento en referencia, sin advertencia	
	(en func. en ref./sin advert.)	[4]
	En funcionamiento, sin advertencia	
	(MARCHA/SIN ADVERT)	[5]
	Funcionando en rango, sin advertencia (EN RANGO/SIN ADVERT.)	[6]
	Listo - tensión de red en rango	
	(LISTO/NO SOBRE-BAJA)	[7]
	Alarma o advertencia (ALARM O ADVERTENCIA)	[8]
	Intens. mayor que límite intensidad, par. 221 (LIM. INTENS. MOT)	[9]
	Alarma (CODIGO ALARMA)	[10]
	Frecuencia de salida superior a $f_{\text{BAJA}}$ par.225 (NIVEL ALTO DE FREC.)	[11]
	Frecuencia de salida inferior a f <sub>ALTA</sub> par. 226 (NIVEL BAJO DE FREC.)	[12]
	Intensidad de salida superior a I <sub>BAJA</sub> par. 223	
	(nivel alto de intensidad)	[13]
	Intensidad de salida inferior a I <sub>ALTA</sub> par. 224	
	(nivel bajo de intensidad)	[14]
	Realimentación superior a FB <sub>BAJA</sub> par. 227 (nivel alto de realimentación)	[15]
	Realimentación inferior a FB <sub>ALTA</sub> par. 228	
	(NIVEL BAJO DE REALI.)	[16]
	Relé 123 (RELÉ 123)	[17]
	Cambio de sentido (CAMBIO SENTIDO)	[18]
	Advertencia térmica (ADVERTENCIA TER-	
	MICO)	[19]
	Funcionamiento local (MODO LOCAL)	[20]
	Lucro do rongo do troquencio nor OOF/OOC	1001

(FUERA RANGO FREC.)	
Fuera rango de intensidad (FUERA RANGO INTEN.)	[23]
Fuera de rango de realimentación (FUERA RANGO REALIM.)	[24]
Control de freno mecánico (CTRL. FRENO MECANICO)	[25]
Bit de código de control 11 (CONTROL WORD BIT 11)	[26]

#### Función:

La salida de relé se puede utilizar para dar el estado o advertencia actuales. Esta salida se activa (conexión 1-2) cuando se cumple una determinada condición.

#### Descripción de opciones:

Sin función. Se selecciona si el convertidor de frecuencia no debe reaccionar a señales.

*Unidad lista*, cuando hay tensión de alimentación en la tarjeta de control del convertidor de frecuencia, que está preparado para el funcionamiento.

Listo sin advertencia, cuando el convertidor de frecuencia está preparado para funcionar pero no se ha dado un comando de arranque. Sin advertencia.

En funcionamiento. Está activo cuando hay un comando de arranque o si la frecuencia de salida es superior a 0,1 Hz. También activo en la deceleración.

Funcionamiento en referencia, sin advertencia velocidad según la referencia.

Funcionando, sin advertencia, cuando se ha dado una orden de arranque. Sin advertencia.

Listo - tensión de red en rango, el convertidor de frecuencia está preparado para funcionar, la tarjeta de control recibe tensión de alimentación y no hay señales de control activas en las entradas. La tensión de red se encuentra dentro de los límites de tensión.

Alarma o advertencia, se activa la salida mediante una alarma o una advertencia.

 $\it Limite$  de intensidad, la intensidad de salida es mayor que el valor programado en el parámetro 221  $\it Limite$  de intensidad  $\it l_{\it LIM}$ .

Alarma, una alarma activa la salida.

Frecuencia de salida mayor que  $f_{BAJA}$ , la frecuencia de salida es mayor que el valor ajustado en el parámetro 225 Advertencia: frecuencia baja,  $f_{BAJA}$ .

[22]

Fuera de rango de frecuencia par. 225/226



Frecuencia de salida menor que f<sub>ALTA</sub>, la frecuencia de salida es menor que el valor ajustado en el parámetro 226 Advertencia: frecuencia alta. f<sub>ALTA</sub>.

Intensidad de salida mayor que IBAJA, la intensidad de salida es mayor que el valor ajustado en el parámetro 223 Advertencia: intensidad baja, IBAJA.

Intensidad de salida menor que l<sub>ALTA</sub> , la intensidad de salida es menor que el valor ajustado en el parámetro 224 Advertencia: intensidad alta, l<sub>ALTA</sub> .

Realimentación mayor que FB<sub>BAJA</sub>, el valor de realimentación es mayor que el valor ajustado en el parámetro 227 Advertencia:realimentación baja, FB<sub>BAJA</sub>

Realimentación menor que FB<sub>ALTA</sub>, el valor de realimentación es menor que el valor ajustado en el parámetro 228 Advertencia:intensidad alta, I<sub>ALTA</sub>

Relé 123 sólo se utiliza en relación con Profidrive.

Inversión, la salida de relé se activa cuando el sentido de giro del motor es de derecha a izquierda. Cuando el sentido de giro del motor es de izquierda a derecha, el valor es 0 V CC.

Advertencia térmica, si se sobrepasa el límite de temperatura en el motor o el convertidor, o desde un termistor conectado a una entrada digital.

Control local, si la salida está activada cuando en el parámetro 002 Control local/remoto, Control local [1] está seleccionado.

Fuera de rango de frecuencia, si la frecuencia de salida está fuera del rango de frecuencia programado en los parámetros 225 y 226.

Fuera de rango de intensidad, si la intensidad del motor está fuera del rango programado en los parámetros 223 y 224.

Fuera del rango de realimentación, si la señal de realimentación está fuera del rango programado en los parámetros 227 y 228.

Control de freno mecánico, permite controlar un freno mecánico externo (consulte la sección Control de freno mecánico en la Guía de Diseño).

327	Referencia/realimentación de pulso
	(REF.REALI/PULSOS)
Valor:	

#### Función:

Este parámetro se utiliza para ajustar el valor de señal que corresponde al valor máximo del parámetro 205 Referencia máxima, Ref<sub>MAX</sub>, o al valor de realimentación máxima ajustado en el parámetro 415 Realimentación máxima, FB<sub>MAX</sub>.

#### Descripción de opciones:

Ajuste la referencia de pulso o la realimentación de pulso requerida que se conectará al terminal 33.

328	Pulso máximo 29	
	(PULSO MAX. 29)	
Valor:		
150 - 67	.600 Hz	★ 5.000 Hz

#### Función:

Este parámetro se utiliza para ajustar el valor de señal que corresponde al valor máximo del parámetro 205 Referencia máxima, Ref. MÁX. o al valor de realimentación máximo ajustado en el parámetro 415 Realimentación máxima, Realim. MÁX.



#### ¡NOTA!

Sólo importante para DeviceNet. Consulte MG90BXYY para obtener más información.

341	Salida pulsos/digital terminal 46	
	(FUNCION DO 46)	
Valor:		
Unid	ad lista (UNIDAD LISTA)	[0]
Pará	metro $[0]$ - $[20]$ $^{\circ}$ el parámetro 323	
Refe	rencia de pulsos (REF. PULSOS)	[21]
Pará	metro [22] - [25] $^{\circ}$ el parámetro 323	
Real	mentación de pulsos (REALIM. PUL-	
SOS		[26]
Frec	uencia de salida (SALIDA PULSO)	[27]
Inten	sidad de pulsos (INTENSIDAD DE	
PUL	SOS)	[28]
Pote	ncia de pulsos (POTENCIA DE PUL-	
SOS	)	[29]
Tem	peratura de pulsos	
(TEM	(PERATURA DE PULSOS)	[30]

★ 5000 Hz

150 - 67600 Hz



#### Función:

La salida digital se puede utilizar para dar el estado o advertencia actuales. La salida digital (terminal 46) proporciona una señal de 24 V CC cuando se cumple una determinada condición. El terminal también se puede utilizar como salida de frecuencia.

El parámetro 342 ajusta la frecuencia máxima de pul-

#### Descripción de opciones:

Referencia de pulso Ref<sub>MIN</sub> - Ref<sub>MAX</sub>

Se obtiene una señal de salida que es proporcional al valor de referencia de resultado en el intervalo de referencia mínima, Ref<sub>MIN</sub> - Referencia máxima, Ref<sub>MAX</sub> (parámetros 204/205).

Realimentación de pulso FB<sub>MIN</sub>-FB<sub>MAX</sub>.

Se obtiene una señal de salida que es proporcional al valor de retroalimentación en el intervalo de retroalimentación mínimo, Ref<sub>MIN</sub> - Realimentación máxima, Ref<sub>MAX</sub> (parámetros 414/415).

Frecuencia de salida 0-f<sub>MAX</sub>.

Se obtiene una señal de salida que es proporcional a la frecuencia de salida en el intervalo 0 - f<sub>MAX</sub> (parámetro 202 *Límite superior de frecuencia de salida, f<sub>MAX</sub>*).

Intensida d de pulso 0 - IINV..

Se obtiene una señal de salida que es proporcional a la intensidad de salida en el intervalo 0 - I<sub>INV</sub>.

Potencia de pulsos 0 - P<sub>M,N</sub>.

Se obtiene una señal de salida que es proporcional a la potencia de salida actual. Par. 342 corresponde al valor ajustado en el parámetro 102 Potencia del motor,  $P_{M,N}$ .

Temperatura de pulsos 0 - Temp.<sub>MAX</sub>.

Se obtiene una señal de salida proporcional a la temperatura actual del disipador térmico. O Hz corresponde a una temperatura del disipador térmico menor de 20Â °C y el parámetro 342 corresponde a 100Â °C.



#### ¡NOTA!

El terminal de salida 46 no está disponible en DeviceNet. Frecuencia de salida mín. en salida de frecuencia = 16 Hz

# 342 Terminal 46, escalado de pulsos máx. (PULS. MAX 46)

#### Valor:

150 - 10000 Hz

★ 5000 Hz

#### Función:

Este parámetro se utiliza para ajustar la frecuencia máxima de la señal de salida de pulsos.

#### Descripción de opciones:

Ajuste la frecuencia deseada.

343	Función de parada precisa	
	(Parada precisa)	
Valor:		
★ Parac	da de rampa precisa (normal)	[0]
Para	da de contador con reset	
(Para	ada cont. reset)	[1]
Para	da de contador sin reset	
(Para	ada cont. no reset)	[2]
Para	da compensada con velocidad	
(Para	ada comp. vel.)	[3]
Para	da de contador compensada con veloci-	
•	reset	
(Para	ada cont. comp. vel. y reset)	[4]
	da de contador compensada con veloci-	
dad s	sin reset	

#### Función:

En este parámetro se selecciona la función de parada que se utilizará en respuesta a un comando de parada. Las seis selecciones de datos incluyen una rutina de parada precisa que asegura un alto nivel de precisión repetida.

(Parada cont. comp. vel. sin reset)

Estas opciones combinan las funciones descritas a continuación.



## ¡NOTA!

Arranque de pulsos [8] <u>no</u> se puede utilizar con la función de parada precisa.

# Descripción de opciones:

Parada de rampa normal [0] se selecciona para obtener una alta precisión repetida en el punto de parada. Parada de contador. Una vez recibida una señal de arranque de pulsos, el convertidor sigue funcionando hasta recibir el número de pulsos programado por el usuario en el terminal de entrada 33. Así, una señal de parada interna activa el intervalo de rampa de deceleración normal (parámetro 208).

La función de contador se activa (empieza a temporizar) en el fleco de la señal de arranque (cuando cambia de parada a arranque).



Parada compensada con velocidad. Para detener el motor exactamente en el mismo punto, con independencia de la velocidad actual, la señal de parada recibida se retrasará internamente cuando la velocidad sea menor que la máxima (ajustada en el parámetro 202).

Reset. Parada de contador y Parada compensada con velocidad se pueden combinar con o sin el reset. Parada de contador con reset [1]. Después de cada parada precisa, el número de pulsos contados en la deceleración a 0 Hz se reinicia.

Parada de contador sin reset [2]. El número de pulsos contados en la deceleración a 0 Hz se calcula con el valor de contador del parámetro 344.

344	Valor de contador	
	(CONT. PULSOS)	

#### Valor:

0 - 999999

★ 100.000 pulsos

#### Función:

En este parámetro, puede seleccionar el valor de contador utilizado en la función de parada precisa integrada (parámetro 343).

# Descripción de opciones:

El ajuste de fábrica es 100.000 pulsos. La frecuencia más alta (máx. resolución) que puede registrarse en el terminal 33 es de 67,6 kHz.

#### 349 Retardo compensación de parada

#### (RETARDO COMP PAR)

#### Valor:

0 ms - 100 ms

★ 10 ms

#### Función:

En este parámetro, el usuario puede seleccionar el tiempo de retardo del sistema (sensor, PLC, etc.). Si se utiliza la parada compensada con velocidad, el retardo en las distintas frecuencias tendrá un gran efecto en la manera que ocurra una parada.

#### Descripción de opciones:

El ajuste de fábrica es 10 ms. Esto significa que el retardo total del sensor, el PLC y otros equipos corresponderá a dicho ajuste.



#### ¡NOTA!

Sólo se puede utilizar en la parada compensada con velocidad.

🎓 5 seq



# Serie VLT® 2800

#### Funciones especiales

400	Función de freno	
	(FUNCION FRENO)	
Valor:		
No (N	IO)	[0]
Frenc	con resistencia	
(RES	ISTENCIA)	[1]
Frenc	de CA (FRENO CA)	[4]
Carga	a compartida (CARGA COMPARTIDA)	[5]

El ajuste de fábrica depende del tipo de equipo.

#### Función:

Freno con resistencia [1] se selecciona si el convertidor de frecuencia tiene un transistor de freno incorporado y se ha conectado una resistencia de freno a los terminales 81 y 82. Se permite una tensión del circuito intermedio más alta durante el frenado (funcionamiento regenerativo) cuando hay conectada una resistencia de freno.

Freno de CA [4] se selecciona para mejorar el frenado sin utilizar resistencias de freno. Tenga presente que Freno de CA [4] no es tan eficaz como Freno con resistencia [1].

#### Descripción de opciones:

Seleccione Freno con resistencia [1] si hay una resistencia de freno conectada.

Seleccione Freno de CA [4] si se producen cargas generadas a corto plazo. Consulte el parámetro 144 Ganancia del freno CA para ajustar este freno.

Seleccione Carga compartida [5] si se utiliza carga compartida.



#### iNOTA!

El cambio de opción no se activará hasta que no se haya desconectado y vuelto a conectar la tensión de alimentación eléctrica.

405	Función de reset	
	(MODO RESET)	
Valor:		
★ Rese	t manual (RESET MANUAL)	[0]
	t autom. x 1 OMATICO x 1)	[1]
	t autom. x 3 OMATICO x 3)	[3]
Rese	t autom. x 10	[10]

(AUTOMATICO x 10) Reset en encendido (RESET ENCENDIDO)

[11]

#### Función:

Este parámetro permite seleccionar si el reinicio y el rearranque después de una desconexión deben realizarse manualmente, o si el convertidor debe reiniciarse y volver a arrancar automáticamente. Además, se puede seleccionar el número de veces que se intenta realizar el rearranque. El intervalo de tiempo entre cada intento se ajusta en el parámetro 406 Tiempo de rearranque automático.

#### Descripción de opciones:

Si se selecciona Reset manual [0], el reinicio debe efectuarse con la tecla [STOP/RESET], una entrada digital o la comunicación serie. Si el convertidor se debe reiniciar y rearrancar automáticamente después de una desconexión, seleccione el valor de dato [1],

Si Rearranque en encendido [11] se selecciona, el convertidor se reinicia si se produce un error en relación con un fallo de alimentación eléctrica.



El motor puede arrancar sin advertencia.

406	Tiempo de rearranque automá	itico
	(TIEMPO AUTOARRAN)	
Valor:		
0 - 10 s	eq	★ 5 se

#### Función:

Este parámetro permite ajustar el período de tiempo desde la desconexión hasta que comienza la función de reinicio automático. Se presupone que se ha seleccionado el reinicio automático en el parámetro 405 Función de reset.

# Descripción de opciones:

Ajuste el tiempo requerido.

409	Sobreintens. de retraso de descon xión, I <sub>LIM</sub>	e-
	(intens. de retraso de desconexión)	
Valor:		
0 - 60	seg. (61=NO)	$\cap$



#### Función:

Cuando el convertidor de frecuencia detecta que la intensidad de salida ha llegado al límite ILIM (parámetro 221 Límite de intensidad) y permanece en ese límite durante el tiempo seleccionado, realiza una desconexión. Se puede utilizar para proteger la aplicación, al igual que ETR protegerá el motor, si se selecciona.

#### Descripción de opciones:

Seleccione el tiempo que el convertidor debe mantener la intensidad de salida en el límite I<sub>LIM</sub> antes de desconectarse. Si elige NO, el parámetro 409 Sobreintens. de retraso de desconexión, ILIM no está activado, por lo que no se realizará la desconexión.

411	Frecuencia de conmutación
	(Frec. portadora)
Valor:	

3000 - 14000 Hz (VLT 2803 - 2875) ★ 4500 Hz 3000 - 10000 Hz (VLT 2880 - 2882) ★ 4500 Hz

#### Función:

El valor ajustado determina la frecuencia de conmutación del inversor. Si se cambia la frecuencia de conmutación, puede ayudarse a minimizar el ruido acústico del motor.



#### ¡NOTA!

La frecuencia de salida del convertidor de frecuencia no puede tener un valor superior a 1/10 de la frecuencia de conmutación.

#### Descripción de opciones:

Cuando el motor está en funcionamiento, la frecuencia de conmutación se ajusta en el parámetro 411 Frecuencia de conmutación hasta que se obtiene la frecuencia en que el motor hace el menor ruido posible.



#### iNOTA!

La frecuencia de conmutación se reduce automáticamente en función de la carga. Consulte Frecuencia de conmutación dependiente de la temperatura en la sección Condiciones especiales.

Cuando se selecciona Filtro LC instalado en el parámetro 412, la frecuencia de conmutación mínima es 4,5 kHz.

410	Frec. conmutación dependiente frec. de
412	salida

## (FREC. PORTA. VAR.)

#### Valor:

贪	Sin filtro LC (SIN LC FILTRO)	[2]
	Filtro LC instalado	
	(LC FILTRO CONECTADO)	[3]

El parámetro debe ajustarse en Filtro LC instalado si hay un filtro LC conectado entre el convertidor de frecuencia y el motor.

#### Descripción de opciones:

Filtro LC instalado [3] debe utilizarse si hay un filtro LC conectado entre el convertidor de frecuencia y el motor, ya que si no el convertidor de frecuencia no puede proteger el filtro LC.



#### iNOTA!

Cuando se selecciona el filtro LC, la frecuencia de conmutación cambia a 4,5 kHz.

413	Función de sobremodulación	
	(SOBREMODULACION)	
Valor:		
No (N	NO)	[0]
☆ Sí (Sl	I)	[1]

#### Función:

Este parámetro permite conectar una función de sobremodulación para la tensión de salida.

#### Descripción de opciones:

No [0] significa que no hay sobremodulación de la tensión de salida, por lo que se evita el rizado del par en el eje del motor. Puede ser una función útil, p. ej., en máquinas trituradoras. Sí [1] significa que puede obtenerse una tensión de salida mayor que la tensión de alimentación eléctrica (hasta el 5 %).

414	Realimentaciónmínima, FB	<b>MIN</b>
	(Realimentación mínima)	
Valor:		
- 100.0	000.000 - parám, 415 FB <sub>MAX</sub>	<b>☆</b> ∩ ∩∩∩



#### Función:

Los parámetros 414 Realimentación mínima, FB<sub>MIN</sub> y 415 Realimentación máxima, FB<sub>MAX</sub> se utilizan para escalar la indicación de la pantalla, asegurando con ello que se muestre la señal de retroalimentación en una unidad de proceso proporcional a la señal de la entrada.

#### Descripción de opciones:

Ajuste el valor que va a mostrarse en la pantalla como el valor de señal de retroalimentación mínima en la entrada de retroalimentación seleccionada (parámetros 308/314 Entradas digitales).

415	Realimentación máx	cima, FB <sub>M</sub>	AX
(Realimentación máxima)			
Valor:			
FB <sub>MIN</sub> -100.000,000 ★ 1500.00		1500.000	

Función:

Consulte la descripción del parám. 414 Realimentación mínima, FB<sub>MIN</sub>.

#### Descripción de opciones:

Ajuste el valor que se mostrará en la pantalla cuando se obtenga la máxima retroalimentación en la entrada de retroalimentación seleccionada (parámetros 308/314 Entradas analógicas).

416	Unidad de proceso	
	(UNIDAD PROCESO)	
Valor:		
🖈 Sin u	nidad (NINGUNO)	[0]
% (%	)	[1]
ppm (	(PPM)	[2]
rpm (	RPM)	[3]
bar (E	BAR)	[4]
Ciclos	s/min (CICLO/mi)	[5]
Pulso	s/seg (PULSO/s)	[6]
Unidades/seg (UNID/s) [		[7]
Unidades/min (UNID/mi) [		[8]
Unida	ades/hora (UNID/h)	[9]
°C (°C)		[10]
Pa (Pa)		[11]
l/s (l/s) [1		[12]
$m^3/s$ ( $m^3/s$ ) [		[13]
l/min (l/m)		[14]
m <sup>3</sup> /min (m3/min) [1		[15]

l/hora (l/h)	[16]
m <sup>3</sup> /h (m3/h)	[17]
Kg/seg (kg/s)	[18]
Kg/min (kg/min)	[19]
Kg/hora (kg/h)	[20]
Toneladas/min (T/min)	[21]
Toneladas/hora (T/h)	[22]
Metros (m)	[23]
Nm (nm)	[24]
m/seg (m/s)	[25]
m/min (m/min)	[26]
°F (°F)	[27]
In wg (in wg)	[28]
Gal/seg (gal/s)	[29]
Pies <sup>3</sup> /seg (ft3/s)	[30]
Gal/min (gal/min)	[31]
Pies <sup>3</sup> /min (Ft3/min)	[32]
Gal/hora (gal/h)	[33]
Pies <sup>3</sup> /hora (Ft3/h)	[34]
Libras/seg (lb/s)	[35]
Libras/min (lb/min)	[36]
Libras/hora (lb/h)	[37]
Libras/pie (lb ft)	[38]
Pies/seg (ft/s)	[39]
Pies/min (ft/min)	[40]

#### Función:

Seleccione entre las unidades que se mostrarán en el display. Las unidades pueden leerse cuando se ha conectado un panel de control LCP, si se ha seleccionado *Referencia [unidad]* [2] o *Realimentación [unidad]* [3] en uno de los parámetros 009-012 *Líneas del display*, y está en el modo de Display. Las unidades se utilizan en *Lazo cerrado* y como unidades de la Referencia mín./máx. y la Realimentación mín./máx.

# Descripción de opciones:

Seleccione las unidades requeridas para la señal de referencia/realimentación.



#### ¡NOTA!

Los parámetros 417-421 sólo se utilizan si en el parámetro 100 Configuración se ha seleccionado Velocidad, modo en lazo cerrado [1].



# 417 Ganancia proporcionalde PID

# (PROPORCIONAL P)

Valor:

0,000 (NO) - 1,000

★ 0,010

#### Función:

La ganancia proporcional indica cuántas veces debe amplificarse el error (desviación entre la señal de realimentación y el valor de consigna deseado).

#### Descripción de opciones:

Se obtiene una regulación rápida a un valor elevado de amplificación, pero si ésta es demasiado alta, el proceso se puede volver inestable en el caso de modulación excesiva.

# 418 Tiempo de integral PID (VELOC.INTEGRAL I)

#### Valor:

20,00 - 999,99 ms (1000 = NO)

★ 100 ms

#### Función:

El tiempo de integral determina cuánto tiempo tarda el controlador PID en corregir el error. Cuanto mayor es el error, más rápidamente aumenta la contribución de frecuencia del integrador. El tiempo de integral es el tiempo que necesita el integrador para lograr el mismo cambio que la ganancia proporcional.

#### Descripción de opciones:

Se obtiene una regulación rápida con un tiempo de integral corto. Sin embargo, si el espacio de tiempo es demasiado corto, el proceso se puede volver inestable. Si el tiempo de integral es demasiado largo, pueden producirse desviaciones importantes de la referencia requerida, porque el controlador de proceso tardará mucho tiempo en regular en caso de error.

# 419 Tiempo diferencial PID

#### (VELOC.DIFEREN. D)

Valor:

0,00 (NO) - 200,00 ms

★ 20.00 ms

#### Función:

El diferenciador no reacciona a un error constante. Sólo realiza una contribución cuando cambia el error. Cuanto más rápidamente cambia el error, mayor es la ganancia del diferenciador. La contribución es proporcional a la velocidad con que cambia el error.

#### Descripción de opciones:

Se obtiene un control rápido con un tiempo diferencial largo. Sin embargo, si el espacio de tiempo es demasiado largo, el proceso se puede volver inestable. Cuando el tiempo diferencial es 0 ms, la función D no está activada.

#### 

#### Función:

Es posible limitar la ganancia proporcionada por el diferenciador. La ganancia D se incrementa a altas frecuencias, por lo que limitarla puede ser muy útil. Esto permite obtener un enlace D puro a bajas frecuencias y un enlace D constante a frecuencias altas.

#### Descripción de opciones:


Seleccione el límite de ganancia requerido.

#### 

#### Función:

El ruido en la señal de realimentación se amortigua con el filtro de paso bajo de primer orden para reducir el impacto del ruido en la regulación. Esto puede ser una ventaja, por ejemplo, si hay mucho ruido en la señal. Consulte el dibujo.



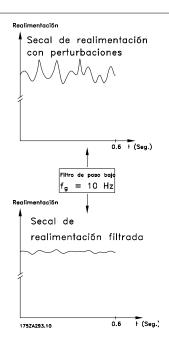


#### Descripción de opciones:

Si se programa una constante de tiempo (t) de 100 ms, la frecuencia de desconexión del filtro será de 1/0,1 = 10 RAD/seg, que corresponde a  $(10 / 2 \text{ x } \pi) = 1,6 \text{ Hz}$ . El controlador PID sólo regulará una señal de realimentación que varíe con una frecuencia menor de 1,6 Hz. Si esta señal varía en una frecuencia mayor de 1,6 Hz, el filtro de paso bajo la amortiguará.

423	Tensión U1	
	(Tensión U1)	
Valor:		
0,0-99	9,0 V	🚖 par. 103

#### Función:

Los parámetros 423-428 se utilizan cuando en el parámetro 101 *Características de par* se ha seleccionado *Características de motor especial* [8]. Es posible determinar una característica U/f a partir de cuatro tensiones y tres frecuencias definibles. La tensión a 0 Hz se ajusta en el parámetro 133 *Tensión de arranque*.

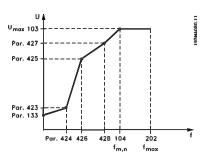

#### Descripción de opciones:

Ajuste la tensión de salida (U1) que debe coincidir con la primera frecuencia de salida (F1), parámetro 424 *Frecuencia F1*.

424	Frecuencia F1	
	(Frecuencia F1)	
Valor:		
0,0 - parám. Frecuencia F2		Parám. Frecuencia del motor
Funcio	ón:	

# Consulte el parámetro 423 Tensión U1.

**Descripción de opciones:**Ajuste la frecuencia de salida (F1) que debe coincidir con la primera tensión de salida (U1), parámetro 423 *Tensión U1*.

425	Tensión U2	
	(Tensión U2)	
Valor:		
0,0-99	9,0 V	🕸 par. 103

#### Función:

Consulte el parámetro 423 Tensión U1.

#### Descripción de opciones:

Ajuste la tensión de salida (U2) que debe coincidir con la segunda frecuencia de salida (F2), parámetro 426 *Frecuencia F2*.

426	Frecuencia F2	
	(Frecuencia F2)	
Valor:		
Par. 424	4 Frecuencia F1 -	★ Par. 104 Frecuencia
par. 428	3 Frecuencia F3	del motor
Funció	n:	

#### Descripción de opciones:

Consulte el parámetro 423 Tensión U1.

Ajuste la frecuencia de salida (F2) que debe coincidir con la segunda tensión de salida (U2), parámetro 425 *Tensión U2*.

427	Tensión U3	
	(Tensión U3)	
Valor:		



0.0 - 999.0 V ★ par. 103

Función:

Consulte el parámetro 423 Tensión U1.

#### Descripción de opciones:

Ajuste la tensión de salida (U3) correspondiente a la tercera frecuencia de salida (F3), en el parámetro 428 Frecuencia F3.

428	Frecuencia F	3
	(Frecuencia l	F3)
Valor:		
Par. <i>Fre</i> Hz	ec. F2 - 1000	rarám. Frecuencia del

#### Función:

Consulte el parámetro 423 Tensión U1.

#### Descripción de opciones:

Ajuste la frecuencia de salida (F3) que debe coincidir con la tercera tensión de salida (U3), en el parámetro 427 Tensión U3.



#### :NOTA!

Los parámetros 437-444 sólo se utilizan si en el parámetro 100 Configuración se ha seleccionado Proceso, modo en lazo cerrado. [3].

437	Regulación normal/inversa	a de PID
	(PROC.PID INVERSO)	
Valor:		
★ Norm	al (NORMAL)	[0]
Inver	se (INVERSO)	[1]

#### Función:

Es posible elegir si el controlador va a incrementar o reducir la frecuencia de salida, en caso de que haya una desviación entre la referencia/valor de consigna y el modo del proceso.

#### Descripción de opciones:

Si el convertidor de frecuencia debe reducir la frecuencia de salida cuando aumente la señal de realimentación, seleccione Normal [0]. Si el convertidor debe incrementar la frecuencia de salida cuando aumente la señal de realimentación, seleccione Inverso [1].

438	Saturación de PID	
	(PROC.PID SATURA)	
Valor:		
No a	ctivo (NO)	[0]
★ Activ	o (SÍ)	[1]

#### Función:

Es posible seleccionar si el controlador de proceso va a continuar regulando en una desviación aunque no sea posible aumentar o reducir la frecuencia de salida.

#### Descripción de opciones:

El ajuste de fábrica es Con control [1], que significa que el enlace de integral se inicializa respecto a la frecuencia de salida, si se alcanza el límite de intensidad, el límite de tensión o la frecuencia máx./mín. El controlador de proceso no se volverá a activar hasta que el error sea cero o haya cambiado su signo. Seleccione Sin control [0] si el integrador debe seguir integrando en la desviación, aunque no se pueda eliminar el error mediante dicho control.



#### iNOTA!

Si se selecciona No [0] significará que cuando el error cambie de signo, la integral tendrá que integrar desde el nivel obtenido como resultado del error previo, antes de ocurrir cualquier cambio en la frecuencia de salida.

439	Frecuencia de arranque de PID de pro- ceso	
	(PROC.ARRAN	QUE)
Valor:		
fміn-fм. 201/20	ax (parámetros 02)	🖈 Parám. Frecuencia mínima, fміN

#### Función:

Cuando se recibe la señal de arranque, el convertidor de frecuencia reacciona como Bucle abierto y no cambia a Bucle cerrado hasta que se alcance la frecuencia de arranque programada. Esto permite ajustar una frecuencia que corresponde a la velocidad en que se realiza normalmente el proceso, lo que lleva a que se alcancen más rápidamente las condiciones requeridas del mismo.

#### Descripción de opciones:

Ajuste la frecuencia de arranque requerida.





#### iNOTA!

Si el convertidor de frecuencia está funcionando en el límite de intensidad antes de obtenerse la frecuencia de arranque requerida, el controlador del proceso no se activará. Para que el controlador se active siempre, la frecuencia de arranque debe descender hasta la frecuencia de salida requerida. Esto puede hacerse durante el funcionamiento.

# 440 Proceso PID proportional gain (PROC. GANANCIA P)

#### Valor:

0.0 - 10.00

★ 0.01

#### Función:

La ganancia proporcional indica el número de veces que debe aplicarse la desviación entre el valor ajustado y la señal de retroalimentación.

#### Descripción de opciones:

Se obtiene una regulación rápida con una ganancia alta, aunque si es excesiva, el proceso puede volverse inestable debido a la sobremodulación.

# Tiempo de integral de PID de proceso (PROC. INTEGRAL I)

#### Valor:

0,01 - 9999,99 (NO)

♠ NO

#### Función:

El integrador proporciona un incremento de la ganancia a un error constante entre la referencia/valor ajustado y la señal de retroalimentación. Cuanto mayor es el error, más rápidamente se incrementa la contribución de frecuencia del integrador. El tiempo de integral es el que necesita el integrador para realizar el mismo cambio que la ganancia proporcional.

#### Descripción de opciones:

Se obtiene una regulación rápida con un tiempo de integración corto. Sin embargo, si este tiempo es insuficiente, puede volver el proceso inestable debido a la sobremodulación. Si el tiempo de integral es largo, pueden ocurrir desviaciones importantes del valor de consigna requerido, ya que el controlador tardará mucho en regular en relación con un error.

# 442 Tiempo diferencial de PID

#### (PROC. DIFEREN. D)

#### Valor:

0,00 (NO) - 10,00 seg

★ 0.00 sea

#### Función:

El diferenciador no reacciona a un error constante. Sólo proporciona una ganancia cuando cambia el error. Cuanto más rápidamente cambia la desviación, mayor es la ganancia del diferenciador. La ganancia es proporcional a la velocidad en que cambia la desviación.

#### Descripción de opciones:

Se obtiene una regulación rápida con un tiempo diferencial largo. Sin embargo, si el tiempo es demasiado largo, el proceso puede volverse inestable debido a la sobremodulación.

# 443 Límite gananc. diferencial PID (PROC. GANANCIA D)

#### Valor:

5.0 - 50.0

**★** 5,0

#### Función:

Es posible ajustar un límite de ganancia diferencial. La ganancia diferencial se incrementa si hay cambios rápidos, por lo que puede ser ventajosa para limitar esta ganancia. Además, se obtiene una ganancia diferencial pura en cambios lentos y una gannacia diferencial constante en cambios rápidos en la desviación.

#### Descripción de opciones:

Seleccione el límite de ganancia diferencial requerido.

Tiempo filtro paso bajo de PID de proceso

#### (PROC. FILTRO PID)

#### Valor:

0.02 - 10.00

☆ 0.02

#### Función:

El ruido de la señal de retroalimentación se amortigua por el filtro de paso bajo de primer orden, a fin de reducir el impacto del ruido en la regulación de proceso. Esto puede ser una ventaja, por ejemplo, si hay mucho ruido en la señal.

#### Descripción de opciones:

Seleccione la constante de tiempo requerida (t). Si se programa una constante de tiempo (t) of 0.1, la fre-



cuencia de desconexión del filtro de paso bajo será de 1/0,1=10 RAD/seg., que corresponde a  $(10/2 \text{ x }\pi)=1,6$  Hz. Por tanto, el controlador de proceso sólo regula señales de retroalimentacíon con variacíon de frecuencia inferior a 1,6 Hz. Si esta señal varía en una frecuencia mayor de 1,6 Hz, el filtro de paso bajo la amortiguará.

4	45 Motor en giro	
	(MOTOR EN GIRO)	
V	alor:	
食	No (NO)	[0]
	Mismo sentido	
	(OK-MISMO SENTIDO)	[1]
	Ambos sentidos	
	(OK-AMBOS SENTIDOS)	[2]
	Freno CC y arranque	
	(FRENO CC ARRANQUE)	[3]

#### Función:

Esta función permite 'enganchar' el eje de un motor en giro que ya no está bajo el control del convertidor de frecuencia, por ejemplo, debido a una interrupción del suministro eléctrico. Se activa cada vez que se da una orden de arranque. Para que el convertidor pueda 'enganchar' el eje del motor en giro, la velocidad del motor debe ser inferior a la frecuencia correspondiente del parámetro 202 Frecuencia máxima, f<sub>MAX</sub>.

#### Descripción de opciones:

Seleccione No [0] si no se requiere esta función.

Seleccione *Mismo sentido* [1] si el eje del motor sólo debe rotar en el mismo sentido al conectarse. *Mismo sentido* [1] se debe seleccionar si en el parámetro 200 *Rango de frecuencia de salida* se ha elegido *Sentido hora*.

Seleccione *Ambos sentidos* [2] si el motor debe poder girar en ambos sentidos al conectarse.

Seleccione Freno CC y arranque [3] si el convertidor de frecuencia debe frenar el motor con el freno de CC primero, seguido del arranque. Se presupone que los parámetros 126-127/132 Freno de CC están seleccionados. En el caso de un elevado efecto de 'autorrotación' (motor en giro), el convertidor de frecuencia no puede 'enganchar' un motor en giro sin que se seleccione Freno de CC y arranque.

Limitaciones:

#### Serie VLT® 2800

- Una inercia demasiado baja producirá una aceleración de la carga, lo que puede ser peligroso o impedir el enganche del motor en giro. En este caso, utilice el freno de CC.
- Si la carga resulta dirigida, por ejemplo, por el efecto de 'autorrotación' (motor en giro), la unidad puede desconectarse debido a sobretensión.
- El enganche del motor en giro no funciona a valores menores de 250 rpm.

451	Factor FFW	
	(FACTOR FFW)	
Valor:		
0 - 500	) %	<b>å</b> 100 %

#### Función:

Este parámetro sólo está activado cuando en el parámetro 100 *Configuración* se ha seleccionado *Velocidad, modo en lazo cerrado*. La función FF envía una parte mayor o menor de la señal de referencia fuera del controlador PID, de manera que el controlador sólo tenga efecto en una parte de la señal de control. Todos los cambios en el valor ajustado tendrán un efecto inmediato en la velocidad del motor. El factor FF proporciona un gran dinamismo cuando cambia el valor de referencia y menor sobremodulación.

#### Descripción de opciones:

El valor de % requerido se puede seleccionar en el intervalo f  $_{\text{MIN}}$  - f $_{\text{MAX}}$ . Se utilizan valores mayores de 100 % si las variaciones del valor ajustado son pequeñas.

452	Rango de controlador	
	(PID CONTR. RANGE)	
Valor:		
0 - 200	%	<b>★</b> 10 %

#### Función:

Este parámetro sólo está activado cuando en el parámetro 100 Configuración se ha seleccionado Velocidad, modo en bucle cerrado.

El rango del controlador (ancho de banda) limita la salida del controlador PID como % de la frecuencia del motor  $f_{M.N.}$ 

#### Descripción de opciones:

El % requerido del valor puede seleccionarsea partir de la frecuencia del motor  $f_{M,N}$ . Si se reduce el rango



del controlador, las variaciones de la velocidad serán menores durante la adaptación inicial.

456	Reducción tensión de freno	
	(RED. TENS. FRENO)	
Valor:		
0 - 25 \	V si equipo de 200V	★ 0
0 - 50 \	V si equipo de 400V	☆ 0

#### Función:

El usuario ajusta la tensión en que se reducirá el nivel de resistencia del frenado. Sólo se activará si se ha seleccionado Freno con resistencia en el parámetro 400.

#### Descripción de opciones:

Cuanto mayor sea el valor de reducción, más rápido se reaccionará a una sobrecarga generativa. Sólo se debe utilizar si ocurren problemas de sobretensión en el circuito intermedio.

461	Conversión de realimentación	
	(CONVERT. REALIM.)	
Valor:		
★ Linea	I (LINEAL)	[0]
Raíz	cuadrada (RAÍZ CUADRADA)	[1]

# Función:

En este parámetro, se selecciona una función que convierte una señal de realimentación conectada del proceso en un valor de realimentación que equivale a la raíz cuadrada de la señal conectada. Se usa, por ejemplo, cuando debe realizarse la regulación de un caudal (volumen) basándose en la presión como señal de realimentación (caudal = constante x  $\sqrt{presión}$ ). Esta conversión permite ajustar la referencia de forma que haya una conexión lineal entre la referencia y el caudal necesario.

#### Descripción de opciones:

Si se selecciona *Lineal* [0], la señal de realimentación y el valor de realimentación serán proporcionales. Si se selecciona *Raíz cuadrada* [1], el convertidor de frecuencia convierte la señal de retroalimentación en un valor de retroalimentación cuadrático.

# ¡NOTA!



Los grupos de parámetros 500 Comunicación serie y 600 Funciones de servicio no se han incluido en este manual. Le rogamos que se dirija a Danfoss y solicite la Guía de Diseño de VLT Serie 2800.



#### ■ Modo reposo mejorado

El modo de reposo mejorado se ha desarrollado para trabajar en todas las condiciones y superar los problemas producidos al utilizar bombas con curvas de bombeo planas o cuando la presión de succión varia. El modo de reposo mejorado proporciona un excelente control para apagar la bomba con bajo caudal, ahorrando así energía.

Si trabaja en el sistema con un control de la presión constante y la presión de succión disminuye, aumentará la frecuencia para mantener la presión. En consecuencia, la frecuencia variará independientemente del flujo, lo que puede provocar que se active inapropiadamente el modo reposo o despertar del convertidor de frecuencia.

Las curvas planas en la bomba hacen que la frecuencia cambie muy poco o no cambie en respuesta a la variación del flujo. En consecuencia, puede que el convertidor de frecuencia no alcance la frecuencia del modo reposo al ajustarlo a un valor bajo.

El modo reposo mejorado supervisa la potencia/frecuencia y funciona en lazo cerrado solamente. La parada por activación del modo reposo mejorado se produce en las condiciones siguientes:

- El consumo de energía está por debajo de la curva de potencia sin caudal o con caudal bajo y se mantiene así durante un tiempo determinado (parámetro 462 *Temporizador de modo reposo mejorado*) o
- la realimentación de presión está por encima de la referencia cuando se trabaja a velocidad mínima y se mantiene así durante un tiempo determinado (parámetro 462 Temporizador de modo reposo mejorado).

Si la realimentación de presión se sitúa por debajo de la presión de despertar (Parámetro 464 *WAKEUP PRESSURE*), el convertidor de frecuencia reinicia el motor.

#### ■ Detección de funcionamiento en seco

En la mayoría de bombas, sobre todo bombas de perforación sumergibles, hay que parar la bomba en caso de funcionamiento en seco. Esto se garantiza con la función de detección de funcionamiento en seco.

#### ¿Cómo funciona?

La detección de funcionamiento en seco supervisa la potencia/frecuencia y funciona en lazo cerrado y abierto.

La parada (desconexión) por funcionamiento en seco se produce en las condiciones siguientes: Lazo cerrado:

- El convertidor de frecuencia funciona a la velocidad máxima (parámetro 202 Frecuencia máx., f<sub>MAX</sub> y
- la realimentación está por debajo de la referencia mínima (parámetro 204 Referencia mín., Ref<sub>MIN</sub>) y
- el consumo de energía está por debajo de la curva de potencia sin caudal o con caudal bajo durante un tiempo determinado (parámetro 470 DRY RUN TIMEOUT).

#### Lazo abierto:

 Siempre que el consumo de energía esté por debajo de la curva de potencia sin caudal o con caudal bajo durante un cierto tiempo (parámetro 470 DRY RUN TIMEOUT), el convertidor de frecuencia se desconectará.

El convertidor de frecuencia puede ajustarse para que el rearranque sea manual o automático después de la parada (parámetros 405 Modo reset y 406 Tiempo autoarran.).


Es posible activar y desactivar el modo reposo mejorado y la detección de funcionamiento en seco de forma independiente.
 Para ello, utilice el parámetro 462 Temporizador de modo reposo mejorado y el parámetro 470 Tiempo límite de funcionamiento en
seco.

Las bombas centrífugas con rodetes radiales muestran una clara relación de uno a uno entre el consumo de energía y el flujo, que se utiliza para detectar la ausencia de flujo o una situación de flujo bajo.

Sólo hay que introducir dos conjuntos de valores para la potencia y la frecuencia (mínima y máxima) en las situaciones de flujo bajo o ausencia de flujo. A continuación, el convertidor de frecuencia calcula automáticamente todos los datos entre los dos conjuntos de valores y genera la curva de potencia sin flujo o con flujo bajo.

Si el consumo de energía se sitúa por debajo de la curva de potencia, el convertidor de frecuencia entra en modo reposo o se desconecta a causa del funcionamiento en seco; según la configuración.



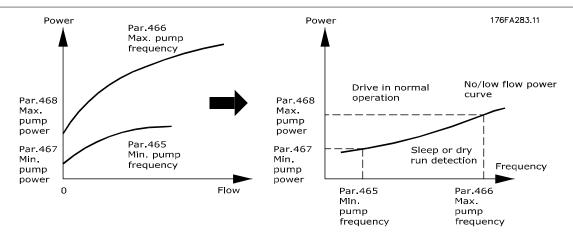

- Protección en caso de funcionamiento en seco. Se apaga en caso de caudal bajo o ausencia de caudal y evita que el motor y la bomba se sobrecalienten.
- Mayor ahorro de energía gracias al modo reposo mejorado.
- Menos riesgo de aparición de bacterias en el agua potable debido a una refrigeración del motor insuficiente.
- Puesta en servicio sencilla.

Las bombas centrífugas con rodetes radiales son las únicas que muestran una relación clara de uno a uno entre el flujo y la potencia. Por lo tanto, el modo reposo mejorado y la detección del funcionamiento en seco sólo funcionan bien con ese tipo de bombas.

462	Temporizador de modo r do	eposo mejora-
	(Temporizador ESL)	
Valor:		
Valor 0	) – 9999 seg.	<b>☆</b> 0 = OFF

#### Función:

El temporizador evita que se produzca la rotación entre el modo reposo y el funcionamiento normal. Si, por ejemplo, el consumo de energía está por debajo de la curva de potencia sin caudal o con caudal bajo, el convertidor de frecuencia cambiará de modo cuando termine el tiempo establecido por el temporizador.

#### Descripción de opciones:

En caso de rotación, ajuste el temporizador en un valor adecuado que limite el número de ciclos.

El valor 0 desactiva el modo reposo mejorado.

Nota: En el parámetro 463 Consigna "boost" es posible.

Nota: En el parámetro 463 *Consigna "boost"* es posible ajustar el convertidor de frecuencia para que aporte un refuerzo de presión antes de que se pare la bomba.

463	Consigna de refuerzo
	(CONSIGNA DE REFUERZO)
Valor:	
1 - 2009	% 100% del valor de consigna

#### Función:

Esta función sólo se puede utilizar si se ha seleccionado *Lazo cerrado* en el parámetro 100.

En los sistemas con regulación de presión constante, resulta beneficioso aumentar la presión en el sistema antes de que el convertidor de frecuencia detenga el motor. Con ello se amplía el tiempo durante el cual el convertidor de frecuencia detiene el motor y se ayuda a evitar el arranque y la parada frecuentes de motor, por ejemplo en caso de fugas en el sistema de suministro de aqua.

Existe un tiempo límite de refuerzo fijado en 30 seg. en caso de que no pueda alcanzarse la consigna de refuerzo.

#### Descripción de opciones:

Ajuste la *Consigna de refuerzo* necesaria como porcentaje de la referencia resultante en condiciones de funcionamiento normal. El 100% corresponde a la referencia sin refuerzo (suplemento).



# 464 Presión de despertar (Presión de despertar)

#### Valor:

Par. 204 Ref<sub>MIN</sub> – par. 215 - 218 Consigna

#### ☆ 0

#### Función:

En el modo Reposo, el convertidor de frecuencia se activará cuando la presión se sitúe por debajo de la presión de despertar durante el tiempo definido en el parámetro 462 *Temporizador de modo reposo mejorado.* 

#### Descripción de opciones:

Defina un valor apropiado para el sistema. La unidad se ajusta en el parámetro 416.

# 465 Frecuencia de bomba mínima (PUMP MIN. FREQ.) Valor: Valor par. 201 f<sub>MIN</sub> − par. 202 f<sub>MAX</sub> (Hz) ★ 20

#### Función:

Este parámetro está vinculado al parámetro 467 *Potencia mínima* y se utiliza para la curva de potencia sin flujo o con flujo bajo.

#### Descripción de opciones:

Introduzca un valor igual o cercano a la frecuencia mínima definida en el parámetro 201 *Límite bajo de frecuencia de salida, f<sub>MIN</sub>*. Tenga en cuenta que la extensión de la curva de potencia sin flujo o con flujo bajo está limitada por los parámetros 201 y 202, no por los parámetros 465 y 466.

466	Frecuencia de bomba máxima	l
	(PUMP MAX. FREQ.)	
Valor:		
Valor p	oar. 201 f <sub>MIN</sub> -par. 202 f <sub>MAX</sub> (Hz)	★ 50
	•	

#### Función:

Este parámetro está vinculado al parámetro 468 *Potencia de bomba máxima* y se utiliza para la curva de potencia sin flujo o con flujo bajo.

#### Descripción de opciones:

Introduzca un valor igual o cercano a la frecuencia máxima definida en el parámetro 202 Límite alto de frecuencia de salida, f<sub>MAX</sub> .

467	Potencia de bomba mínima	
	(Potencia de bomba mínima)	
Valor:		
0 – 50	0.000 W	★ 0
Funci	ón:	

Consumo de energía asociado a la frecuencia definida en el parámetro 465 *Frecuencia de bomba mínima*.

#### Descripción de opciones:

Introduzca el valor de potencia sin caudal o con caudal bajo correspondiente a la frecuencia de bomba mínima definida en el parámetro 465.

Dependiendo de la curva o del tamaño de la bomba, seleccione W ó kW en el par. 009, índice [32] y [8] para ajuste fino.

468	Potencia de bomba máxima	
	(Potencia de bomba máxima)	
Valor:		
0 – 50	0.000 W	☆ 0

#### Función:

Consumo de energía asociado a la frecuencia definida en el parámetro 466 *Frecuencia de bomba máxima*.

#### Descripción de opciones:

Introduzca el valor de potencia sin caudal o con caudal bajo correspondiente a la frecuencia de bomba máxima definida en el parámetro 466.

Dependiendo de la curva o del tamaño de la bomba, seleccione W ó kW en el par. 009, índice [32], y [8] para ajuste fino.

469	469 Compensación de potencia sin flujo		
	(NF POWER COMP.)		
Valor:			
0.01 - 2	★ 1.2		

#### Función:

Esta función sirve para desplazar la curva de potencia sin flujo o con flujo bajo, que se puede utilizar como factor de seguridad o para afinar el sistema.

#### Descripción de opciones:

El factor se multiplica por los valores de potencia. P. ej.: 1,2 aumentará el valor de potencia en 1,2 en todo el rango de frecuencia.



470	Tiempo límite funcionamiento en seco
	(DRY RUN TIME OUT)
Valor:	

5-30 seg.  $\implies$  31 = OFF

#### Función:

Si la potencia se sitúa por debajo de la curva de potencia sin caudal o con caudal bajo, a la velocidad máxima durante el tiempo definido en este parámetro, el convertidor de frecuencia se desconectará con la alarma 75: Funcionamiento en seco. En caso de trabajar en lazo abierto, no es necesario alcanzar la velocidad máxima para que se desconecte.

#### Descripción de opciones:

Ajuste el valor para obtener el retardo deseado antes de la desconexión. Es posible programar el rearranque manual o automático en los parámetros 405 Función de reset y 406 Tiempo de rearranque automático.

El valor 30 desactiva la detección de funcionamiento en seco.

471	Temporizador de parada de func. en se- co	
	(Temp. parada func. seco)	
Valor:		
0,5-60	min.	🕸 30 min.

#### Función:

Este temporizador determina el momento en que puede generarse automáticamente un reset de una desconexión por funcionamiento en seco. Cuando se acaba el tiempo definido por el temporizador, el reset de la desconexión puede reiniciar automáticamente el convertidor de frecuencia.

#### Descripción de opciones:

El parámetro 406 *Tiempo de rearranque automático* determina con qué frecuencia se intentará reiniciar el convertidor tras una desconexión. Si, por ejemplo, el parámetro 406 *Tiempo de rearranque automático* se ajusta a 10 seg. y el parámetro 405 *Función de reset* se ajusta a Reset autom. x 10, el convertidor de frecuencia intentará reiniciarse 10 veces en 100 segundos. Si el parámetro 471 se ajusta a 30 min., entonces el convertidor de frecuencia no podrá realizar el reset automático del funcionamiento en seco, que deberá efectuarse manualmente.


484	Rampa inicial	
	(RAMPA INICIAL)	
Valor:		
NO/000	.1 s - 360.0 s	<b>☆</b> OFF

#### Función:

Permite poner el motor/equipo a una velocidad (frecuencia) mínima diferente de la velocidad de rampa de aceleración normal (parám. 207).

#### Descripción de opciones:

Por ejemplo, las bombas verticales y otros equipos con frecuencia tienen un requisito por el cual no funcionan por debajo de una velocidad mínima durante más tiempo del necesario. Se pueden producir daños y un desgaste excesivo con un funcionamiento a una velocidad (frecuencia) inferior a la mínima durante un período de tiempo demasiado prolongado. La rampa inicial se utiliza para acelerar rápidamente el motor/ equipo hasta la velocidad mínima en la que se activa la velocidad de rampa de aceleración normal (parámetro 207). El rango de ajuste de la rampa inicial es de 000,1 a 360,0 segundos; es ajustable en incrementos de 0,1 segundo. Si este parámetro se ajusta en 000,0, aparece NO en este parámetro, la rampa inicial no se activa y la rampa de aceleración normal se activa.

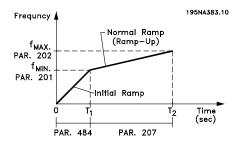

#### Modo de Ilenado

El modo de llenado elimina la existencia de los golpes de ariete asociados con el escape rápido de aire de los sistemas de tuberías (como los sistemas de irrigación).

El convertidor de frecuencia, ajustado para funcionamiento en lazo cerrado, utiliza una velocidad de llenado ajustable, un valor de consigna de "Presión de llenado", un valor de consigna de presión de funcionamiento y una realimentación de presión.

El modo de llenado está disponible cuando:

- La unidad VLT 2800 está en modo Lazo cerrado (parámetro 100).
- El parámetro 485 no es 0.



 El parámetro 437 está ajustado en NOR-MAL.

Después de un comando de arranque, la operación de modo de llenado comienza cuando el convertidor de frecuencia llega a la frecuencia mínima, ajustada en el parámetro 201.

El valor de consigna "Llenado", parámetro 486, es realmente un límite de valor de consigna. Cuando se llega a la velocidad mínima, se observa la realimentación de presión y el convertidor de frecuencia comienza a ascender hasta el valor de consigna de presión de "Llenado" a la velocidad establecida por el parámetro de velocidad de llenado 485.

La velocidad de llenado, parámetro 485, se mide en unidades/segundo. Las unidades son las que se seleccionan en el parámetro 416.

Cuando la realimentación de presión es igual al valor de consigna "Llenado", el control pasa al valor de consigna de funcionamiento (valor de consigna 1-4, parám. 215-218) y continúa el funcionamiento en modo estándar (normal) de "lazo cerrado".


El valor a utilizar para el valor de consigna "Llenado" del parámetro 486 se puede determinar de la siguiente forma:

- Utilizando la tecla DISPLAY MODE (Modo display) del LCP para ver REALIMENTA-CION 1.
  - ¡IMPORTANTE! Asegúrese de que ha seleccionado las UNIDADES en el parámetro 416 antes de este paso.
- Utilice la unidad VLT 2800 en modo MA-NUAL y aumente lentamente la velocidad para llenar la tubería teniendo cuidado de no provocar golpes de ariete.
- 3. Un observador situado en el extremo de la tubería debe indicar cuándo ésta está llena.
- En ese instante, detenga el motor y observe el valor de realimentación de presión (ajuste la pantalla del LCP para observar la realimentación antes del arranque).
- El valor de realimentación del paso 4 es el valor a utilizar en el parámetro 486 (valor de consigna de "Llenado").

El valor a ajustar en el parámetro 485, "Velocidad de llenado", puede ser proporcionado por el ingeniero del sistema basándose en un cálculo adecuado o en su propia experiencia, o bien puede determinarlo de modo experimental realizando diversas secuencias de modo de llenado y aumentando o reduciendo el valor

de este parámetro con el fin de obtener el llenado más rápido sin provocar golpes de ariete.

El **Modo de Ilenado** también es beneficioso cuando se para el motor porque impide los cambios súbitos de presión y de caudal que suelen ser causa también de golpes de ariete.

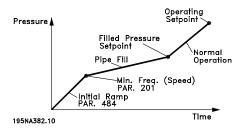

# 485 Velocidad de Ilenado (RAZÓN DE LLENADO)

#### Valor:

NO/00000,001 - 999999,999 (unidades/

s) -

#### Función:

Establece la velocidad a la que se llena la tubería.

#### Descripción de opciones:

La medida de este parámetro se indica en unidades/ segundo. Las unidades son el valor seleccionado en el parámetro 416. Por ejemplo, pueden ser bares, MPa o PSI. Si la unidad seleccionada en el parámetro 416 son los bares, el número ajustado en este parámetro (485) se medirá en bares/segundo. Los cambios de este parámetro se pueden realizar en incrementos de 0,001 unidades.

# 486 Valor de consigna de llenado

#### (REF. DE LLENADO)

#### Valor:

Parám. 414 - Parám. 205 -

Parám. 414

#### Función:

El valor ajustado en este parámetro corresponde a la presión que existe en el sensor de presión cuando la tubería está llena.

#### Descripción de opciones:


Las unidades de este parámetro corresponden a las unidades seleccionadas en el parámetro 416. El valor mínimo de este parámetro es Fb<sub>mín</sub> (parám. 414). El valor máximo de este parámetro es Ref<sub>máx</sub> (parám. 205). El valor de consigna se puede cambiar en incrementos de 0,01.




#### ■ Dimensiones mecánicas

Los siguientes dibujos muestran las dimensiones mecánicas. Todas las dimensiones se indican en mm.


VLT 2803-2815 200-240 V VLT 2805-2815 380-480 voltios

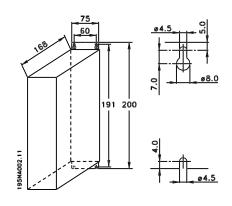


VLT 2822 200-240 V VLT 2822-2840 380-480 V

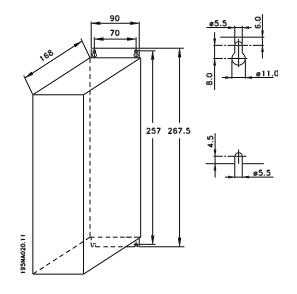

VLT 2822 220 - 240 V, PD2 VLT 2840 200-240 voltios VLT 2855-2875 380-480 voltios

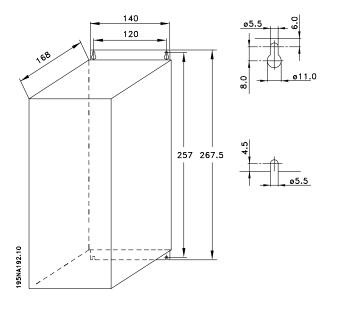


VLT 2840 220-240 V, PD2 VLT 2880-82 380-480 V

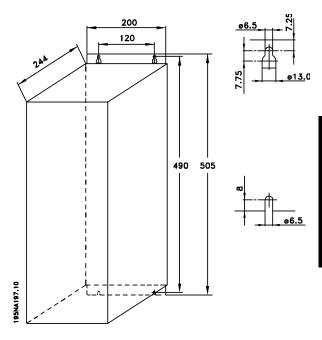





# ■ Bobinas de motor (195N3110)

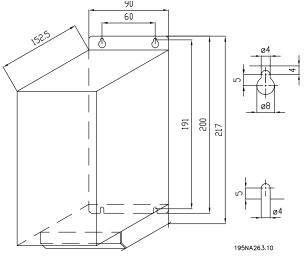


■ Filtro RFI 1B (195N3103)

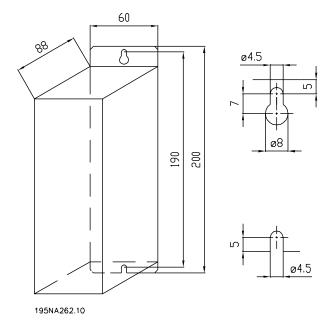

La dimensión 'a' depende del tipo de unidad.

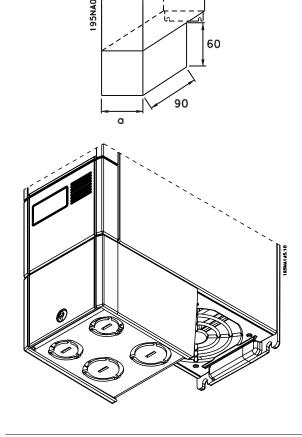



#### ■ Solución IP 21

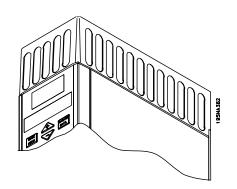

# ■ Tapa de terminal

El siguiente dibujo muestras las dimensiones de la tapa de terminal NEMA 1 para VLT 2803-2875.

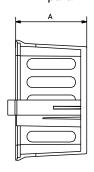

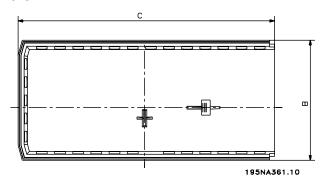





#### Dimensiones

Tipo	Número de código	Α	В	С
VLT 2803-2815 200-240 V, VLT 2805-2815 380-480 V	195N2118	47	80	170
VLT 2822 200-240 V, VLT 2822-2840 380-480 V	195N2119	47	95	170
VLT 2840 200-240 V, VLT 2822 PD2, TR1 2855-2875	195N2120	47	145	170
380-480 V				
TR1 2880-2882 380-480 V, VLT 2840 PD2	195N2126	47	205	245

# ■ Filtro ECM para cables de motor largos

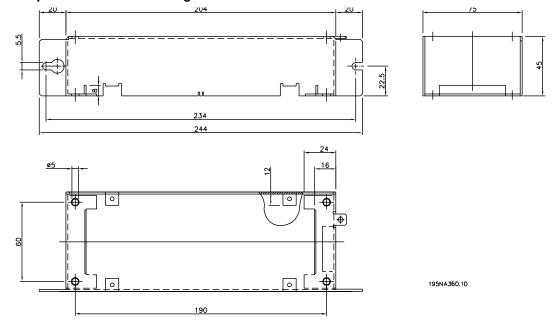


# 192H4719

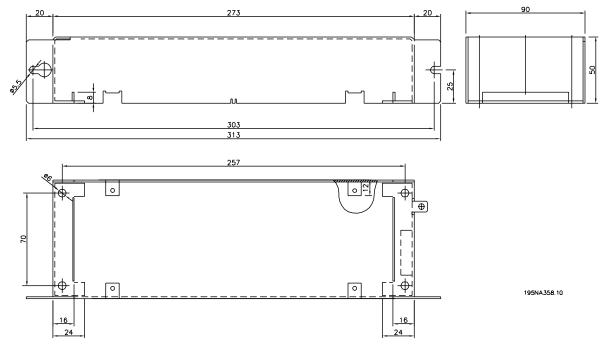

192H4720



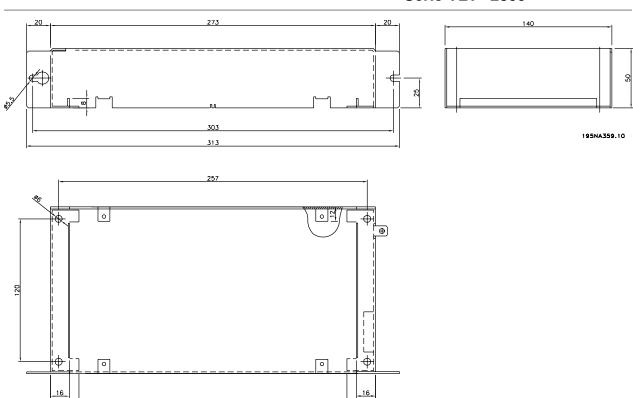

192H4893



#### ■ Instalación mecánica



Preste especial atención a los requisitos que se aplican a la instalación.


El convertidor de frecuencia se refrigera por circulación de aire. Para que la unidad pueda soltar el aire de refrigeración, la distancia libre mínima por encima y por debajo de la unidad debe ser de 100 mm. Para que la unidad no se sobrecaliente, compruebe que la temperatura ambiente no exceda la temperatura máxima indicada para el convertidor de frecuencia ni la temperatura media en 24 horas. Ambas temperaturas se indican en los Datos técnicos generales. Si la temperatura ambiente oscila entre 45 °C - 55 °C, deberá reducirse la potencia del convertidor de frecuencia. Consulte Reducción de potencia en función de la temperatura ambiente. Tenga en cuenta que la duración del convertidor de frecuencia disminuirá a menos que se reduzca la potencia en función de la temperatura ambiente.

#### ■ Integración

Todas las unidades con alojamiento IP 20 deben integrase en armarios y paneles. IP 20 no es adecuado para montaje remoto. En algunos países, p. ej., EE.UU., las unidades con alojamiento NEMA 1 están aprobadas para el montaje remoto.


#### ■ Espacio para instalación mecánica


Todas las unidades requieren un mínimo de 100 mm de distancia de ventilación entre los demás componentes y ranuras de ventilación del alojamiento.

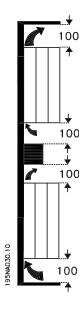

#### ■ Lado a lado

Todas las unidades VLT 2800 se pueden instalar lado a lado y en cualquier posición, ya que no requieren ventilación en los laterales.

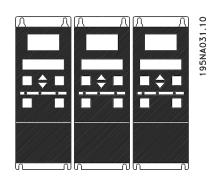

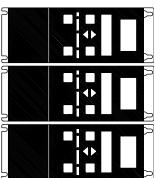

195NA0147.10





# ¡NOTA!

Con la solución IP 21 todas las unidades requieren de un mínimo de 100 mm de aire a cada lado. Lo que significa que el montaje lado a lado no <u>está</u> permitido.



#### ■ Información general sobre la instalación eléctrica

#### ■ Advertencia de alta tensión



La tensión del convertidor de frecuencia es peligrosa cuando el equipo está conectado a la alimentación de red. La instalación incorrecta del motor o del convertidor de frecuencia puede producir daños al equipo, lesiones físicas graves o la muerte. Siga las instrucciones de este manual, así como las reglamentaciones de seguridad locales y nacionales.

Puede resultar peligroso tocar los elementos eléctricos incluso después de desconectar la tensión. Espere 4 minutos, como mínimo, para que se disipe la corriente.



#### ¡NOTA!

Es responsabilidad del usuario o del instalador asegurar la conexión a tierra y protección correctas según las reglas nacionales y locales.

#### ■ Conexión a tierra

Durante la instalación deben tenerse en cuenta los siguientes puntos básicos:

- Fuga a tierra de seguridad: observe que el convertidor de frecuencia tiene una alta corriente de fuga y debe conectarse a tierra de forma adecuada por razones de seguridad.
   Aplique las reglamentaciones locales de seguridad.
- Fuga a tierra de alta frecuencia: los cables de conexión a tierra deben ser lo más cortos que sea posible.

Conecte los diferentes sistemas de toma de tierra y así asegurará la impedancia de conductor más baja posible. La impedancia de conductor más baja posible se obtiene manteniendo el conductor tan corto como sea posible y utilizando el área de superficie más extensa posible. Un conductor plano, por ejemplo, tiene una impedancia de AF más baja que un conductor redondo para la misma sección C del conductor. VESS. Si se instalan varias unidades en armarios, la placa del fondo del armario debe estar compuesta de metal y utilizarse como placa de referencia de conexión a tierra conjunta. Los armarios metálicos de las diferentes unidades se montan en la placa del fondo del armario con la impedancia de AF más baja posible. Con esta

función no surgen diferentes tensiones de AF para cada unidad ni se producen intensidades de interferencias en los cables de conexión entre las unidades. Se reducirán las interferencias radiadas. Para obtener una baja impedancia de AF, use las tuercas de ajuste de las unidades como conexión de AF con la placa del fondo. Es necesario retirar la pintura aislante o similar de los puntos de ajuste.

#### ■ Protección adicional

Para conseguir una protección adicional, se pueden utilizar relés RCD, conexión a tierra de protección múltiple o conexión a tierra, siempre que se cumpla la normativa vigente en materia de seguridad. En el caso de defecto a tierra, puede desarrollarse un contenido de CC en la corriente de fuga a tierra. Nunca utilice un relé RCD (relé ELCB), tipo A, ya que no es adecuado para corrientes de CC defectuosas. Si utiliza relés RCD, deberá cumplir las normas locales. Si utiliza relés RCD, tendrán que ser:

- Adecuados para proteger equipos con contenido de CC en la corriente defectuosa (puente rectificador trifásico).
- Adecuados para una breve descarga con forma de pulso durante el encendido.
- Adecuados para una corriente de fuga alta.

N debe conectarse antes que L1 para las unidades con corriente de fuga reducida de 200 V monofásicas (código R4).

#### ■ Prueba de alta tensión

Es posible realizar una prueba de alta tensión poniendo en cortocircuito los terminales U, V, W, L1, L2 y L3 mientras se aplica energía entre el cortocircuito y el terminal 95 con un máximo de 2160 V CC durante 1 seg.



#### ■ Instalación eléctrica correcta en cuanto a EMC


Puntos generales que deben observarse para asegurar una instalación correcta en cuanto a compatibilidad electromagnética (EMC).

- Utilice únicamente cables de motor y de control apantallados/blindados.
- Conecte el apantallamiento a tierra en ambos extremos.
- Debe evitarse el montaje con extremos de apantallamiento enrollados (espirales), ya que anula el efecto de apantallamiento con frecuencias altas. Debe utilizar abrazaderas de cable para la instalación.

# Serie VLT® 2800


- Es importante asegurar que la placa de instalación tiene un buen contacto eléctrico con el armario metálico del convertidor de frecuencia a través de los tornillos de instalación.
- Utilice arandelas de estrella y placas de instalación conductoras galvánicamente.
- No utilice cables de motor no apantallados/ no blindados en los armarios de instalación.

La ilustración siguiente muestra la instalación eléctrica correcta en cuanto a EMC, donde el convertidor de frecuencia se ha fijado a un armario de instalación y se ha conectado a un PLC.

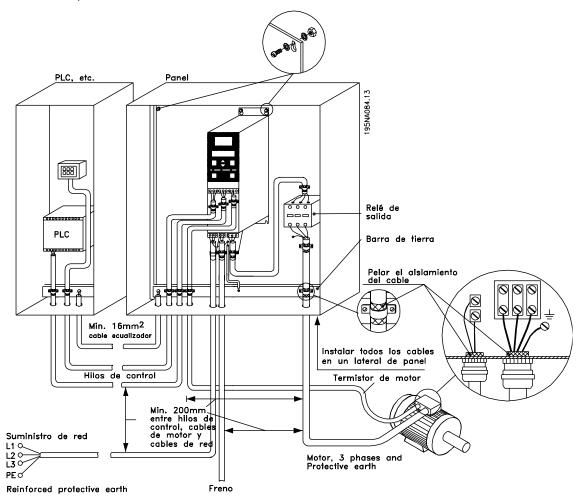








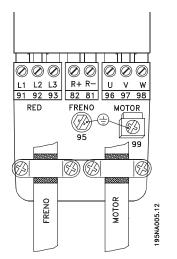

Consulte también la sección Conexión de freno.

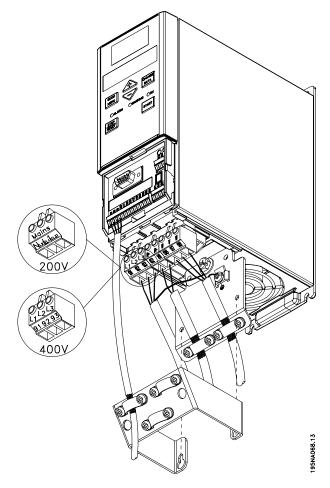


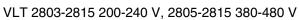

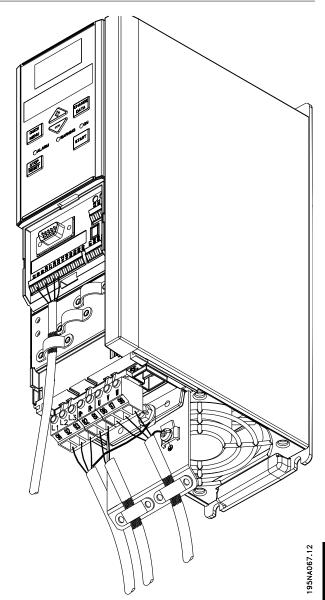

VLT 2822 200-240 V, 2822-2840 380-480 V



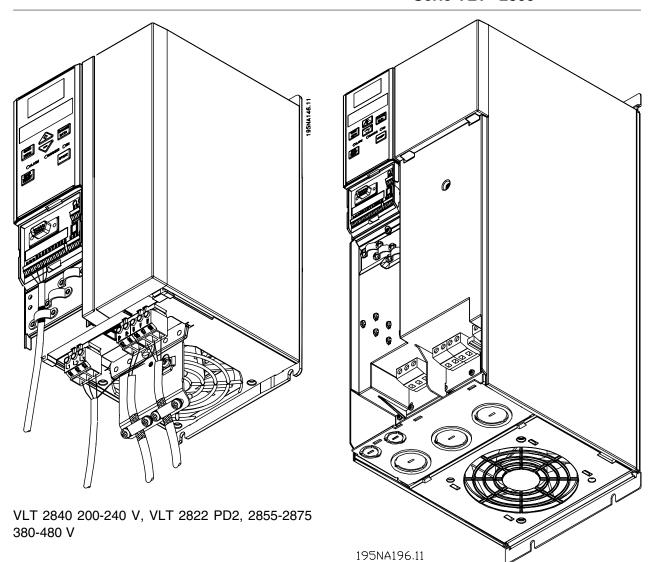


VLT 2880-2882 380-480 V, VLT 2840 PD2

Tenga en cuenta que las unidades se suministran con dos placas inferiores; una para casquillos métricos y otra para conductos.



#### Abrazadera de seguridad

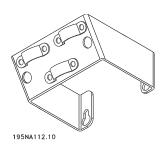



Si debe mantenerse el aislamiento galvánico (PELV) entre los terminales de control y los terminales de alta tensión, es obligatorio instalar la abrazadera de seguridad suministrada en los VLT 2803-2815, 200-240 V, y VLT 2805-2815, 380-480 V.

#### ■ Fusibles previos

En todos los tipos de unidades deben instalarse fusibles previos externos en la alimentación de red del convertidor de frecuencia. Para aplicaciones UL/cUL con una tensión de red de 200-240 voltios, utilice fusibles previos tipo Bussmann KTS-R (200-240 voltios) o el tipo Ferraz Shawmut ATMR (máx. 30A). Para aplicaciones UL/cUL con una tensión de red de 380-480 voltios, utilice fusibles previos tipo Bussmann KTS-R (380-480 voltios). Consulte *Datos técnicos* para elegir las dimensiones correctas de los fusibles previos.

#### ■ Conexión de red

Tenga en cuenta que con 1 x 220-240 V, el hilo de neutro debe conectarse al terminal N  $_{(L2)}$  y el hilo de fase al terminal L1  $_{(L1)}$ .

Nº	N(L2) L1(L1) (L3)	Tensión de red 1 x 220-240 V
	N L1	
Nº	95	Conexión a tierra
Nº	N <sub>(L2)</sub> L1 <sub>(L1)</sub> (L3)	Tensión de red 3 x 220-240 V
	L2 L1 L3	
Nº	95	Conexión a tierra
Nº	91 92 93 Ten	sión de red 3 x 380-480 V
	L1 L2 L3	
Nº	95 Cor	nexión a tierra



#### ¡NOTA!

Compruebe que la tensión de red coincide con la tensión de alimentación eléctrica del convertidor de frecuencia, que puede leerse en la placa de características.



Las unidades de 400 V con filtros de interferencia de radiofrecuencia no se pueden conectar a un suministro eléctrico en el que la tensión entre fase y tierra sea mayor de 300 voltios. Tenga presente que para la conexión a tierra en triángulo y los terminales de entrada de alimentación eléctrica, la tensión de red puede ser mayor de 300 voltios entre fase y tierra. Las unidades con el código R5 se pueden conectar a un suministro eléctrico con un máximo de 400 V entre fase y tierra.

Consulte Datos técnicos para ver el tamaño correcto de las secciones de cable. Consulte también la sección Aislamiento galvánico para obtener más información.

#### ■ Conexión del motor

Conecte el motor a los terminales 96, 97, 98. Conecte el terminal 99 a tierra.

Nº	96	97	98	Tensión de motor 0-100% de la
				tensión de red.
	U	V	W	3 cables de motor
	U1	V1	W1	6 cables de motor, en triángulo
				o cables as meter, on mangais
	VVZ	U2	٧Z	
	U1	V1	W1	6 cables de motor, conectados en estrella U2, V2, W2 para conectar por separado (bloques de termina- les opcionales)
Nº	PE			Conexión a tierra

Consulte Datos técnicos para ver el tamaño correcto de las secciones de cable.


Todos los tipos de motores asíncronos trifásicos estándar pueden conectarse a un convertidor de frecuencia. Normalmente, los motores pequeños se conectan con estrella (230/400 V,  $\Delta$ / Y). Los motores de gran tamaño se conectan en triángulo (400/690 V,  $\hat{l}$ "/Y). El modo y la tensión de conexión correctos se indican en la placa de características del motor.





#### iNOTA!

En motores sin papel de aislamiento de fase, debe instalarse un filtro LC en la salida del convertidor de frecuencia.

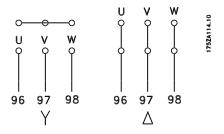

#### ■ Interruptor RFI

Alimentación de red aislada de tierra:

Si la alimentación del convertidor de frecuencia proviene de una fuente de red aislada (redes IT) o red TT/TN-s con toma de tierra, se recomienda apagar el interruptor RFI (OFF). Para más referencias, consulte IEC 364-3. En caso de que se necesite un rendimiento EMC óptimo, estén conectados motores en paralelo o la longitud del cable del motor sea superior a 25 m, se recomienda colocar el interruptor en la posición ON. En la posición OFF se desconectan las capacidades RFI internas (condensadores de filtro) entre el chasis y el circuito intermedio para evitar dañar el circuito intermedio y reducir las corrientes de capacidad de toma de tierra (según IEC 61800-3).

Consulte también la nota de la aplicación *VLT en redes IT*, MN.90.CX.02. Es importante utilizar monitores de aislamiento que puedan emplearse junto con componentes electrónicos de alimentación (IEC 61557-8).



#### ¡NOTA!

El interruptor RFI no se debe accionar mientras la unidad está conectada a la alimentación de red. Antes de accionarlo, compruebe que la unidad está desconectada de la alimentación de red.




#### ¡NOTA!

El interruptor RFI desconecta galvánicamente los condensadores de tierra.

El interruptor Mk9, situado junto al terminal 96, deberá retirarse para desconectar el filtro RFI.

El interruptor RFI sólo está disponible en VLT 2880-2882.

#### ■ Sentido de rotación del motor

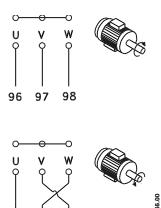

Según el ajuste de fábrica, el motor gira en el sentido de las agujas del reloj con la salida del transformador del convertidor de frecuencia conectada del modo siquiente:

98

Terminal 96 conectado a la fase U.


96 97

Terminal 97 conectado a la fase V.

Terminal 98 conectado a la fase W.

El sentido de rotación puede modificarse conmutando dos fases en los terminales del motor.

#### ■ Conexión en paralelo de motores

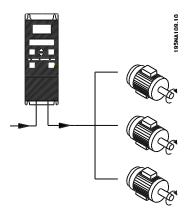

El convertidor de frecuencia puede controlar varios motores conectados en paralelo. Si hace falta que los motores tengan diferentes valores de rpm, utilice motores con diferentes valores nominales de rpm. El valor de rpm del motor cambia simultáneamente, lo que significa que la relación entre los valores nominales de rpm se mantiene en todo el rango. El consumo de energía total de los motores no debe sobrepasar la corriente de salida nominal máxima l<sub>INV</sub> para el convertidor de frecuencia.

Pueden surgir problemas en el arranque con valores de rpm bajos si los motores tienen un tamaño muy



distinto. Esto se debe a que la resistencia óhmica, relativamente alta, en el estátor de los motores pequeños requiere una tensión más alta en el arranque y valores de rpm más bajos.

En sistemas con motores conectados en paralelo no es posible emplear el relé térmico electrónico (ETR) del convertidor de frecuencia como protección para cada motor. Por este motivo, deb e utilizarse otra protección para los motores, como los termistores en cada uno o un relé térmico individual. (Los cortocircuitos no son adecuados como protección).



#### ¡NOTA!

El parámetro 107 Adaptación automática del motor, AMT no se puede utilizar cuando los motores están conectados en paralelo. El parámetro 101 Características de par debe ajustarse en Características de motor especial [8] cuando los motores se conectan en paralelo.

#### ■ Cables de motor

Consulte los Datos técnicos para elegir las dimensiones correctas de sección y longitud del cable de motor. Respete siempre las normas nacionales y locales sobre la sección de cables.



#### ¡NOTA!

Si usa cable no apantallado/no blindado, no cumplirá algunos requisitos sobre EMC. Consulte *EMC test results* en la Guía de Diseño.

Para cumplir las especificaciones de compatibilidad electromagnética relativas a emisiones, el cable de motor debe estar apantallado/blindado a menos que se indique lo contrario para el filtro RFI en cuestión. Es importante mantener el cable de motor lo más corto posible para reducir al mínimo el nivel de interferencias y las corrientes de fuga. El apantallamiento del cable de motor debe conectarse al armario metálico del convertidor de frecuencia y al del motor. Las conexiones de apantallamiento deben hacerse utilizando una superficie lo más extensa posible (estribo de cable). Esto lo permiten diversos dispositivos de instalación en los diferentes convertidores de frecuencia Debe evitarse el montaje con extremos de apantallamiento enrollados (espirales), ya que anula el efecto de apantallamiento con frecuencias altas. Si resulta necesario romper el apantallamiento para instalar aisladores o relés de motor, el apantallamiento debe continuarse a la menor impedancia de AF posible.

#### ■ Protección térmica del motor

El relé térmico electrónico de los convertidores de frecuencia que cuentan con la aprobación UL también cuenta con esta aprobación UL para protección de motor único cuando el parámetro 128 *Protección térmica del motor* está ajustado en *Desconexión ETR* y el parámetro 105 *Intensidad del motor*,  $I_{M, N}$  se ha programado para la intensidad nominal del motor (se indica en la placa de características del motor).

#### ■ Conexión del freno

Nº	81	82	Resistencia de freno
	R-	R+	terminales

El cable de conexión con la resistencia de freno debe estar apantallado/blindado. Conecte el apantallamiento al armario metálico del convertidor de frecuencia y al de la resistencia de freno con estribos de cable. Elija un cable de freno cuya sección se adecue al par de frenado.

Consulte la *Guía de Diseño* para seleccionar las dimensiones de las resistencias de freno.



#### iNOTA!

Tenga en cuenta que en los terminales pueden generarse tensiones de hasta 850 V CC.

#### ■ Conexión a tierra

La corriente de fuga a tierra puede ser mayor que 3,5 mA, por lo que el convertidor de frecuencia se deberá conectar a tierra según los reglamentos nacionales y locales. Para que el cable de tierra tenga una buena conexión mecánica al terminal 95, su sección debe medir como mínimo 10 mm² o disponer de 2 cables de especificación nominal terminados por separado. Para mayor seguridad puede instalar un RCD (dispositivo de intensidad residual), que hará que el convertidor de frecuencia se desconecte cuando la corriente de fuga sea excesiva. Consulte también la Nota de aplicación del RCD MN.90.GX.02.

#### ■ Carga compartida

La carga compartida permite conectar entre sí los circuitos intermedios de CC de varios convertidores de frecuencia. Esto requiere ampliar la instalación con más fusibles y bobinas de CA (consulte la siguiente

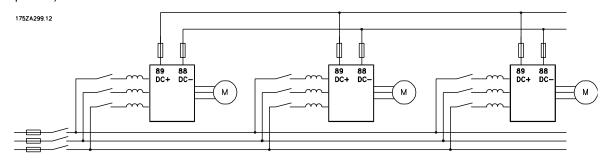


figura). Para utilizar la carga compartida, el parámetro 400 Función de freno se debe ajustar en Carga compartida [5].

Utilice conectores Faston de 6,3 mm para CC (Carga compartida).

Diríjase a Danfoss o consulte las instrucciones Nº MI. 50.NX.02 para obtener más información.

No.	88	89	Carga compartida
	-	+	





Tenga en cuenta que puede haber una tensión de hasta 850 V CC entre los terminales 88 y 89.

### Par de apriete, terminales de potencia

Los terminales de potencia y tierra deben apretarse con los pares siguientes:

VLT	Terminales	Par [Nm]
2803-	Freno de alimentación	0.5-0.6
2875	de potencia	
	Tierra	2-3
2880-	Freno de alimentación	1.2-1.5
2882, 2840	de potencia	
PD2	Tierra	2-3

### ■ Control de freno mecánico

En las aplicaciones de elevación/descenso, será necesario controlar un freno electromagnético. Este freno se controla con una salida de relé o una salida digital (terminal 46). La salida debe mantenerse cerrada (sin tensión) durante el intervalo de tiempo en que el convertidor no pueda 'mantener' el motor, por ejemplo, si la carga es excesiva. Seleccione *Control de freno mecánico* en el parámetro 323 o 341 para las aplicaciones con freno electromagnético.

Cuando la frecuencia de salida sobrepase el valor de desconexión del freno, ajustado en el parámetro 138, éste se soltará si la intensidad del motor aumenta por encima del valor ajustado en el parámetro 140. El freno se activará cuando la frecuencia de salida sea menor que la frecuencia de enganche del motor, que se ajusta en el parámetro 139.

Si el convertidor emite una alarma o está en situación de sobretensión, el freno mecánico actuará inmediatamente.




#### ¡NOTA!

Esta aplicación de elevación/descenso es sin utilizar contrapesos.

#### Acceso a las terminales de control

Todos los terminales a los cables de control están situados debajo de la placa protectora en la parte delantera del convertidor de frecuencia. Para retirar la placa protectora, tire de ella hacia abajo (consulte el dibujo).

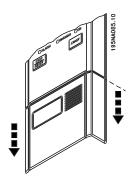


0 0




# Serie VLT® 2800

#### ■ Instalación eléctrica, cables decontrol

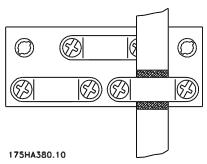

Los cables de control deben estar apantallados/blindados. El apantallamiento debe conectarse al bastidor del convertidor de frecuencia con un estribo. Normalmente, también es preciso conectar el apantallamiento al bastidor de la unidad de control (siga las instrucciones de la unidad de que se trate). En conexión con cables de control muy largos y señales analógicas, pueden darse lazos de tierra de 50/60 Hz en raras ocasiones, según la instalación, a causa de las interferencias procedentes de los cables de alimentación eléctrica. En estas conexiones quizá sea necesario romper el apantallamiento y posiblemente insertar un condensador de 100 nF entre el apantal lamiento y el bastidor.

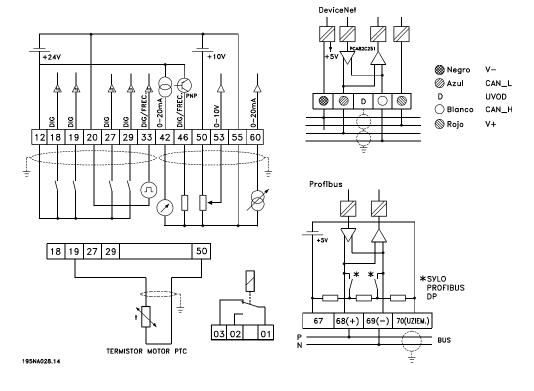


### ■ Pares de apriete, cables de control

Los cables de control se deben conectar a un par de apriete de 0,22-0,25 Nm.

#### ■ Instalación eléctrica, terminales de control

Consulte la sección titulada Conexión a tierra de cables de control blindados/apantallados en la Guía de Diseño para ver la terminación correcta de los cables de control.

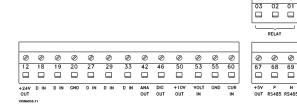



NIa	F a: 4
No.	Función
01-03	Las salidas de relé 01-03 se pueden utilizar
	para
	indicar advertencias, alarmas y mensajes
	de estado.
12	Alimentación de tensión de 24 V CC.
18-33	Entradas digitales.
20, 55	Estructura común para terminales
	de entrada y salida.
42	Salida analógica para mostrar la frecuencia,
	la referencia, la intensidad o el par.
461	Salida digital para mostrar el estado,
	advertencias o alarmas, así como
	la salida de frecuencia.
50	Alimentación de tensión de +10 V CC
	para potenciómetro o termistor.
53	Entrada de tensión analógica 0 - 10 V CC.
60	Entrada de intensidad analógica 0/4 - 20
	mA.
671	Tensión de alimentación de + 5 V CC
	a Profibus.
68, 69 <sub>1</sub>	RS 485, comunicación serie.
701	Bastidor para terminales 67, 68 y 69.
	Normalmente, este terminal no debe utili-
	zarse.
	I .

1. Los terminales no son válidos para DeviceNet/CA-Nopen. Consulte también el manual DeviceNet MG. 90.BX.YY para obtener más detalles.

#### Conexión de relés


Consulte el parámetro 323 Salida de relé para programar la salida de relé.

Nº	01	-	02	1 - 2 activa (normalmente abierta)
	01	-	03	1 - 3 inactiva (normalmente cerra-
				da)



#### iNOTA!

Tome en cuenta que la funda del cable para el relé debe cubrir la primera fila de terminales de la tarjeta de control – de lo contrario, no se mantendrá el aislamiento galvánico (PELV). Diámetro máx. de cable: 4 mm. Consulte el dibujo.

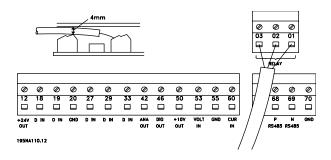

#### ■ Interruptores 1-4

El interruptor DIP sólo está en las tarjetas de control que tengan comunicación Profibus DP.

La posición del interruptor que se muestra aquí es el ajuste de fábrica.



Los interruptores 1 y 2 se utilizan como terminación de cable para la interfaz RS 485. Si el convertidor de frecuencia se encuentra en la primera o la última unidad en el sistema de bus, los interruptores 1 y 2 deben estar en ON. En los demás convertidores, los interruptores 1 y 2 deben ajustarse en OFF.

Los interruptores 3 y 4 no se utilizan.

#### ■ VLTSoftware Dialog

Conexión a terminales 68-70 o Sub D:

- PIN 3 GND
- PIN 8 P-RS 485
- PIN 9 N-RS 485

### ■ Conector D-Sub



Es posible conectar una unidad de control LCP 2 al conector D-Sub de la tarjeta de control.  $N^{o}$  de pedido: 175N0131.


No deben conectarse unidades de control LCP cuyo número de código sea 175Z0401.



### ■ Ejemplos de conexion

#### Arranque/parada

Arranque/parada con el terminal 18 y parada por inercia con el terminal 27.

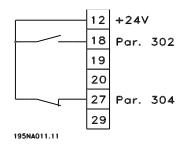

Parám. 302 Entrada digital = Arranque [7]

Parám. 304 Entrada digital = Parada de inercia inversa [2]


Para Arranque/parada precisos se pueden realizar los siguientes ajustes:

Par. Entrada digital = Arranque/parada precisos [27]

Parám. 304 Entrada digital = Parada de inercia inversa [2]

### Arranque/parada de pulsos

Arranque de pulsos con el terminal 18 y parada de pulsos con el terminal 19. Además, la frecuencia de velocidad fija se activa en el terminal 29.

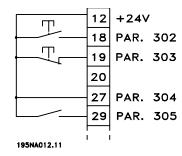

Par. Entrada digital = Arranque de pulsos [8]


Par. Entrada digital = Parada inversa [6]

Parám. 304 Entrada digital = Parada de inercia inversa [2]

Par. Entrada digital= Velocidad fija [13]

#### ■ Aceleración/deceleración

Aceleración/deceleración con los terminales29/33.

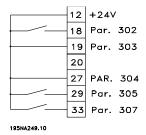

Parám. 302 Entrada digital = Arrangue [7]


Par. Entrada digital = Mantener referencia [14]

Par. Entrada digital = Aceleración [16]

Par. Entrada digital = Deceleración [17]

#### ■ Referencia del potenciómetro

Referencia de tensión mediante un potenciómetro.

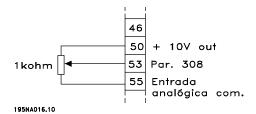


Par. 308 Entrada analógica = Referencia [1]

Parám. 309 Terminal 53, escalado mínimo = 0 voltios

Parám. 310 Terminal 53, escalado máximo = 10 voltios

#### ■ Conexión de transmisor de 2 hilos

Conexión de un cable transmisor de 2 hilos como realimentación al terminal 60.

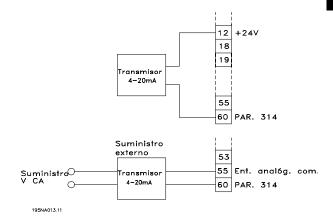



Par. 314 Entrada analógica = Realimentación

[2]


Par. 315 Terminal 60, escalado mínimo = 4

mA

Par. 316 Terminal 60, escalado máximo = 20

 $\mathsf{m}\mathsf{A}$ 



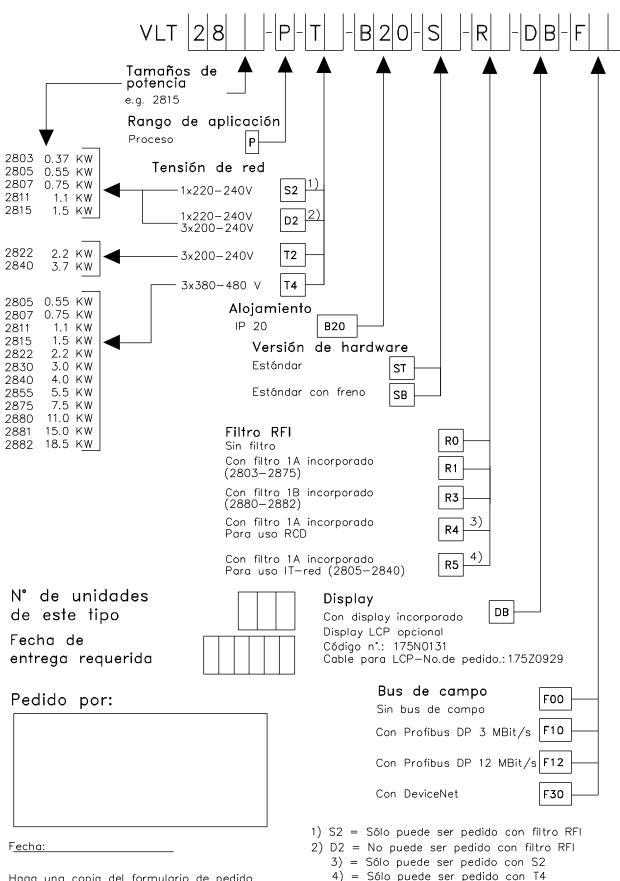

Haga una copia del formulario de pedido. Complételo y envíelo por correo o fax a las oficinas más próximas de Danfoss.

195NA026.19



#### ■ Lectura de la pantalla

#### Fr

El convertidor de frecuencia muestra la frecuencia de salida actual en hercios [Hz].

#### lo

El convertidor de frecuencia muestra la intensidad de salida actual en amperios [A].

#### Uo

El convertidor de frecuencia muestra la tensión de salida actual en voltios [V].

#### Ud

El convertidor de frecuencia muestra la tensión del circuito intermedio en voltios [V].

#### Po

El convertidor de frecuencia muestra la salida calculada en kilovatios [kW].

#### notrun

Si se intenta cambiar un valor de parámetro con el motor en funcionamiento aparece este mensaje. Pare el motor para cambiar el valor del parámetro.

#### LCP

Este mensaje aparece si se instala una unidad de control LCP2 y se activa la tecla [QUICK MENU] o [CHANGE DATA]. Si se instala una unidad LCP 2, sólo se pueden cambiar los parámetros así.

#### Ha

El convertidor de frecuencia muestra la frecuencia de referencia de modo manual en hercios [Hz].

#### SC

El convertidor de frecuencia muestra la escala de frecuencia de salida (la frecuencia de salida presente x parámetro 008).

#### ■ Mensajes de advertencia y alarma

Una advertencia o una alarma aparecerán en la pantalla en forma de código numérico **Err. xx**. Las advertencias permanecen en la pantalla hasta que se corrija el fallo, mientras que las alarmas parpadean hasta que se active la tecla [STOP/RESET]. La tabla muestra las distintas advertencias y alarmas, y si el fallo bloquea o no al convertidor de frecuencia. Tras un *Bloqueo por alarma* es necesario cortar el suministro eléctrico y corregir el fallo. Se restablece el suministro eléctrico y se reinicia el convertidor de frecuencia. El convertidor de frecuencia ya está preparado. La *Desconexión* se puede reiniciar manualmente de tres maneras:

- Mediante la tecla de funcionamiento [STOP/ RESET] (Parada/reset).
- 2. Mediante una entrada digital.
- 3. A través de la comunicación serie.

También se puede elegir un reset automático en el parámetro 405 Función de reset. Si aparece una cruz en la advertencia y en la alarma, puede deberse a que hay una advertencia antes de la alarma. El usuario también puede programar la aparición de una advertencia o una alarma para un fallo determinado. Por ejemplo, en el parámetro 128 Protección térmica del motor. Después de una desconexión, el motor marchará por inercia, y la alarma y la advertencia parpadearán en el convertidor, aunque si el fallo desaparece sólo parpadeará la alarma. Después del reset, el convertidor de frecuencia estará listo para volver a funcionar.



Núm.	Descripción	Advertencia	Alarma	Descone- xión
				bloqueada
2	Fallo de cero activo (FALLO CERO ACTIVO)	Х	Х	X
4	Pérdida de fase de red (PÉRDIDA FASE DE RED)	X	X	X
5	Aviso de tensión alta (TENSIÓN CC ALTA)	X		
6	Aviso de tensión baja (TENSIÓN CC BAJA)	X		
7	Sobretensión (SOBRETENSIÓN CC)	X	Х	X
8	Tensión baja (BAJA TENSIÓN CC)	Х	Х	X
9	Sobrecarga del inversor (TÉRMICO UNIDAD)	Х	Х	
10	Sobrecarga del motor (MOTOR, HORA)	Х	X	
11	Termistor del motor (TERMISTOR MOTOR)	Х	X	
12	Límite de intensidad (LÍMITE DE INTENSIDAD)	Х	Х	
13	Sobreintensidad (SOBRECORRIENTE)	Х	Х	X
14	Fallo en conexión a tierra (FALLO TIERRA)		Х	X
15	Fallo de conmutación (FALLO CONMUTACIÓN)		Х	X
16	Cortocircuito (CORTOCIRCUITO)		Х	X
17	Tiempo límite de comunicación serie (TIEMPO BUS STD)	Х	Х	<del></del>
18	Tiempo límite de bus HPFB (TIEMPO HPFB)	Χ	Χ	
33	Fuera de rango de frecuencia (RANGO FREC./SENT. GIRO)	Х		
34	Fallo de comunicación HPFB (FALLO OPC. HPFB)	Х	Х	
35	Fallo en la carga de arranque (FALLO RECONEC.)		Х	X
36	Temperatura excesiva (SOBRETEMP.)	Х	Χ	
37-45	Fallo interno (ERROR INTERNO)		Х	X
50	AMT no es posible		Х	
51	AMT con fallo en datos de placa de características (FALLO TIPO		Х	
	DATOS AMT)			
54	AMT con motor incorrecto (AMT MOTOR INCORRECTO)		X	
55	AMT tiempo límite (TIEMPO AMT)		X	
56	AMT con advertencia durante AMT (AMT ADVERT. DURANTE AMT)		X	
99	Bloqueado (BLOQUEADO)	Х		

Indicación LED		
Advertencia	amarillo	
Alarma	rojo	
Bloqueo por alarma	amarillo y rojo	

#### ADVERTENCIA/ALARMA 2: Fallo de cero activo

La señal de tensión o intensidad del terminal 53 o 60 es menor al 50% del valor ajustado en el parámetro 309 o 315 *Terminal*, escalado mín.

## ADVERTENCIA/ALARMA 4: Fallo de fase de red

Falta una fase en la parte de suministro eléctrico. Compruebe la tensión de alimentación al convertidor de frecuencia. Este fallo sólo se activará en la alimentación de red trifásica. La alarma también puede activarse cuando la carga sea pulsante. En tal caso, los pulsos se deberán amortiguar, por ejemplo con un disco inercial.

### ADVERTENCIA 5: Aviso de tensión alta

Si la tensión del circuito intermedio (UDC) es mayor que la Advertencia de alta tensión, el convertidor mostrará una advertencia y el motor continuará funcionando sin cambios. Si la tensión UDC permanece por encima del límite de alta tensión, el inversor se desconectará después de un intervalo de tiempo ajustado. Este intervalo dependerá del dispositivo y está ajustado en 5 - 10 seg. Nota: El convertidor de frecuencia se desconectará después de una alarma 7 (sobretensión). También puede darse una advertencia de tensión si la tensión de red conectada es excesiva. Compruebe si la tensión de alimentación es adecuada para el convertidor de frecuencia; consulte Datos técnicos. También puede ocurrir una advertencia de tensión si la frecuencia del motor se reduce demasiado rápidamente debido a que el tiempo de rampa de deceleración es demasiado corto.

## ADVERTENCIA 6: Advertencia de tensión baja

Si la tensión del circuito intermedio (UDC) es menor que la *Advertencia de baja tensión*, el convertidor mostrará una advertencia y el motor continuará funcionando sin cambios. También puede darse una adverten-



cia de tensión si la tensión de red conectada es demasiado baja. Compruebe si la tensión de alimentación es adecuada para el convertidor de frecuencia, consulte *Datos técnicos*. Cuando se apaga el convertidor, aparece una advertencia 6 (y una advertencia 8) brevemente.

#### ADVERTENCIA/ALARMA 7: Sobretensión

Si la tensión del circuito intermedio (UDC) aumenta por encima del *Límite de sobretensión* del inversor, éste se desconectará hasta que la tensión UDC vuelva a entrar dentro del límite de sobretensión. Si la tensión UDC permanece por encima de dicho límite, el inversor se desconectará después de un intervalo de tiempo ajustado. Este intervalo dependerá del dispositivo y está ajustado en 5 - 10 seg. Puede ocurrir una sobretensión en UDC cuando la frecuencia del motor se reduzca demasiado rápidamente debido a un tiempo de rampa de deceleración demasiado corto. Cuando se apaga el convertidor, se genera un reinicio de desconexión. Nota: La *Advertencia de alta tensión* (advertencia 5) también podrá generar una alarma 7.

#### ADVERTENCIA/ALARMA 8: Baja tensión

Si la tensión del circuito intermedio (UDC) es menor que el Límite de baja tensión del inversor, éste se desconectará hasta que la tensión UDC vuelva a superar el límite de baja tensión. Si UDC permanece por debajo del Límite de baja tensión, el inversor se desconectará después de un intervalo de tiempo ajustado. Este intervalo depende del dispositivo, y está ajustado en 2 - 15 seg. También puede ocurrir una advertencia de baja tensión si la tensión de red conectada es demasiado baja. Compruebe si la tensión de alimentación es adecuada para el convertidor de frecuencia, consulte Datos técnicos. Cuando se apaga el convertidor, aparece una alarma 8 (y una advertencia 6) brevemente y se genera un reinicio de desconexión. Nota: La Advertencia de baja tensión (advertencia 6) también puede generar una alarma 8.

# ADVERTENCIA/ALARMA 9: Sobrecarga del inversor

La protección termoelectrónica del inversor indica que el convertidor de frecuencia está a punto de desconectarse debido a una sobrecarga (intensidad de salida excesiva durante demasiado tiempo). El contador de la protección térmica y electrónica del inversor emite una advertencia al 98% y se desconecta al 100% con una alarma. El convertidor no se puede reiniciar hasta que el contador vuelva a menos del 90%. Este fallo se produce porque el convertidor ha sido sobrecargado durante demasiado tiempo.

# ADVERTENCIA/ALARMA 10: Sobrecarga del motor

La protección termoelectrónica del inversor detecta que el motor está demasiado caliente. En el parámetro 128, el usuario puede seleccionar si el convertidor de frecuencia emitirá una advertencia o una alarma cuando el contador alcance el 100%. Este fallo se debe a que el motor se ha sobrecargado más del 100% durante demasiado tiempo. Compruebe que los parámetros del motor 102-106 están ajustados correctamente.

#### ADVERTENCIA/ALARMA 11: Termistor del motor

El motor está demasiado caliente o el termistor/conexión del termistor se ha interrumpido. En el parámetro 128 *Protección térmica del motor*, el usuario puede seleccionar si el convertidor emitirá una advertencia o una alarma. Compruebe que el termistor PTC esté correctamente conectado entre los terminales 18, 19, 27 o 29 (entrada digital) y el terminal 50 (suministro de + 10 V).

#### ADVERTENCIA/ALARMA 12: Límite de intensidad

La intensidad de salida es mayor que el valor del parámetro 221 *Límite de intensidad LIM* y el convertidor de frecuencia se desconectará después de un intervalo de tiempo que se ajusta en el parámetro 409 *Sobreintensidad de retraso de desconexión*.

#### **ADVERTENCIA/ALARMA 13: Sobreintensidad**

Se ha sobrepasado el límite de intensidad pico del inversor (aproximadamente el 200% de la intensidad de salida nominal). Esta advertencia durará 1-2 seg. y el convertidor se desconectará y emitirá una alarma. Apague el convertidor de frecuencia y compruebe si gira el eje del motor y si el tamaño del motor es adecuado para el convertidor.

#### ALARMA 14: Fallo de conexión a tierra

Hay una descarga de las fases de salida a tierra, ya sea en el cable que une el convertidor de frecuencia y el motor o en el motor. Apague el convertidor y solucione el fallo de conexión a tierra.

### ALARMA 15: Fallo de conmutación

Fallo en el suministro eléctrico del modo de conmutación (alimentación interna). Póngase en contacto con el distribuidor de Danfoss.

#### **ALARMA: 16: Cortocircuito**

Hay un cortocircuito en los terminales del motor o en el motor. Desconecte el suministro eléctrico al convertidor de frecuencia y elimine el cortocircuito.



# ADVERTENCIA/ALARMA 17: Tiempo límite de comunicación serie

No hay comunicación serie en el convertidor de frecuencia. Esta advertencia sólo se activará cuando el parámetro 514 Función interv. tiempo de bus se ajuste en un valor distinto de NO. Si el parámetro 514 Función interv. tiempo de bus se ajusta en Parada y desconexión [5], el convertidor emitirá una advertencia, decelerará y se desconectará con una alarma. El parámetro 513 Interv. tiempo de bus puede incrementarse si es necesario.

# ADVERTENCIA/ALARMA 18: Tiempo límite de bus HPFB

No hay comunicación serie en la tarjeta de opción de comunicación del convertidor. Esta advertencia sólo se activará cuando el parámetro 804 Función interv. tiempo de bus se ajuste en un valor distinto de NO. Si el parámetro 804 Función interv. tiempo de bus se ajusta en Parada y desconexión, el convertidor primero dará una advertencia y después decelerará y se desconectará con una alarma. El parámetro 803 Interv. tiempo de bus puede incrementarse si es necesario.

#### ADVERTENCIA 33: Fuera del rango de frecuencias

Esta advertencia se activa si la frecuencia de salida alcanza el Límite mínimo de frecuencia de salida (parámetro 201) o el Límite máximo de frecuencia de salida (parámetro 202). Si el convertidor de frecuencia está en Proceso, modo de bucle cerrado (parámetro 100) esta advertencia se activará en la pantalla. Si el convertidor de frecuencia está en un modo distinto de Proceso, modo de bucle cerrado, el bit 008000 Fuera de rango de frecuencia del código de estado ampliado estará activado, pero no se mostrará la advertencia en la pantalla.

# ADVERTENCIA/ALARMA 34: Fallo de comunicación HPFB

Este fallo de comunicación sólo ocurre en las versiones con Fieldbus. En lo que respecta al tipo de alarma, consulte el parámetro 953 en la documentación de Fieldbus.

#### ALARMA 35: Fallo en la carga de arranque

Esta alarma se emite cuando el convertidor de frecuencia se ha reconectado a la alimentación de red demasiadas veces en 1 minuto.

# ADVERTENCIA/ALARMA 36: Temperatura excesiva

Si la temperatura del módulo de potencia aumenta por encima de 75 - 85 °C (dependiendo del dispositivo) el convertidor emitirá una advertencia y el motor seguirá funcionando sin cambios. Si la temperatura continúa aumentando, se reducirá la frecuencia de conmuta-

ción automáticamente. Consulte Frecuencia de conmutación dependiente de la temperatura.

Si la temperatura dentro del módulo de potencia aumenta por encima de 92 - 100 °C (dependiendo de la unidad) el convertidor de frecuencia se desconectará. Este fallo de temperatura no se puede reiniciar a menos que la temperatura caiga por debajo de 70 °C. La tolerancia es de  $\pm$  5 °C. La alta temperatura puede deberse a lo siguiente:

- La temperatura ambiente es excesiva.
- El cable de motor es demasiado largo.
- La tensión de la red es demasiado alta.

#### ALARMA 37-45: Fallo interno

Si se produce cualquiera de estos fallos, póngase en contacto con Danfoss.

Alarma 37, fallo interno número 0: Fallo de comunicación entre la tarjeta de control y BMC.

Alarma 38, fallo interno número 1: Error de EEPROM Flash en la tarjeta de control.

Alarma 39, fallo interno número 2: Fallo de RAM en la tarjeta de control.

Alarma 40, fallo interno número 3: Constante de calibración en EEPROM.

Alarma 41, fallo interno número 4: Valores de datos en EEPROM.

Alarma 42, fallo interno número 5: Fallo en la base de datos de parámetros del motor.

Alarma 43, fallo interno número 6: Fallo general de la tarjeta de potencia.

Alarma 44, fallo interno número 7: Versión de software mínima de la tarjeta de control o BMC.

Alarma 45, fallo interno número 8: Fallo de E/S (entrada/salida digital, relé o entrada/salida analógica).



#### ¡NOTA!

Cuando se reinicie el convertidor de frecuencia después de una alarma 38-45, se mostrará la alarma 37 en la pantalla. En el parámetro 615 se podrá leer el código de alarma correspondiente.

#### ALARMA 50: AMT no es posible

Puede producirse una de estas tres posibilidades:

- El valor calculado de R<sub>S</sub> está fuera del límite permitido.
- La intensidad de una de las fases del motor, como mínimo, es demasiado baja.



- El motor utilizado es demasiado pequeño para los cálculos de AMT.

# ALARMA 51: Fallo AMT en los datos registrados en la placa de características

Hay discordancia entre los datos registrados del motor. Compruebe los datos del motor para el ajuste correcto.

#### ALARMA 52: Falta fase del motor AMT

La función AMT ha detectado que falta una fase del motor.

### ALARMA 55: AMT intervalo de tiempo

Los cálculos tardan demasiado tiempo, lo que puede deberse a ruido en los cables del motor.

#### ALARMA 56: AMT advertencia durante AMT

El convertidor de frecuencia emite una advertencia mientras se realiza la adaptación AMT.

#### **ADVERTENCIA 99: Bloqueado**

Consulte el parámetro 18.

Límites para advertencias y alarmas:

	Sin freno	Con freno	Sin freno	Con freno
VLT 2800	1 / 3 x 200 - 240 V	1 / 3 x 200 - 240 V	3 x 380 - 480 V	3 x 380 - 480 V
	[V CC]	[V CC]	[V CC]	[V CC]
Baja tensión	215	215	410	410
Advertencia de tensión	230	230	440	440
baja				
Aviso de tensión alta	385	400	765	800
Sobretensión	410	410	820	820

Las tensiones indicadas son las del circuito intermedio del convertidor de frecuencia con una tolerancia de  $\pm 5\%$ . La tensión correspondiente de la red de alimentación es la del circuito intermedio dividida por 1,35



# ■ Códigos de advertencia, códigosde estado ampliados y códigos de alarma

Los códigos de advertencia, de estado y de alarma aparecen en el display en formato hexadecimal. Si hay varias advertencias, códigos de estado o alarmas, se muestra la totalidad de los mismos. Los códigos de advertencia, estado y alarma también se pueden leer con el bus serie, en los parámetros 540, 541 y 538, respectivamente.

Bit (Hex)	Códigos de advertencia		
800000	Retraso de bus HPFB		
000010	Retraso de bus estándar		
000040	Límite de intensidad		
080000	Termistor del motor		
000100	Sobrecarga del motor		
000200	Sobrecarga del inversor		
000400	Baja tensión		
00800	Sobretensión		
001000	Advertencia de tensión baja		
002000	Advertencia de tensión alta		
004000	Pérdida de fase		
010000	Error de cero activo		
400000	Fuera del rango de frecuencia		
800000	Fallo de comunicación de Profibus		
4000000	Advertencia de modo de conmutación		
80000000	Temperatura alta del disipador de calor		

Bit (Hex)	Códigos de estado ampliados		
000001	Rampa		
000002	AMT en ejecución		
000004	Arranque adelante/inverso		
800000	Enganche abajo		
000010	Enganche arriba		
000020	Realimentación alta		
000040	Realimentación baja		
080000	Intensidad de salida alta		
000100	Intensidad de salida baja		
000200	Frecuencia de salida alta		
000400	Frecuencia de salida baja		
002000	Frenado		
008000	Fuera del rango de frecuencia		

Bit (Hex)	Códigos de alarma		
000002	Bloqueo de desconexión		
000004	Fallo de adaptación AMT		
000040	Retraso de bus HPFB		
000080	Retraso de bus estándar		
000100	Cortocircuito de intensidad		
000200	Fallo de modo de conmutación		
000400	Fallo de tierra		
00800	Sobreintensidad		
002000	Termistor del motor		
004000	Sobrecarga del motor		
008000	Sobrecarga del inversor		
010000	Baja tensión		
020000	Sobretensión		
040000	Pérdida de fase		
080000	Error de cero activo		
100000	Temperatura del disipador de calor		
	muy alta		
2000000	Fallo de comunicación Profibus		
8000000	Fallo de entrada		
10000000	Fallo interno		



### ■ Condiciones especiales

#### ■ Entornos agresivos

Al igual que cualquier equipo electrónico, los convertidores de frecuencia contienen varios componentes mecánicos y electrónicos que son vulnerables en diferente medida a la influencia del entorno.



Por lo tanto, el convertidor de frecuencia no debe instalarse en entornos donde haya líquidos, partículas o gases en el aire, pues podrían verse afectados los componentes electrónicos. Si no se adoptan las medidas necesarias para proteger el convertidor de frecuencia, éste puede sufrir paradas que reducirán su duración.

<u>Líquidos</u>: el aire puede transportar líquidos que se condensan en el convertidor de frecuencia. Además, facilitan la corrosión galvánica de los componentes y las piezas metálicas. El vapor, la grasa y el agua salada también pueden provocar la corrosión de los componentes y las piezas metálicas. En estas áreas es recomendable instalar las unidades en armari os. Como mínimo, los armarios deben ser alojamientos IP 54.

<u>Partículas</u>: las partículas suspendidas en el aire, como el polvo, pueden causar fallos mecánicos, eléctricos y térmicos en el convertidor de frecuencia. Un signo habitual de que hay demasiadas partículas en el aire es la concentración de partículas de polvo alrededor del ventilador del convertidor de frecuencia. En áreas muy polvorientas es recomendable instalar las unidades en armarios. Como mínimo, los armarios deben ser alojamientos IP 54.

Gases agresivos: los gases agresivos, como azufre, nitrógeno y cloro, así como una humedad y temperatura altas, facilitan posibles procesos químicos en los componentes del convertidor de frecuencia. Estos procesos afectan y dañan rápidamente los circuitos electrónicos. En estas áreas es recomendable instalar la unidad en armarios donde circule el aire, pues de este modo los gases agresivos se mantienen alejados del convertidor de frecuencia.




### ¡NOTA!

La instalación de convertidores de frecuencia en entornos agresivos aumenta el riesgo de paradas y reduce considerablemente la duración de la unidad.

Antes de instalar el convertidor de frecuencia es preciso comprobar si hay líquidos, partículas o gases en el aire. Para ello basta con observar las instalaciones existentes en el mismo entorno. Un signo habitual de líquidos perjudiciales suspendidos en el aire es la presencia de agua o grasa en las piezas metálicas o la corrosión de éstas. Normalmente, el exceso de partículas de polvo se observa sobre los armarios de instalación e instalaciones eléctricas existentes. Un signo de que hay gases agresivos en el aire es que los carriles de cobre y los extremos de los cables de las instalaciones eléctricas existentes se ennegrecen.

## Reducción de potencia debido a la temperatura ambiente

La temperatura ambiente (T<sub>AMB,MAX</sub>) es la máxima permitida. El promedio de esta temperatura (T<sub>AMB,AVG</sub>) medida durante 24 horas debe ser, como mínimo, 5° C inferior. Si el convertidor de frecuencia funciona a una temperatura superior a 45°C, es necesario reducir la intensidad de salida nominal.

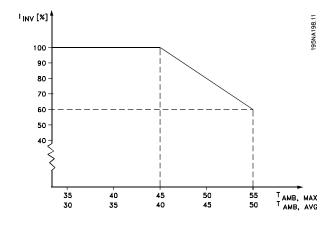

# Reducción de potencia en función de la frecuencia de conmutación - VLT 2800


Una frecuencia de conmutación más elevada (que debe fijarse en el parámetro 411, *Frecuencia de conmutación*) produce pérdidas más altas en los componentes electrónicos del convertidor de frecuencia.

La unidad VLT 2800 tiene un patrón de pulsos en el cual es posible ajustar la frecuencia de conmutación de 3,0 - 10,0/14,0 kHz.

El convertidor de frecuencia reducirá automáticamente la intensidad de salida nominal I<sub>VLT,N</sub>, cuando la frecuencia de conmutación sobrepase 4,5 kHz.

En ambos casos, la reducción se efectúa linealmente, hasta el 60% de l<sub>VLT.N</sub>.




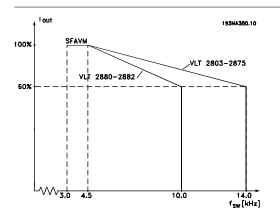

# Frecuencia de conmut. dependiente de temperatura

Esta función asegura la máxima frecuencia de conmutación posible sin que el convertidor de frecuencia tenga una sobrecarga térmica. La temperatura interna es la expresión real de cómo la frecuencia de conmutación se puede basar en la carga, la temperatura ambiente, la tensión de alimentación y la longitud del cable.

Esta función asegura que el convertidor de frecuencia ajuste automáticamente la frecuencia de conmutación entre f<sub>sw,min</sub> y f<sub>sw, max</sub> (parámetro 411), consulte el siguiente dibujo.

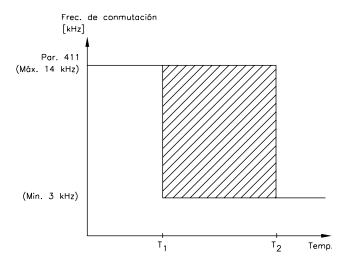

175NA020.13

Cuando se utiliza un filtro LC, la frecuencia de conmutación mínima es 4,5 kHz.

### ■ Aislamiento galvánico (PELV)

El aislamiento PELV (tensión protectora muy baja) se logra insertando aislantes galvánicos entre los circuitos de control y los circuitos conectados al potencial de red. El VLT se ha diseñado para cumplir los requisitos de separación de protección ya que cuenta con

# Serie VLT® 2800

las distancias de frotamiento y de seguridad necesarias. Los requisitos se describen en la norma EN 50 178. Además, la instalación deberá realizarse como se describe en los reglamentos nacionales/locales sobre PELV.

Todos los terminales de control, terminales de comunicación serie y terminales de relé están aislados del potencial de red de manera segura y cumplen los requisitos de PELV. Los circuitos conectados a los terminales de control 12, 18, 19, 20, 27, 29, 33, 42, 46, 50, 53, 55 y 60 están galvánicamente conectados entre sí. La comunicación serie conectada al fieldbus está aislada galvánicamente de los terminales de control, aunque sólo tiene un aislamiento funcional.

Los contactos de relé en los terminales 1 - 3 están aislados de los demás circuitos de control con un aislamiento reforzado/doble y cumplen los requisitos de PELV, aunque haya potencial de red en los terminales de relé.

Los elementos de circuito que se describen a continuación forman el aislamiento eléctrico de seguridad. Cumplen los requisitos de un aislamiento reforzado/ doble y las pruebas correspondientes de la norma EN 50 178.

- 1. Aislamiento óptico y de transformador en el suministro de tensión.
- 2. Aislamiento óptico entre el control básico del motor y la tarjeta de control.
- 3. Aislamiento entre la tarjeta de control y la sección de potencia.
- 4. Contactos de relé y terminales de otros circuitos en la tarjeta de control.

El aislamiento PELV de la tarjeta de control está asegurada en las siguientes condiciones:

- Red de TT con 300 Vrms como máximo entre una fase y tierra.
- Red de TN con 300 Vrms como máximo entre fase y tierra.
- Red de IT con 400 Vrms como máximo entre fase y tierra.

Para mantener el estado PELV, todas las conexiones realizadas con los terminales de control deben ser PELV, por ejemplo, el termistor debe disponer de un aislamiento reforzado/doble.

#### **■** Emisión EMC

Los siguientes resultados del sistema se han obtenido en un equipo con un convertidor VLT Serie 2800, un



cable de control apantallado/blindado, un cuadro de control con potenciómetro, un cable de motor apanta-

llado/blindado, un cable de freno apantallado/blindado y un LCP2 con cable.

VLT 2803-2875	Emisión					
	Entorno	industrial	Residencial, comercial e industria ligera			
	EN 5501	1 clase 1A	EN 55011 clase 1B			
Ajuste	Proveniente de ca-	Radiada	Proveniente de cables	Radiada		
-	bles	30 MHz - 1 GHz	150 kHz - 30 MHz	30 MHz - 1 GHz		
	150 kHz- 30 MHz					
3 x 480 V versión con fil-	Sí	Sí	No	No		
tro RFI 1A	25 m apantallado/	25 m apantallado/blin-				
	blindado	dado				
3 x 480 V versión con fil-	Sí	Sí	No	No		
tro RFI 1A (R5: para re-	5 m apantallado/blin-	5 m apantallado/blin-				
des IT)	dado	dado				
1 x 200 V versión con fil-	Sí	Sí	Sí	No		
tro RFI 1A <sup>1.</sup>	40 m apantallado/	40 m apantallado/blin-	15 m apantallado/blin-			
	blindado	dado	dado			
3 x 200 V versión con fil-	Sí	Sí	Sí	No		
tro RFI 1A (R4: para uso	20 m apantallado/	20 m apantallado/blin-	7 m apantallado/blin-			
con RCD)	blindado	dado	dado			
3 x 480 V versión con fil-	Sí	Sí	Sí	No		
tro RFI 1A+1B	50 m apantallado/	50 m apantallado/blin-	25 m apantallado/blin-			
	blindado	dado	dado			
1 x 200 V versión con fil-	Sí	Sí	Sí	No		
tro RFI 1A+1B RFI <sup>1.</sup>	100 m apantallado/	100 m apantallado/	40 m apantallado/blin-			
	blindado	blindado	dado			
VLT 2880-2882		Em	isión			
	Entorno	industrial	Residencial, comercial e industria ligera			
	EN 5501	1 clase 1A	EN 55011 clase 1B			
Ajuste	Proveniente de ca-	Radiada	Proveniente de cables	Radiada		
	bles	30 MHz - 1 GHz	150 kHz - 30 MHz	30 MHz - 1 GHz		
	150 kHz- 30 MHz					
3 x 480 V versión con fil-	Sí	Sí	Sí	No		
tro RFI 1B	50 m	50 m	50 m			

<sup>1.</sup> Para VLT 2822-2840 3 x 200-240 V se aplican los mismos valores que para la versión 480 V con filtro RFI 1A.



 EN 55011: Límites de emisión y métodos de medición de las características de alteraciones de radio de equipos de alta frecuencia industrial, científicos y médicos (ISM).

Clase 1A:

Equipos utilizados en entornos industriales.

Clase 1B:

Equipos utilizados en entornos con red de suministro eléctrico pública (residenciales, comerciales e industria ligera).

### ■ Estándar UL

Este equipo tiene la aprobación UL.



Datas	+4	generales
Dains	recnicos	denerales

Alimentación de red (L1, L2, L3):

All Heritacion ac rea (E1, E2, E0).	
Tensión de alimentación VLT 2803-2840 220-240 V (N, L1)	1 x 220/230/240 V ±10%
Tensión de alimentación VLT 2803-2840 200-240 V	3 x 200/208/220/230/240 V ±10%
Tensión de alimentación VLT 2805-2882 380-480 V	3 x 380/400/415/440/480 V ±10%
Tensión de alimentación VLT 2805-2840 (R5)	380 / 400 V + 10 %
Frecuencia de alimentación	50/60 Hz ± 3 Hz
Desequilibrio máx. en tensión de alimentación :	± 2,0% de la tensión de alimentación nomina
Factor de potencia real (λ)	0,90 a la carga nomina
Factor de potencia de desplazamiento (cos φ)	prácticamente uno (> 0,98)
Nº de conexiones en entrada de alimentación L1, L2, L3	2 veces/minuto
Valor de cortocircuito máx.	100.000 A
Datos de salida (U, V, W):  Tensión de salida	0-100% de la tensión de red
Frecuencia de salida	0,2 - 132 Hz, 1 - 1000 Hz
Tensión nominal del motor, unidades 200-240 V	200/208/220/230/240 V
Tensión nominal del motor, unidades 380-480 V	380 / 400 / 415 / 440 / 460 / 480 V
Frecuencia nominal del motor	50/60 Hz
Conmutación en la salida	llimitada
Tiempos de rampa	
	0.02 - 3600 seç
Características de par:	0.02 - 3600 seç
·	0.02 - 3600 seg ante) 160% en 1 min.
Características de par: Par de arranque (parámetro 101 Característica de par = Par consta Par de arranque (parámetro 101 Características de par = Par varia	ante) 160% en 1 min.

Par de sobrecarga (parámetro 101 Característica de par = Par variable)

Porcentaje relativo a la intensidad nominal del convertidor de frecuencia.

Par de sobrecarga (parámetro 101 Característica de par = Par constante)

Par de arranque (parámetro 119 Par de arranque alto )

#### Tarjeta de control, entradas digitales:

Número de entradas digitales programables	5
Nº de terminal	18, 19, 27, 29, 33
Nivel de tensión	0 - 24 V CC (lógica positiva PNP)
Nivel de tensión, "0" lógico	< 5 V CC
Nivel de tensión, "1" lógico	>10 V CC
Tensión máx. en entrada	28 V CC
Resistencia de entrada, R <sub>i</sub> (terminales 18, 19, 27, 29)	aprox. 4 kΩ
Resistencia de entrada, Ri(terminal 33)	aprox. 2 kΩ

Todas las entradas digitales están aisladas galvánicamente de la tensión de alimentación (PELV) y de las demás entradas de alta tensión. Consulte la sección titulada Aislamiento galvánico.

180% durante 0,5 s

160%\*

160%\*

<sup>\*</sup> VLT 2822 PD2 / 2840 PD2 1 x 220 V sólo 110% en 1 min.



Nº de entradas de tensión analógicas	1 pza
Nº de terminal	53
Nivel de tensión	0 - 10 V CC (escalable
Resistencia de entrada, Ri	aprox. 10 kΩ
Tensión máx.	20 V
Nº de entradas de intensidad analógicas	1 pza
Nº de terminal	60
Nivel de intensidad	0/4 - 20 mA (escalable
Resistencia de entrada, Ri	aprox. 300 Ω
Intensidad máx.	30 mA
Resolución de entradas analógicas	10 bits
Precisión de entradas analógicas	Error máx.1% de escala tota
Intervalo de exploración	13,3 ms

Las entradas analógicas están aisladas galvánicamente de la tensión de alimentación (PELV) y de los demás terminales de alta tensión. Consulte la sección titulada Aislamiento galvánico.

# Tarjeta de control, entradas de pulsos:

Nº de entradas de pulsos programables	1
Nº de terminal	33
Frecuencia máx. en terminal 33	67,6 kHz (contrafase)
Frecuencia máx. en terminal 33	5 kHz (colector abierto)
Frecuencia mín. en terminal 33	4 Hz
Nivel de tensión	0 - 24 V CC (lógica positiva PNP)
Nivel de tensión, "0" lógico	< 5 V CC
Nivel de tensión, "1" lógico	>10 V CC
Tensión máx. en entrada	28 V CC
Resistencia de entrada, Ri	aprox. 2 kΩ
Intervalo de exploración	13,3 ms
Resolución	10 bits
Precisión (100 Hz- 1 kHz) en terminal 33	Error máx.: 0,5% de escala total
Precisión (1 kHz - 67,6 kHz) en terminal 33	Error máx.: 0.1% de escala total

La entrada de pulsos (terminal 33) está aislada galvánicamente de la tensión de alimentación (PELV) y los demás terminales de alta tensión. Consulte la sección titulada Aislamiento galvánico.

# Tarjeta de control, salida digital/de frecuencia:

Taijota do comitoi, canda digital, do mocdometa.	
Nº de salidas digitales/de pulsos programables	1 pza.
Nº de terminal	46
Nivel de tensión en salida digital/de frecuencia	0 - 24 V CC (lógica positiva PNP)
Intensidad de salida máx. en salida digital/de frecuencia	25 mA.
Carga máx. en salida digital/de frecuencia	1 kΩ
Capacidad máx. en salida de frecuencia	10 nF
Frecuencia de salida mín. en salida de frecuencia	16 Hz
Frecuencia de salida máx. en salida de frecuencia	10 kHz
Precisión en salida de frecuencia	Error máx.: 0,2 % de escala total
Resolución en salida de frecuencia	10 bits

La salida digital está aislada galvánicamente de la tensión de alimentación (PELV) y de los demás terminales de alta tensión. Consulte la sección titulada Aislamiento galvánico.

## Tarjeta de control, salida analógica:

Nº de salidas analógicas programables	1
Nº de terminal	42
Rango de intensidad en salida analógica	0/4 - 20 mA



Carga máx. común en salida analógica	500 Ω
Precisión en salida analógica	Error máx.: 1,5 % de escala total
Resolución en salida analógica	10 bits

La salida analógica está aislada galvánicamente de la tensión de alimentación (PELV) y del resto de terminales de alta tensión. Consulte la sección titulada Aislamiento galvánico.

#### Tarjeta de control, salida de 24 V CC:

Nº de terminal	12
Carga máx.	130 mA

La alimentación de 24 V CC está aislada galvánicamente de la tensión de alimentación (PELV), aunque tiene el mismo potencial que las entradas y salidas analógicas y digitales. Consulte la sección titulada Aislamiento galvánico.

#### Tarjeta de control, salida de 10 V CC:

Nº de terminal	50
Tensión de salida	10,5 V ±0,5 V
Carga máx.	15 mA

La alimentación de 10 V CC está aislada galvánicamente de la tensión de alimentación (PELV) y de los demás terminales de alta tensión. Consulte la sección titulada Aislamiento galvánico.

#### Tarjeta de control, comunicación serie RS 485:

Nº de terminal	68 (TX+, RX+), 69 (TX-, RX-)
Nº de terminal 67	+5 V
Nº de terminal 70	Común para terminales 67, 68 y 69

Aislamiento galvánico completo. Consulte la sección titulada Aislamiento galvánico. Para unidades DeviceNet, consulte el manual VLT 2800 DeviceNet, MG.90.BX.YY.

#### Salidas de relé: 1)

Nº de salidas de relé programables	1
Nº de terminal, tarjeta de control (carga resistente e inductiva)	1-3 (desconexión), 1-2 (conexión)
Carga del terminal máx. (AC1) en 1-3, 1-2, tarjeta de control	250 V CA, 2 A, 500 VA
Carga del terminal máx. (DC1 (IEC 947)) en 1-3, 1-2, tarjeta de control	25 V CC, 2 A / 50 V CC, 1 A, 50 W
Carga del terminal mín. (CA/CC) en 1-3, 1-2, tarjeta de control	24 V CC 10 mA, 24 V CA 100 mA

El contacto de relé está separado del resto del circuito mediante aislamiento reforzado.

Nota: Valores nominales de carga resistente - cosphi > 0,8 para un máximo de 300.000 operaciones. Cargas inductivas con un cosphi de 0,25, de aproximadamente un 50% de carga o una vida útil del 50%.



Long. máx. de cable del motor, cable apantallado/blindado	40 m
Long. máx. de cable de motor, no blindado	75 m
Long. máx. de cable de motor, cable blindado y bobina del motor	100 m
Long. máx. de cable de motor, cable no blindado y bobina del motor	200 m
Long. máx. de cable de motor, cable blindado y filtro para interferencias de radi	ofrecuencia/1B 200 V, 100 m
Long. máx. de cable de motor, cable blindado y filtro para interferencias de radi	ofrecuencia/1B 400 V, 25 m
Long. máx. de cable de motor, cable blindado y filtro para interferencias de radio	ofrecuencia 1B/LC 400 V, 25 m
Sección transversal máx. al motor, consulte la siguiente sección.	
Sección transversal máx. a los cables de control, cable rígido	1,5 mm <sup>2</sup> /16 AWG (2 x 0,75 mm <sup>2</sup> )
Sección transversal máx. a los cables de control, cable flexible	1 mm²/18 AWG
Sección máx. a los cables de control, cable con núcleo recubierto	0,5 mm²/20 AWG

# Para cumplir las normas EN 55011 1A y EN 55011 1B deberá acortarse el cable de motor en ciertas circunstancias. Consulte Emisión de EMC.

Características de control:	
Rango de frecuencia	0,2 - 132 Hz, 1 - 1.000 Hz
Resolución de frecuencia de salida	0,013 Hz, 0,2 - 1.000 Hz
Precisión repetida de Arranque/parada precisos (terminales 18, 19)	• ± 0,5 ms
Tiempo de respuesta del sistema (terminales 18, 19, 27, 29, 33)	• 26,6 ms
Rango de control de velocidad (lazo abierto)	1:10 de velocidad síncrona
Rango de control de velocidad (lazo cerrado)	1:120 de velocidad síncrona
Precisión de velocidad (lazo abierto)	150 - 3600 rpm: Error máx. de ±23 rpm
Precisión de velocidad (lazo cerrado)	30 - 3.600 rpm: Error máx. de ±7,5 rpm

Todas las características de control se basan en un motor asíncrono de 4 polos.

#### Entorno:

Protección	IP 20
Protección con opciones	NEMA 1
Prueba de vibración	0,7 g
Humedad relativa máx.	5% - 93% durante funcionamiento
Temperatura ambiente	Máx. 45°C (promedio de 24 horas máx. 40°C)

Reducción de potencia en función de la temperatura ambiente. Consulte la sección Condiciones especiales en la Guía de Diseño

Temperatura ambiente mín. durante el funcionamiento a escala completa	0°C
Temperatura ambiente mín. con rendimiento reducido	- 10°C
Temperatura durante el almacenamiento/transporte	-25 - +65/70°C
Altitud máx. sobre el nivel del mar	1.000 m

Reducción de potencia por alta presión atmosférica. Consulte la sección Condiciones especiales de la Guía de Diseño

Normas EMC: emisión EN 61081-2, EN 61800-3, EN 55011 EN 50082-1/2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN

Normas EMC: inmunidad 61000-4-6, EN 61800-3

Consulte la sección Condiciones especiales en la Guía de Diseño

#### Protecciones:

- Protección térmica electrónica del motor contra sobrecargas.
- El control de temperatura del módulo de potencia asegura que el convertidor se desco-

nectará si la temperatura llega a 100 °C. Esta temperatura de sobrecarga no se puede reiniciar hasta que el módulo de potencia esté a menos de 70 °C.



- El convertidor está protegido contra sobrecircuitos en los terminales U, V, W del motor.
- Si falta una fase de red, el convertidor de frecuencia se desconectará.
- El control de la intensidad del circuito intermedio asegura que el convertidor se desconecte si la tensión del circuito intermedio es demasiado alta o baja.
- El convertidor de frecuencia está protegido contra fallo a tierra en los terminales U, V, W del motor.



# ■ Datos técnicos, alimentación de red 1 x 220 - 240 V/3 x 200-240 V

	indares internaciona-	Tipo	2803	2805	2807	2811	2815	2822	2822	2840	2840
les									PD2		PD2
	Intensidad de salida	I <sub>INV</sub> . [A]	2.2	3.2	4.2	6.0	6.8	9.6	9.6	16	16
	(3 x 200-240V)	Iмах (60s) [A]	3.5	5.1	6.7	9.6	10.8	15.3	10.6	25.6	17.6
= ÷ =	Potencia de salida	S <sub>INV.</sub> [KVA]	0.9	1.3	1.7	2.4	2.7	3.8	3.8	6.4	6.4
	(230 V)										
	Salida típica de eje	P <sub>M,N</sub> [kW]	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	2.2	3.7	3.7
·	Salida típica de eje	P <sub>M,N</sub> [HP]	0.5	0.75	1.0	1.5	2.0	3.0	3.0	5.0	5.0
	Sección transversal	[mm <sup>2</sup> /AWG] <sup>1)</sup>	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	16/6
	máx. de cable, mo-	-									
	tor										
ΛΛ	Intensidad de entra-	I <sub>L,N</sub> [A]	5.9	8.3	10.6	14.5	15.2	-	22.0	-	31.0
	da										
<u> </u>	(1 x 220-240 V)	I <sub>L,MAX</sub> (60 s) [A]	9.4	13.3	16.7	23.2	24.3	-	24.3	-	34.5
	Intensidad de entra-	I <sub>L,N</sub> [A]	2.9	4.0	5.1	7.0	7.6	8.8	8.8	14.7	14.7
->	da										
<u></u>	(3 x 200-240 V)	I <sub>L,MAX</sub> (60 s) [A]	4.6	6.4	8.2	11.2	12.2	14.1	9.7	23.5	16.2
	Sección máx. de ca-	[mm <sup>2</sup> /AWG] <sup>1)</sup>	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	16/6
	ble, potencia	-									
	Fusibles previos	IEC/UL <sup>2)</sup> [A]	20/20	20/20	20/20	20/20	20/20	20/20	35/35	25/25	50/50
	máx.										
	Rendimiento <sup>3)</sup>	[%]	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	Pérdida de potencia	[W]	24	35	48	69	94	125	125	231	231
	a carga 100%.										
	Peso	[kg]	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3,7	6.0	6.0	18.50
	Tipo de <sup>4</sup>	protección		IP 20	IP 20/						
	•	•									NEMA
											1

- 1. Diámetro de cable norteamericano (American Wire Gauge). La sección máx. de cable es el mayor diámetro de cable que puede conectarse a los terminales. Cumpla siempre los reglamentos nacionales y locales.
- 2. Para que la instalación cumpla las normas IEC, deberá utilizar fusibles previos de tipo Gg. Si se desea cumplir UL/cUL, deben utilizarse fusibles previos Bussmann KTN-R 200 V, KTS-R 500 V o Ferraz Shwmut, tipo ATMR (máx. 30 A). Estos fusibles deben proteger a un circuito capaz de suministrar un máximo de 100.000 amp. RMS (simétrico), 500 V máx.
- 3. Medido con un cable de motor blindado o apantallado de 25 m a la carga y frecuencia nominales.
- 4. IP20 es estándar para VLT 2805-2875, mientras que NEMA 1 es opcional.



# ■ Datos técnicos, red de alimentación 3 x 380 - 480 V

De acuero	do con los estándares inter-	Tipo	2805	2807	2811	2815	2822	2830
Tacionaic	Intensidad de salida	I <sub>INV</sub> . [A]	1.7	2.1	3.0	3.7	5.2	7.0
	(3 x 380-480V)	I <sub>MAX</sub> (60 s) [A]	2.7	3.3	4.8	5.9	8.3	11.2
	Potencia de salida (400	SINV. [KVA]	1.1	1.7	2.0	2.6	3.6	4.8
	▶ V)							
	Potencia típica del eje	P <sub>M,N</sub> [kW]	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0
	Potencia típica del eje	P <sub>M,N</sub> [HP]	0.75	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0
	Sección transversal máx.	[mm <sup>2</sup> /AWG] <sup>1)</sup>	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10
	de cable, motor							
Δ	Intensidad de entrada	I <sub>L,N</sub> [A]	1.6	1.9	2.6	3.2	4.7	6.1
	(3 x 380-480 V)	I <sub>L,MAX</sub> (60 s)[A]	2.6	3.0	4.2	5.1	7.5	9.8
	Sección transversal máx.	[mm <sup>2</sup> /AWG] <sup>1)</sup>	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10
$\rightarrow$	de cable, potencia	[ // 🏎]				,,,,		,,,,
-	Fusibles previos máx.	IEC/UL <sup>2)</sup> [A]	20/20	20/20	20/20	20/20	20/20	20/20
	Rendimiento 3)	[%]	96	96	96	96	96	96
	Pérdida de potencia a	[W]	28	38	55	75	110	150
	carga 100%.							
	Peso	[kg]	2.1	2.1	2.1	2.1	3.7	3.7
	Alojamiento <sup>4</sup>	datos	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
	do con los estándares inter-	Tipo	2840	2855	2875	2880	2881	2882
nacionale								
	Intensidad de salida	I <sub>INV.</sub> [A]	9.1	12	16	24	32.0	37.5
	(3 x 380-480V)	I <sub>MAX</sub> (60 s) [A]	14.5	19.2	25.6	38.4	51.2	60.0
	Potencia de salida (400	S <sub>INV.</sub> [KVA]	6.3	8.3	11.1	16.6	22.2	
	▶ V)						22.2	26.0
v	Potencia típica del eje	P <sub>M,N</sub> [kW]	4.0	5.5	7.5	11.0	15.0	18.5
v	Potencia típica del eje Potencia típica del eje	P <sub>M,N</sub> [HP]	5.0	5.5 7.5	7.5 10.0	11.0 15.0	15.0 20.0	18.5 25.0
viv	Potencia típica del eje Potencia típica del eje Sección transversal			5.5	7.5	11.0	15.0	18.5
vv	Potencia típica del eje Potencia típica del eje	P <sub>M,N</sub> [HP]	5.0	5.5 7.5	7.5 10.0	11.0 15.0	15.0 20.0	18.5 25.0
и. <u> </u>	Potencia típica del eje Potencia típica del eje Sección transversal	P <sub>M,N</sub> [HP] [mm²/AWG] <sup>1)</sup>	5.0 4/10	5.5 7.5 4/10	7.5 10.0 4/10	11.0 15.0 16/6	15.0 20.0 16/6	18.5 25.0 16/6
u	Potencia típica del eje Potencia típica del eje Sección transversal máx. de cable, motor	P <sub>M,N</sub> [HP] [mm <sup>2</sup> /AWG] <sup>1)</sup> I <sub>L,N</sub> [A]	5.0 4/10 8.1	5.5 7.5 4/10	7.5 10.0 4/10	11.0 15.0 16/6	15.0 20.0 16/6	18.5 25.0
V	Potencia típica del eje Potencia típica del eje Sección transversal máx. de cable, motor  Intensidad de entrada	P <sub>M,N</sub> [HP] [mm <sup>2</sup> /AWG] <sup>1)</sup> I <sub>L,N</sub> [A] I <sub>L,MAX</sub> (60 s)[A]	5.0 4/10 8.1 13.0	5.5 7.5 4/10 10.6 17.0	7.5 10.0 4/10 14.9 23.8	11.0 15.0 16/6 24.0 38.4	15.0 20.0 16/6 32.0 51.2	18.5 25.0 16/6 37.5 60
	Potencia típica del eje Potencia típica del eje Sección transversal máx. de cable, motor  Intensidad de entrada (3 x 380-480 V) Sección transversal	P <sub>M,N</sub> [HP] [mm <sup>2</sup> /AWG] <sup>1)</sup> I <sub>L,N</sub> [A]	5.0 4/10 8.1	5.5 7.5 4/10	7.5 10.0 4/10	11.0 15.0 16/6	15.0 20.0 16/6	18.5 25.0 16/6
	Potencia típica del eje Potencia típica del eje Sección transversal máx. de cable, motor  Intensidad de entrada (3 x 380-480 V)	P <sub>M,N</sub> [HP] [mm <sup>2</sup> /AWG] <sup>1)</sup>   I <sub>L,N</sub> [A]   I <sub>L,MAX</sub> (60 s)[A]   [mm <sup>2</sup> /AWG] <sup>1)</sup>	5.0 4/10 8.1 13.0	5.5 7.5 4/10 10.6 17.0	7.5 10.0 4/10 14.9 23.8	11.0 15.0 16/6 24.0 38.4	15.0 20.0 16/6 32.0 51.2	18.5 25.0 16/6 37.5 60
	Potencia típica del eje Potencia típica del eje Sección transversal máx. de cable, motor  Intensidad de entrada (3 x 380-480 V) Sección transversal máx. de cable, potencia	P <sub>M,N</sub> [HP] [mm <sup>2</sup> /AWG] <sup>1)</sup> I <sub>L,N</sub> [A] I <sub>L,MAX</sub> (60 s)[A] [mm <sup>2</sup> /AWG] <sup>1)</sup> IEC/UL <sup>2)</sup> [A]	5.0 4/10 8.1 13.0 4/10	5.5 7.5 4/10 10.6 17.0 4/10	7.5 10.0 4/10 14.9 23.8 4/10	11.0 15.0 16/6 24.0 38.4 16/6	15.0 20.0 16/6 32.0 51.2 16/6	18.5 25.0 16/6 37.5 60 16/6 50/50
	Potencia típica del eje Potencia típica del eje Sección transversal máx. de cable, motor  Intensidad de entrada (3 x 380-480 V) Sección transversal máx. de cable, potencia Fusibles previos máx.	P <sub>M,N</sub> [HP] [mm <sup>2</sup> /AWG] <sup>1)</sup>   I <sub>L,N</sub> [A]   I <sub>L,MAX</sub> (60 s)[A]   [mm <sup>2</sup> /AWG] <sup>1)</sup>	5.0 4/10 8.1 13.0 4/10	5.5 7.5 4/10 10.6 17.0 4/10	7.5 10.0 4/10 14.9 23.8 4/10	11.0 15.0 16/6 24.0 38.4 16/6	15.0 20.0 16/6 32.0 51.2 16/6 50/50	18.5 25.0 16/6 37.5 60 16/6
-	Potencia típica del eje Potencia típica del eje Sección transversal máx. de cable, motor  Intensidad de entrada (3 x 380-480 V) Sección transversal máx. de cable, potencia Fusibles previos máx. Rendimiento 3)	P <sub>M,N</sub> [HP] [mm <sup>2</sup> /AWG] <sup>1)</sup> I <sub>L,N</sub> [A] I <sub>L,MAX</sub> (60 s)[A] [mm <sup>2</sup> /AWG] <sup>1)</sup> IEC/UL <sup>2)</sup> [A] [%]	5.0 4/10 8.1 13.0 4/10 20/20 96	5.5 7.5 4/10 10.6 17.0 4/10 25/25 96	7.5 10.0 4/10 14.9 23.8 4/10 25/25 96	11.0 15.0 16/6 24.0 38.4 16/6 50/50	15.0 20.0 16/6 32.0 51.2 16/6 50/50 97	18.5 25.0 16/6 37.5 60 16/6 50/50 97
•	Potencia típica del eje Potencia típica del eje Sección transversal máx. de cable, motor  Intensidad de entrada (3 x 380-480 V) Sección transversal máx. de cable, potencia Fusibles previos máx. Rendimiento 3) Pérdida de potencia a	P <sub>M,N</sub> [HP] [mm <sup>2</sup> /AWG] <sup>1)</sup> I <sub>L,N</sub> [A] I <sub>L,MAX</sub> (60 s)[A] [mm <sup>2</sup> /AWG] <sup>1)</sup> IEC/UL <sup>2)</sup> [A] [%]	5.0 4/10 8.1 13.0 4/10 20/20 96	5.5 7.5 4/10 10.6 17.0 4/10 25/25 96	7.5 10.0 4/10 14.9 23.8 4/10 25/25 96	11.0 15.0 16/6 24.0 38.4 16/6 50/50	15.0 20.0 16/6 32.0 51.2 16/6 50/50 97	18.5 25.0 16/6 37.5 60 16/6 50/50 97
	Potencia típica del eje Potencia típica del eje Sección transversal máx. de cable, motor  Intensidad de entrada (3 x 380-480 V) Sección transversal máx. de cable, potencia Fusibles previos máx. Rendimiento 3) Pérdida de potencia a carga 100%.	PM,N [HP] [mm²/AWG] 1)  IL,N [A]  IL,MAX(60 s)[A] [mm²/AWG] 1)  IEC/UL²) [A] [%]	8.1 13.0 4/10 20/20 96 200	5.5 7.5 4/10 10.6 17.0 4/10 25/25 96 275	7.5 10.0 4/10 14.9 23.8 4/10 25/25 96 372	11.0 15.0 16/6 24.0 38.4 16/6 50/50 97 412	15.0 20.0 16/6 32.0 51.2 16/6 50/50 97 562	18.5 25.0 16/6 37.5 60 16/6 50/50 97 693

- 1. Diámetro de cable norteamericano. La sección transversal máx. del cable es la mayor sección transversal del cable que se pueda conectar a los terminales. Respete siempre las normativas nacionales y locales
- 2. Para que la instalación cumpla las normas IEC, deberá utilizar fusibles previos de tipo Gg. Si se desea cumplir UL/cUL, deben utilizar fusibles previos Bussmann KTN-R 200 V, KTS-R 500 V o Ferraz Shwmut, tipo ATMR (máx. 30 A). Estos fusibles deben proteger un circuito capaz de suministrar un máximo de 100.000 amps RMS (simétrico), 500 V máx.
- 3. Medido con un cable de motor blindado o apantallado de 25 m a la carga y frecuencia nominales.
- 4. IP20 es estándar para VLT 2805-2875, mientras que NEMA 1 es una opción.



## ■ Otra documentación

## ■ Suministrado con la unidad

A continuación se enumera la documentación disponible para VLT 2800. Tenga presente que puede haber diferencias entre un país y otro.

<u> </u>	
Suministrado o	oon la linidad.
oullillistado (	Juli la ulliuau.

Manual de Funcionamiento	MG.27.AX.YY
Otra documentación para VLT 2800:	
Guía de Diseño	MG.27.EX.YY
Hoja de datos	MD.27.AX.YY
Instrucciones para VLT 2800:	
LCP remote-mounting kit	MI.56.AX.51
Filter instruction	MI.28.B1.02
VLT 2800 DeviceNet cable	MI.28.F1.02
Cold plate	MI.28.D1.02
Precise stop	MI.28.C1.02
Comunicación con VLT 2800:	
Manual Profibus	MG.90.AX.YY
Manual VLT 2800 DeviceNet	MG.90.BX.YY



# Lista de parámetros con los ajustes de fábrica

N° par	Descripción deparámetro	Ajuste de fábrica	4 ajustes	Índice de	Tipo de
				conversión	datos
001	Idioma	Inglés	No	0	5
002	Control local/remoto	Control remoto	Sí	0	5
003	Referencia local	000,000.000	Sí	-3	4
004	Ajuste activo	Ajuste 1	No	0	5
005	Edición de ajustes	Ajuste activo	No	0	5
006	Copia de ajustes	Sin copia	No	0	5
007	Copia con el LCP	Sin copia	No	0	5
800	Mostrar escala de frecuencia	1.00	Sí	-2	6
009	Lectura de la pantalla amplia	Frecuencia [Hz]	Sí	0	5
010	Línea display pequeña 1,1	Referencia [%]	Sí	0	5
011	Línea display pequeña 1,2	Intensidad del motor [A]	Sí	0	5
012	Línea display pequeña 1,3	Potencia [kW]	Sí	0	5
013	Control local	Control remoto	Sí	0	5
		como parám. 100			
014	Parada local/reset	Activo	Sí	0	5
015	Velocidad fija local	No activo	Sí	0	5
016	Cambio sentido de giro local	No activo	Sí	0	5
017	Desconexión o reinicio local	Activo	Sí	0	5
018	Bloqueo de cambio de datos	Desbloqueado	Sí	0	5
019	Estado en el	Parada obligatoria,	Sí	0	5
	arranque	utilizar la refer. oculta			
020	Bloqueo del modo manual	Activo	No	0	5
024	Menú Rápido del usuario	No activo	No	0	5
025	Ajuste de Menú Rápido	000	No	0	6

## 4 ajustes:

"Sí" significa que el parámetro se puede programar por separado en cada uno de los cuatro Ajustes, es decir, puede tener cuatro valores distintos. "No" significa que el valor de datos debe ser idéntico en todos los ajustes.

# Índice de conversión:

Es una cifra de conversión que se utiliza al escribir o leer mediante la comunicación serie con un convertidor de frecuencia.

Véase Carácter de datos en Comunicación en serie en la Guía de diseño.

## Tipo de datos:

Indica el tipo y longitud de telegrama.

Tipo de datos	Descripción
3	Entero 16
4	Entero 32
5	Sin signo 8
6	Sin signo 16
7	Sin signo 32
9	Cadena de texto



N° par	Descripción deparámetro	Ajuste de fábrica	4 ajustes	Índice de conversión	Tipo de datos
100	Configuración	Velocidad, modo en bucle abierto	Sí	0	5
101	Características de par	Par constante	Sí	0	5
102	Potencia del motor P <sub>M,N</sub>	depende de la unidad	Sí	1	6
103	Tensión del motor U <sub>M,N</sub>	depende de la unidad	Sí	-2	6
104	Frecuencia del motor f <sub>M,N</sub>	50 Hz	Sí	-1	6
105	Intensidad del motor I <sub>M,N</sub>	depende del motor seleccio- nado	Sí	-2	7
106	Velocidad nominal del motor	depende del parám. 102	Sí	0	6
107	Adaptación automática del motor	Autoajuste desactivado	Sí	0	5
108	Resistencia del estator R <sub>S</sub>	depende del motor seleccio- nado	Sí	-3	7
109	Reactancia del estator X <sub>S</sub>	depende del motor seleccio- nado	Sí	-2	7
117	Amortiguación de resonancia	NO	Sí	0	6
119	Par de arranque alto	0 s	Sí	-1	5
120	Retr. arranque	0 s	Sí	-1	5
121	Función de arranque	Inercia en retraso de arran- que	Sí	0	5
122	Función de parada	Inercia	Sí	0	5
123	Frecuen. mín. activación de par.	0,1 Hz	Sí	-1	5
126	Tiempo de frenado CC	10 s	Sí	-1	6
127	Frecuen. de entrada del freno CC	NO	Sí	-1	6
128	Protección térmica del motor	Sin protección	Sí	0	5
130	Frec. de arranque	0,0 Hz	Sí	-1	5
131	Tensión en el arranque	0,0 V	Sí	-1	6
132	Tensión de freno de CC	0%	Sí	0	5
133	Tensión de arranque	depende de la unidad	Sí	-2	6
134	Compensación de carga	100 %	Sí	-1	6
135	Relación U/f	depende de la unidad	Sí	-2	6
136	Compensación de deslizamiento	100 %	Sí	-1	3
137	Tensión de CC mantenida	0%	Sí	0	5
138	Valor de desconexión de freno	3,0 Hz	Sí	-1	6
139	Frecuencia de conexión de freno	3,0 Hz	Sí	-1	6
140	Corriente, valor mínimo	0%	Sí	0	5
142	Reactancia irregular	depende del motor seleccio- nado	Sí	-3	7
143	Control de ventilador interno	Automático	Sí	0	5
144	Factor de freno CA	1.30	Sí	-2	5
146	Vector de reinicialización de tensión	Off	Sí	0	5



# ■ Ajustes de fábrica

N° par.	Descripción de parámetro	Ajuste de fábrica	4 ajustes	Índice de conver-	Tipo de datos
				sión	
200	Rango de frecuencia de salida	Sólo sentido horario, 0-132 Hz	Sí	0	5
201	Frecuencia de salida,	0,0 Hz	Sí	-1	6
202	Frecuencia de salida, límite superior f <sub>MAX</sub>	132 Hz	Sí	-1	6
203	Rango de referencia	Ref. mínRef. máx.	Sí	0	5
204	Referencia mínima, Ref <sub>MIN</sub>	0,000 Hz	Sí	-3	4
205	Referencia máxima, Ref <sub>MAX</sub>	50,000 Hz	Sí	-3	4
206	Tipo de rampa	Lineal	Sí	0	5
207	RAMPA ACELERA 1	3,00 s	Sí	-2	7
208	Tiempo rampa de deceleración 1	3,00 s	Sí	-2	7
209	Tiempo de rampa de aceleración 2	3,00 s	Sí	-2	7
210	Tiempo de rampa de deceleración 2		Sí	 -2	7
211	Tiempo rampa velocidad fija	3.00 s	Sí	-2	7
212	Tiempo de rampa de deceleración	3,00 s	Sí	-2	7
	de parada rápida	-,			
213	Frec. de vel. fija	10,0 HZ	Sí	-1	6
214	Función de referencia	Suma	Sí	0	5
215	Referencia predeterminada 1	0.00%	Sí	-2	3
216	Referencia predeterminada 2	0.00%	Sí	-2	3
217	Referencia predeterminada 3	0.00%	Sí	-2	3
218	Referencia predeterminada 4	0.00%	Sí	-2	3
219	Valor de enganche arriba/abajo	0.00%	Sí	-2	6
221	Límite de intensidad	160 %	Sí	-1	6
223	Adv. Intensidad baja	0,0 A	Sí	-1	6
224	Adv. Intensidad alta	I <sub>MAX</sub>	Sí	-1	6
225	Adv. Baja frecuencia	0,0 Hz	Sí	-1	6
226	Adv. Alta frecuencia	132,0 Hz	Sí	-1	6
227	Adv. Baja retroalimentación	-4000.000	Sí	-3	4
228	Adv. Alta retroalimentación	4000.000	Sí	-3	4
229	Bypass de frecuencia, ancho de banda	0 Hz (APAGADO)	Sí	0	6
230	Derivación de frecuencia 1	0,0 Hz	Sí	-1	6
231	Derivación de frecuencia 2	0,0 Hz	Sí	-1	6
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			



PNU #	Descripcióndel parámetro	Ajuste de fábrica	4 ajustes	Índice de conv.	Tipo de dato
302	Entrada digital, term. 18	Arranque	Sí	0	5
303	Entrada digital, term. 19	Cambio de sentido	Sí	0	5
304	Entrada digital, term. 27	Reset y parada de inercia invertido	Sí	0	5
305	Entrada digital, term. 29	Velocidad fija	Sí	0	5
307	Entrada digital, term. 33	Sin función	Sí	0	5
308	Terminal 53, tensión de entrada ana- lógica	Referencia	Sí	0	5
309	Term.53, escalado mín.	0,0 V	Sí	-1	6
310	Term. 53, escalado máx.	10,0 V	Sí	-1	6
314	Term. 60, corriente de entrada ana-	Sin función	Sí	0	5
	lógica				
315	Term.60, escalado mín.	0,0 mA	Sí	-4	6
316	Term. 60, escalado máximo	20,0 mA	Sí	-4	6
317	Tiempo límite	10 seg.	Sí	-1	5
318	Función transcurrido el tiempo límite	Sin función	Sí	0	5
319	Term. 42, salida analógica	0-I <sub>MAX</sub> = 0-20 mA	Sí	0	5
323	Salida de relé	Ctrl. prep.	Sí	0	5
327	Refer./realiment. de pulsos	5.000 Hz	Sí	0	7
341	Term. 46 salida digital	Ctrl. prep.	Sí	0	5
342	Term. 46 salida de pulso máx.	5000 Hz	Sí	0	6
343	Función de parada precisa	Parada de rampa normal	Sí	0	5
344	Valor de contador	100.000 pulsos	Sí	0	7
349	Retardo compensación de parada	10 ms	Sí	-3	6

# 4-Ajustes:

"Sí" significa que el parámetro se puede programar por separado en cada uno de los cuatro Ajustes, es decir, que puede tener cuatro valores distintos. "No" significa que el valor de dato debe ser idéntico en todos los Ajustes.

### Índice de conversión:

Este número se refiere a una cifra de conversión que se utiliza al escribir o leer mediante la comunicación serie con un convertidor de frecuencia.

Véase Carácter de datos en Comunicación serie en la Guía de Diseño del VLT 2800.

# Tipo de dato:

"Tipo de dato" indica el tipo y longitud del telegrama.

Descripción
Entero 16
Entero 32
Sin signo 8
Sin signo 16
Sin signo 32
Cadena de texto



N° par	Descripción deparámetro	Ajuste de fábrica	4 ajustes	Índice de conversión	Tipo de datos
400	Función de freno	Depende del tipo de unidad	No	0	5
405	Función de reset	Reset manual	Sí	0	5
406	Tiempo de rearranque automático	5 s	Sí	0	5
409	Sobreintensidad de retraso desconexión	No (61 s)	Sí	0	5
411	Frecuencia de conmutación	4,5 kHz	Sí	0	6
412	Frec. portadora variable	Sin filtro LC	Sí	0	5
413	Función de sobremodulación	Sí	Sí	0	5
414	Realimentación mínima	0.000	Sí	-3	4
415	Realimentación máxima	1500.000	Sí	-3	4
416	Unidades de proceso	Sin unid	Sí	0	5
417	Ganancia proporcional de PID de velocidad	0.010	Sí	-3	6
418	Tiempo de integral PID de velocidad	100 ms	Sí	-5	7
419	Tiempo diferencial PID de velocidad	20,00 ms	Sí	-5	7
420	Límite de ganancia diferencial de PID de velocidad	5.0	Sí	-1	6
421	Tiempo filtro de paso bajo PID de veloc.	20 ms	Sí	-3	6
423	Tensión U1	par. 103	Sí	-1	6
424	Frecuencia F1	Parám. 104	Sí	-1	6
425	Tensión U2	par. 103	Sí	-1	6
426	Frecuencia F2	par. 104	Sí	-1	6
427	Tensión U3	par. 103	Sí	-1	6
428	Frecuencia F3	par. 104	Sí	-1	6
437	Tiempo filtro de paso bajo de de proceso	Normal	Sí	0	5
438	Tiempo filtro de paso bajo de de PID de proceso	Activo	Sí	0	5
439	Tiempo filtro de paso bajo de arran- que de PID de proceso	Parám. 201	Sí	-1	6
440	Tiempo filtro de paso bajo de de arranque de PID de proceso	0.01	Sí	-2	6
441	Tiempo filtro de paso bajo de de PID de proceso	No (9999,99 s)	Sí	-2	7
442	Tiempo filtro de paso bajo de Tiempo diferencial de PID	No (0 s)	Sí	-2	6
443	Tiempo filtro de paso bajo de diferencial de PID de proceso	5.0	Sí	-1	6
444	Tiempo filtro de paso bajo de Tiempo de filtro de paso bajo PID	0,02 s	Sí	-2	6
445	Motor en giro	No es posible	Sí	0	5
451	Factor FFW de PID de velocidad	100%	Sí	0	6
452	Rango de controlador	10 %	Sí	-1	6
456	Reducción tensión de freno		Sí	0	5
461	Conversión de retroalimentación	Lineal	Sí	0	5



N° par.	Descripciónde parámetro	Ajuste de fábrica	4 ajustes	Índice	Tipo de
				de conver-	datos
				sión	
500	Dirección	1	No	0	5
501	Velocidad en baudios	9.600 baudios	No	0	5
502	Parada de inercia	O lógico	Sí	0	5
503	Parada rápida	O lógico	Sí	0	5
504	Freno de CC	O lógico	Sí	0	5
505	Arranque	O lógico	Sí	0	5
506	Cambio de sentido	O lógico	Sí	0	5
507	Selec. de ajuste	O lógico	Sí	0	5
508	Selección de referencia predetermi- nada	O lógico	Sí	0	5
509	Velocidad fija de bus 1	10,0 HZ	Sí	-1	6
510	Velocidad fija de bus 2	10,0 HZ	Sí	-1	6
512	Tipo de telegrama	Protocolo FC	Sí	0	5
513	Intervalo de tiempo de bus	1 seg.	Sí	0	5
514	Función de interv. tiempo bus	Off	Sí	0	5
515	Lectura de datos: Referencia %		No	-1	3
516	Lectura de datos: Referencia [unida	d]	No	-3	4
517	Lectura de datos: Realimentación [u	ınidad]	No	-3	4
518	Lectura de datos: Frecuencia		No	-1	3
519	Lectura de datos: Frecuencia x esca	alado	No	-1	3
520	Lectura de datos: Intensidad del mo	tor	No	-2	7
521	Lectura de datos: Par		No	-1	3
522	Lectura de datos: Potencia [kW]		No	1	7
523	Lectura de datos: Potencia[HP]		No	-2	7
524	Lectura de datos: Tensión del motor	· [V]	No	-1	6
525	Lectura de datos: Tensión de enlace	e CC	No	0	6
526	Lectura de datos: Carga térmica del	motor	No	0	5
527	Lectura de datos: Carga térmica del	inversor	No	0	5
528	Lectura de datos: Entrada digital		No	0	5
529	Lectura de datos: Entrada analógica	ı, term. 53	No	-1	5
531	Lectura de datos: Entrada analógica	ı, term. 60	No	-4	5
532	Lectura de datos: Ref. de Pulso		No	-1	7
533	Lectura de datos: Referencia extern	a	No	-1	6
534	Lectura de datos: Código de estado		No	0	6
537	Lectura de datos: Temperatura del i	nversor	No	0	5
538	Lectura de datos: Código de alarma		No	0	7
539	Lectura de datos: Código de control		No	0	6
540	Lectura de datos: Código de adverte	encia	No	0	7
541	Lectura de datos: Cód. estado exter	ndido	No	0	7
544	Lectura de datos: Contador de pulso	DS	No	0	7



PNU#	Descripcióndel parámetro	Ajuste de fábrica	4 ajustes	Índice de	Tipo de
				conv.	dato
600	Horas de funcionamiento		No	73	7
601	Horas de funcionamiento		No	73	7
602	Contador kWh		No	2	7
603	Nº puestas en marcha		No	0	6
604	Nº de sobrecalentamientos		No	0	6
605	N° de sobretensiones		No	0	6
615	Registro fallos: código de fallo		No	0	5
616	Registro fallos: Tiempo		No	0	7
617	Registro fallos: valor		No	0	3
618	Reinicio del contador de kWh	No reiniciar	No	0	7
619	Reset de contador de horas funcio-	No reiniciar	No	0	5
	namiento				
620	Modo funcionamiento	Funcion. normal	No	0	5
621	Placa de características: Tipo de cor	nvertidor de frecuencia	No	0	9
624	Placa de características: Versión de	software	No	0	9
625	Placa de características: Nº identifica	ación LCP	No	0	9
626	Placa de características: Nº identifica	ación de base de datos.	No	-2	9
627	Placa de características: Versión par	tes de potencia	No	0	9
628	Placa de características: Tipo de opo	ción de aplicación	No	0	9
630	Placa de características: Tipo de opo	ción de comunicación	No	0	9
632	Placa de características: Identific. de	software BMC	No	0	9
634	Placa de características: Identific. de	unidad para comunicación	No	0	9
635	Placa de características: Nº de refe-		No	0	9
	rencia de software				
640	Versión de software		No	-2	6
641	Identific. de software BMC		No	-2	6
642	Identific. de tarjeta de alimentación		No	-2	6
700-	Utilizado para la función de oscilació	n; consulte MI28J2xx			

## 4-Ajustes:

'Sí" significa que el parámetro se puede programar por separado en cada uno de los cuatro Ajustes, es decir, que puede tener cuatro valores distintos. "No" significa que el valor de dato debe ser idéntico en todos los Ajustes.

## Índice de conversión:

Este número se refiere a una cifra de conversión que se utiliza al escribir o leer mediante la comunicación serie con un convertidor de frecuencia.

Véase Carácter de datos en Comunicación serie en la Guía de Diseño del VLT 2800.

## Tipo de dato:

Tipo de dato indica el tipo y longitud del telegrama.

Tipo de dato	Descripción
3	Entero 16
4	Entero 32
5	Sin signo 8
6	Sin signo 16
7	Sin signo 32
9	Cadena de texto





# ■Índice

A		Estándar UL
		ETR - Relé térmico electrónico
Aceleración/deceleración	77	
Adaptación automática del motor	21	F
Advertencia de alta tensión	7	
Advertencia de alta tensión	67	Fondo escala fr
Aislamiento galvánico (PELV)	87	Formulario de pedido
Ajuste activo	11	Frec. de arranque
Ajuste automático del motor	10	Frecuencia de conexión de freno
Ajuste de Menú Rápido	18	Frecuencia de conmut. dependiente de temperatura
Alimentación de red	95	Frecuencia de conmutación
Amortiguación de resonancia	22	Frecuencia de velocidad fija
Arranque/parada	77	Frecuencia del motor
Arranque/parada de pulsos	77	Freno de CA
arriba-	34	Función de arranque
		Función de freno
В		Función de parada
Bloqueo parámet.	17	Función de parada precisa
Bobinas de motor	17 62	Función de reset
Bypass de frecuencia, ancho de banda	36	Función de sobremodulación
bypass de necuencia, ancho de banda	30	Funcionamiento manual
		Fusibles previos
C		
Cables de control	75	G
Cables de motor	73	
Cambio de sentido	38	Ganancia del freno CA
Características de par	19	Ganancia proporcional
Carga compartida	73	
CHANGE DATA	8	
Códigos de advertencia, códigosde estado ampliados y códigos de alarma	85	Idioma
Compensación de arranque	27	Inicialización manual
Compensación de deslizamiento	27	Instalación eléctrica
Conector D-Sub	76	Instalación eléctrica correcta en cuanto a EMC
Conexión a tierra	67	Instalación eléctrica, cables decontrol
Conexión a tierra	73	Instalación mecánica
Conexión de red	71	Integración
Conexión de relés	76	Intensidad del motor
Conexión de transmisor de 2 hilos	77	Interruptor RFI
Conexión del freno	73	Interruptores 1-4
Conexión del motor	71	Intervalo de tiempo
Conexión en paralelo de motores	72	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Control de proceso en lazo cerrado	19	
Control de velocidad en lazo abierto	19	L
Control de velocidad en lazo cerrado	19	Lado a lado
Conversión de realimentación	55	Las funciones de advertencia
Copia con el LCP	12	Las terminales de control
Copia de ajustes	12	Lectura de display
Corriente, valor mínimo	28	Lectura de la pantalla
Cuatro Ajustes	12	Lectura del display grande
		Límite de intensidad,
В		Lista de parámetros con los ajustes de fábrica
D		Los cables de control
De arranque alto	23	
De freno mecánico	74	M
Display	8	
Documentación	97	Manual y automático
		Mecánicas
E		Mensajes de advertencia y alarma
		Menú rápido
Edición de ajustes	12	Menú rápido
Emisión EMC	87	Menú rápido, definido por el usuario
Entornos agresivos	86	mínima,
Entrada analógica	40	mínima,
Entradas digitales	37	Modo de arranque, control local
Espacio para instalación mecánica	65	Modo de motor especial



Ventilador interno

# Serie VLT® 2800

Mada diambu	
Modo display	
Modo Menú Modo Menú	
Motor en giro	5
Wood en gro	
Р	
panel de control	
Par constante	1:
Par de apriete, terminales de potencia	7-
Par variable	1:
Para conseguir una protección adicional, se pueden utilizar relés RCD	6
Potencia del motor	2
Protección adicional	6
Protección térmica del motor	2
Protección térmica del motor	7
Prueba de alta tensión	6
Pulso máximo 29	4
Q	
QUICK MENU	
D.	
R	_
Raíz cuadrada	5
Rango de frecuencia	3
RCD	7
Reactancia de fuga	2
Reactancia del estátor Redes IT	2:
Reducción de potencia debido a la temperatura ambiente	7:
Reducción de potencia debido a la temperatura ambiente  Reducción de potencia en función de la frecuencia de conmutación	8
Daduación tanción de franc	5
Referencia del potenciómetro	7
Referencia interna	3
Referencia local	1
Referencia/realimentación de pulso	4
Regulación	5
Relación U/f	2
Relativa	3
Resistencia del estator	2
Retardo compensación de parada	4
Retraso de arranque	2
S	
Salida analógica	4:
Salida de relé 1-3	4
Salida pulsos/digital	4
Sentido de rotación del motor	7:
Software Dialog	7
STOP/RESET	
Suma	3
<b>T</b>	
Topa de terminal	0
- Tapa de terminal	6
- Tapa de terminal Teclas de control	
Tapa de terminal Teclas de control Tensión de arranque	2
Tapa de terminal Teclas de control Tensión de arranque Tensión de CC mantenida	2 <sup>1</sup>
Tapa de terminal Teclas de control Tensión de arranque Tensión de CC mantenida Tensión de freno de CC	2) 2) 2)
Tapa de terminal Teclas de control Tensión de arranque Tensión de CC mantenida Tensión de freno de CC Tensión del motor	2 <sup>1</sup> 2 <sup>2</sup> 2 <sup>1</sup>
Tapa de terminal Teclas de control Tensión de arranque Tensión de CC mantenida Tensión de freno de CC Tensión del motor Terminal 42	2 2 2 2 2 4
Tapa de terminal Teclas de control Tensión de arranque Tensión de CC mantenida Tensión de freno de CC Tensión del motor Terminal 42 Terminal 46	2) 2) 2) 2) 4) 4
Tapa de terminal Teclas de control Tensión de arranque Tensión de CC mantenida Tensión de freno de CC Tensión del motor Terminal 42 Terminal 46 Terminal 53	2: 2: 2: 2: 4: 4: 4:
Tapa de terminal Teclas de control Tensión de arranque Tensión de CC mantenida Tensión de freno de CC Tensión del motor Terminal 42 Terminal 46 Terminal 53 Terminal 60	2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
Tapa de terminal Teclas de control Tensión de arranque Tensión de CC mantenida Tensión de freno de CC Tensión del motor Terminal 42 Terminal 46 Terminal 53	2: 2: 2: 2: 4: 4: 4:

Termistor	39
Tiempo de frenado de CC	24
Tiempo de rampa de aceleración	32
Tiempo de rampa de deceleración	32
Tiempo rampa deceler. paro rápido	33
Tiempo rampa velocidad fija	32
Tipo de rampa	31
Tipo de referencia	33
<b>U</b> Unidad de control	8
Unidad de proceso	49
V	
Valor de contador	46
Valor de desconexión de freno	27
Valor de enganche	34
Vector de reinicialización de tensión	29
Velocidad nominal del motor	20

28